



ACEG
Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
BTW nr: BE0846.351.031
www.aceg.be
Tel: 02 880 88 90

JOB OVERZICHT

Coprimmo
Fruihoflaan 1
2600 Berchem
Belgie

BE 0454 296 431

info@coprimmo.be

Opdrachtnummer:	Datum:	Adres	Inspecteur
594156	09/02/2022	2930 Brasschaat Henrl de Winterlei 35	Jens Nuyts

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Klantreferentie	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
700179	PC.EK1.04 Immo: EK OB/Villa	Henrl de Winterlei 35 2930 Brasschaat	Henrl de Winterlei 35 2930 Brasschaat	Not conform	I1.01: Eëndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2) I1.02: Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2) I2.02: De continuïteit van equipotentiaal en/of beschermingsgeleiders zijn niet gewaarborgd. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.3.G. en 5.4.3.5)				

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Klantreferentie	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
					I2.03: Eén of meerdere differentieelstroominrichtingen werken niet met testknop en/of strooinjectie. (Boek 1 Onderafdeling 6.5.7.2)				
					I3.01: Aardelektrode ontbreekt. Aardingsweerstand niet gemeten. Een aarding is te verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften (Boek 1 Onderafdeling 4.2.3.1 en 5.4.2.1.)				
					I4.01: Hoofdequipotentiaal verbindingen dienen verwezenlijkt worden, ontbreken, zijn niet geel-groen, onvolledig, <6mm ² . (Boek 1 Onderafdeling 5.4.4.1. en 5.1.6.2)				
					I4.02: Bijkomende equipotentiaal verbindingen dienen verwezenlijkt worden dit in de geel-groene kleur in minimum sectie van 4mm ² (of 2,5mm ² mechanisch beschermd.) (Boek 1 Onderafdeling 5.4.4.2. en 5.1.6.2.)				

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Klantreferentie	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
					I4.04: De beschermingsgeleiders zijn niet verdeeld over de ganse installatie. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.3.G. en 5.4.3.1.)				
					I5.02: De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.1. en 3.1.3.3.A. en 5.1.6.1)				
					I5.05: De deur en/of afschermplaat van het schakelbord dient (terug)geplaatst worden. Aanraking van onder spanning staande delen mogelijk. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 5.3.5.1.A. en 4.2.2.3.)				
					I5.09: De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn onvoldoende afgeschermd. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 4.2.2.3.)				

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Klantreferentie	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
					I5.10: Niet gebruikte invoeringen van het verdeelbord zijn niet correct of onvoldoende afgedicht. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 4.2.2.3.)				
					I5.11: Interne verbindingen en/of doorsnede van de verdeelrails en verbindingen in het bord zijn onvoldoende. (Boek 1 Onderafdeling 4.4.1.1. en 4.4.1.5.)				
					I7.01: De nominale stroomsterkte van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of gebruiker. (Boek 1 Afdeling 4.4.1.)				
					I8.07: Leidingen zijn te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.2. en 5.2.9.)				
					I8.09: Bij aansluiting van meeraderige geleiders dient men aangepaste adereindhulzen te gebruiken. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.6.1. en 1.4.1.2.)				

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Klantreferentie	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
					I8.13: Kabels van het type VTLmb, LMVVR, COAX, VVT zijn verboden en dienen vervangen te worden door een type conform Boek 1 Onderafdeling 5.2.1.2.				
					I8.15: Het gebruik van verdeelstekkers is enkel toegelaten bij aansluiting van snoeren op de vaste installatie, vaste aansluiting is dus verboden. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.6.2.)				
					I8.17: De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden te isoleren.				
					I8.21: Kabeldoorvoeren uit te voeren met wartels of gelijkwaardig bescherming (Boek 1 Onderafdeling 5.2.6.1.).				
					I9.02: Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen. (Boek 1 Onderafdeling 1.4.1.3.)				

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Klantreferentie	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
					I9.03: De verbindingen dienen verwezenlijkt te worden in borden, verbindingsof aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen of verlichtingsarmaturen. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.6.1.)				
					nota/note 11: Geen toestemming om de elektrische installatie spanningsloos te stellen. Niet alle metingen/onderzoeken konden worden uitgevoerd.				
					nota/note 13: De aardspreadsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30ohm.				
					nota/note 14: De isolatieweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient groter te zijn dan 0,5Mohm.				
					nota/note 18: De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI boek 1.				

ACEG					Verantwoordelijkheid klant				
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Klantreferentie	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen

					nota/note 27: Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.				
					nota/note 3: Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.				