

Asbestinventarisatetest

Onze-Lieve-Vrouwestraat 79, 2800 Mechelen

Attestnummer : 20250411-000432.002

Uitgegeven op : 06.05.2025

Geldig tot : 06.05.2035



Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

5

Asbestmaterialen

3

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 3 | Asbestmaterialen | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 2 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheren |

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.


Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	6
Zone 1: Hoofdgebouw.....	7
Plan 1.1: verdieping +0.....	8
Plan 1.2: verdieping +1.....	9
Plan 1.3: verdieping +2.....	11
Plan 1.4: verdieping +3.....	12
Plan 1.5: verdieping -1.....	13
Plan 1.6: zolder.....	15
Plan 1.7: verdieping +0 plafonds.....	16
Plan 1.8: verdieping +1 plafonds.....	17
Plan 1.9: verdieping +2 plafonds.....	18
Plan 1.10: verdieping +3 plafonds.....	19
Plan 1.11: verdieping -1 plafonds.....	20
Plan 1.12: daken.....	21
Plan 1.13: vloeren alle verdiepingen.....	22
Zone 2: Garage.....	23
Plan 2.1: garage.....	24
Plan 2.2: dak garage.....	25
Zone 3: Overig gebied.....	26
Plan 3.1: Vaststellingen buiten de constructies.....	27
Asbestmaterialen.....	28
Fiche 1: asbestverdachte elementen in gaskachel.....	29
Fiche 2: golfplaten garage.....	32
Fiche 3: asbestcement rookgaskanaal.....	35
Fiche 4: glasvezelroofing.....	38
Fiche 5: cementering schouwen zadeldak.....	41
Beperkingen.....	44
Fiche 6: pleisterwerk hoog plafond en moulures.....	45
Fiche 7: schouwen zadeldak.....	46
Fiche 8: vide in dak, boven glazen plafond hal op de derde verdieping.....	47
Adviezen.....	48
Fiche 9: afkitting tussen muur en ramen.....	49
Fiche 10: houtvezelplaten garage.....	50
Fiche 11: gietijzeren raamkader zolder.....	51
Fiche 12: valse plafonds.....	52

Fiche 13: niet- asbestverdachte vloerbekleding.....	53
Fiche 14: terrastegels.....	54
Fiche 15: CV-ketel.....	55
Fiche 16: schouwelementen kelder.....	56
Geen asbest.....	57
Fiche 17: kabels keldergat.....	58
Fiche 18: cementpeister achtergevel.....	60
Fiche 19: roofing plat dak aan badkamer (boven keuken).....	62
Fiche 20: cementering schouw.....	64
Fiche 21: pleisterwerk plafonds.....	66
Fiche 22: pleisterwerk trappenhal.....	68
Fiche 23: pleisterwerk muren.....	70
Fiche 24: antidreunslab lavabo keuken.....	72
Fiche 25: doek onderdak.....	74
Fiche 26: pleisterwerk stookruimte/CV.....	76
Fiche 27: plaat met gaatjes kelder.....	78
Toelichting.....	80

Geïnspecteerde zones


Zone 1: Hoofdgebouw

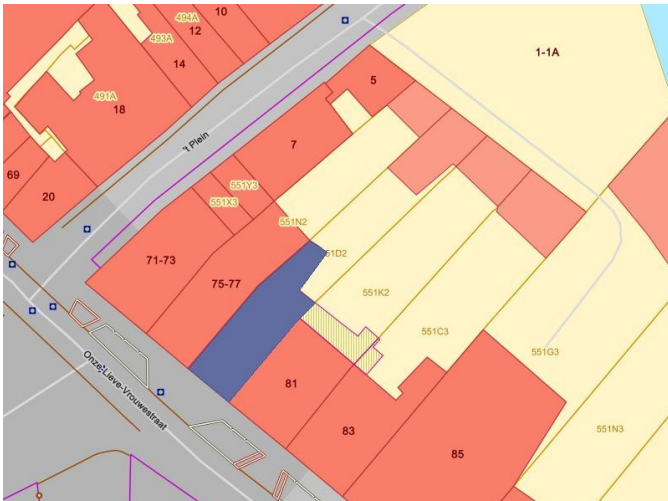

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 4 Asbestmaterialen**
- 3 Beperkingen**
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 6 Adviezen**
- 11 Geen asbest**


Plan 1.1: verdieping +0

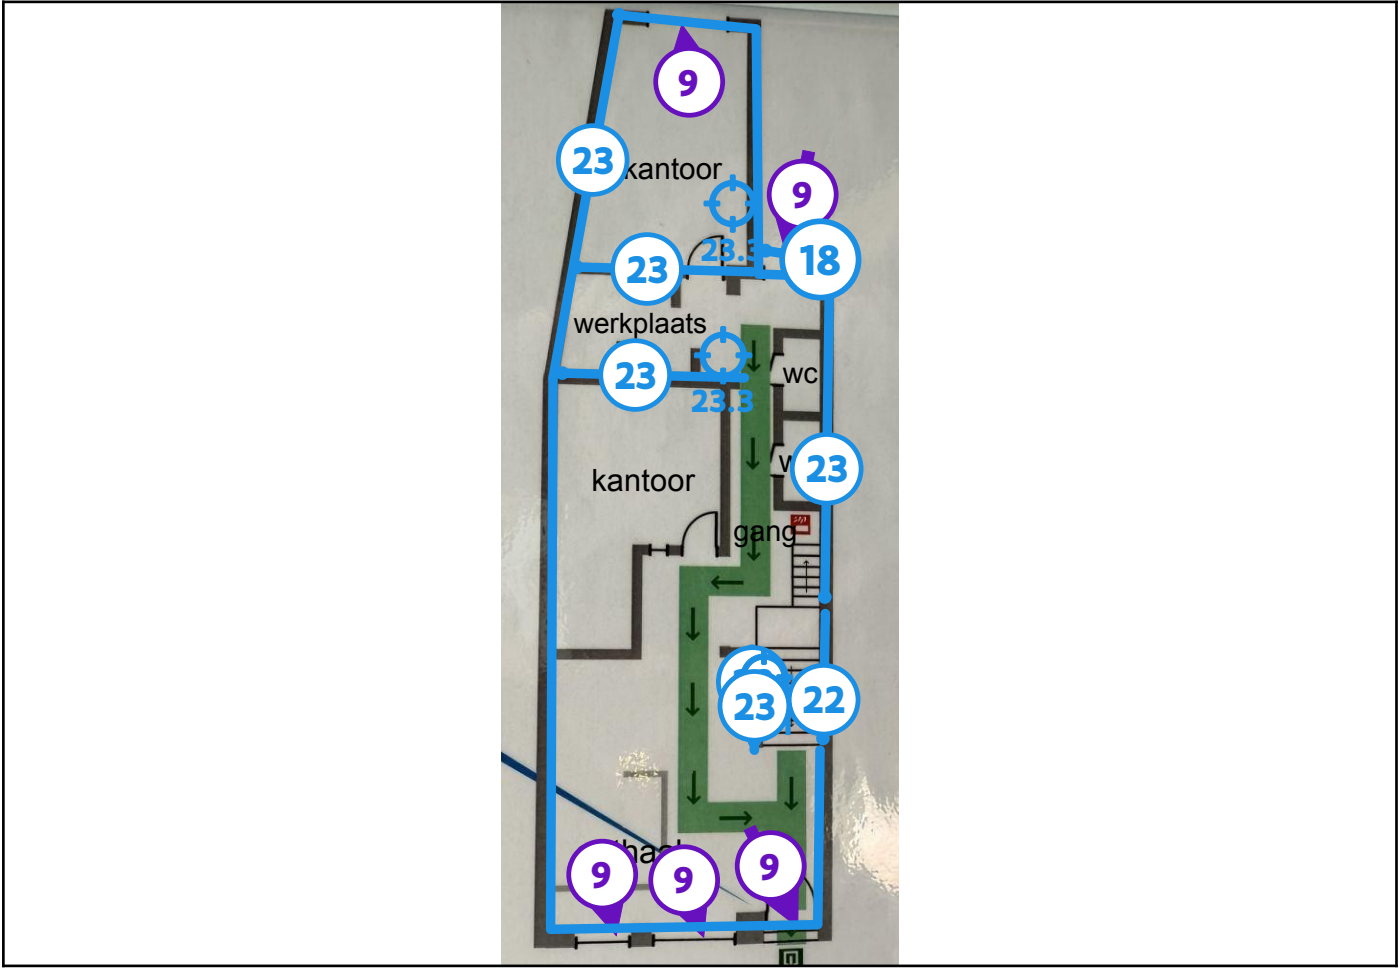

Legende van plan 1.1: verdieping +0

Beschrijving	Type	Actie
9. afkitting tussen muur en ramen	Advies	-
18. cementpeister achtergevel	Geen asbest	-
22. pleisterwerk trappenhal	Geen asbest	-
22.1 Code: 250426-112-015	Mengmonster	-
23. pleisterwerk muren	Geen asbest	-
23.3 Code: 250416-112-013	Mengmonster	-

Plan 1.2: verdieping +1

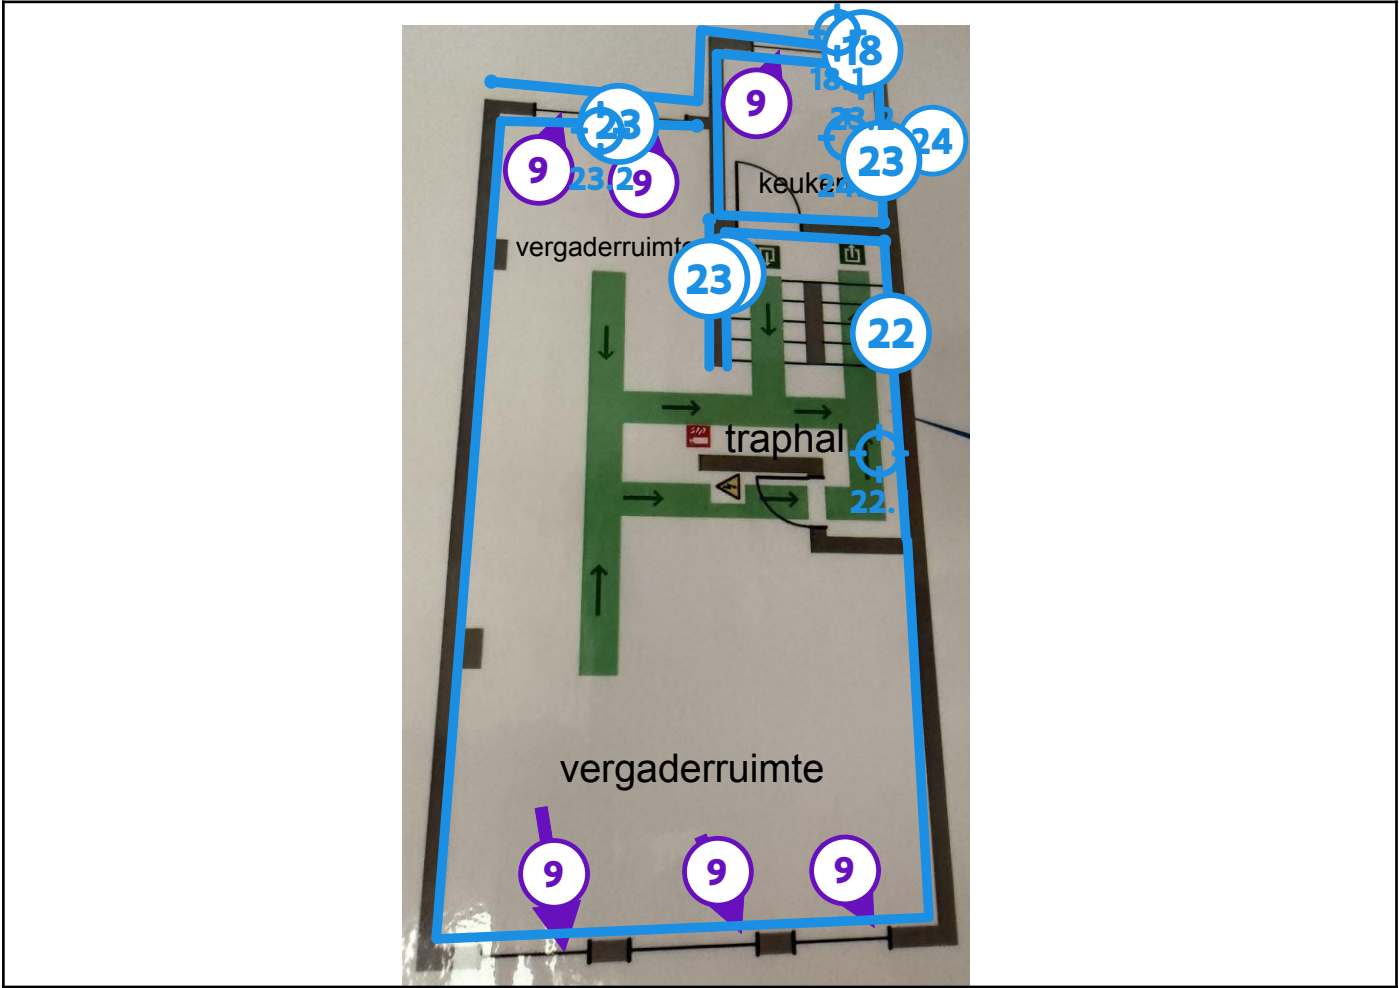


Legende van plan 1.2: verdieping +1

Beschrijving	Type	Actie
9. afkitting tussen muur en ramen	Advies	-
18. cementpeister achtergevel	Geen asbest	-
18.1 Code: 250409-112-006	Mengmonster	-
22. pleisterwerk trappenhal	Geen asbest	-
22.1 Code: 250426-112-015	Mengmonster	-
23. pleisterwerk muren	Geen asbest	-
23.2 Code: 250416-112-012	Mengmonster	-

24. antidreunslab lavabo keuken	Geen asbest	-
24.1 Code: 250409-112-009	Puntmonster	-


Plan 1.3: verdieping +2

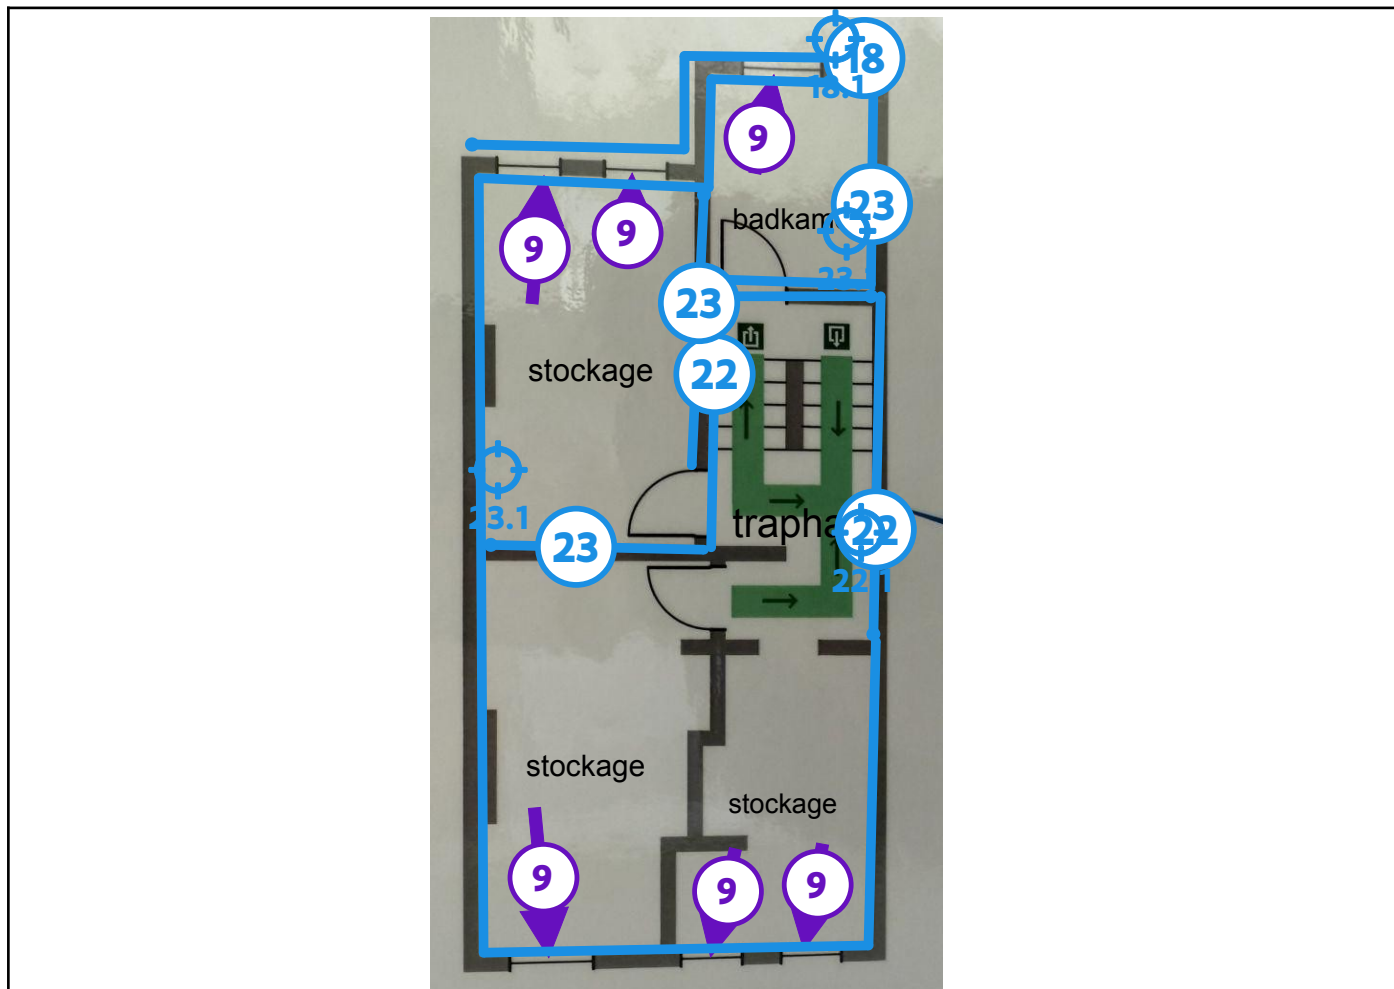

Legende van plan 1.3: verdieping +2

Beschrijving	Type	Actie
9. afkitting tussen muur en ramen	Advies	-
18. cementpeister achtergevel	Geen asbest	-
18.1 Code: 250409-112-006	Mengmonster	-
22. pleisterwerk trappenhal	Geen asbest	-
22.1 Code: 250426-112-015	Mengmonster	-
23. pleisterwerk muren	Geen asbest	-
23.1 Code: 250416-112-011	Mengmonster	-


Plan 1.4: verdieping +3

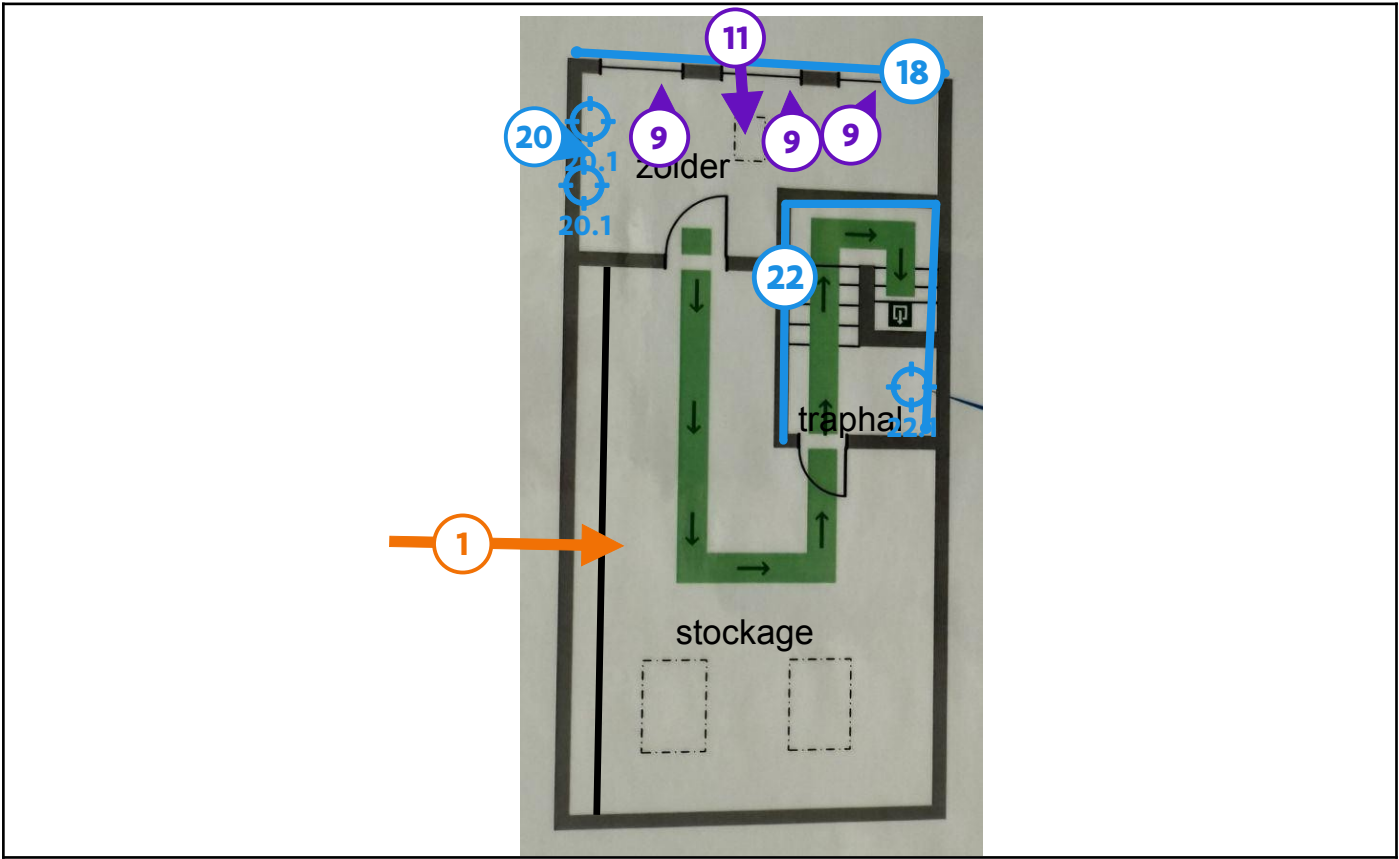

Legende van plan 1.4: verdieping +3

Beschrijving	Type	Actie
1. asbestverdachte elementen in gaskachel	Asbestmateriaal	Verwijderen
9. afkitting tussen muur en ramen	Advies	-
11. gietijzeren raamkader zolder	Advies	-
18. cementpeister achtergevel	Geen asbest	-
20. cementering schouw	Geen asbest	-
20.1 Code: 250409-112-004	Mengmonster	-
22. pleisterwerk trappenhal	Geen asbest	-
22.1 Code: 250426-112-015	Mengmonster	-

Plan 1.5: verdieping -1

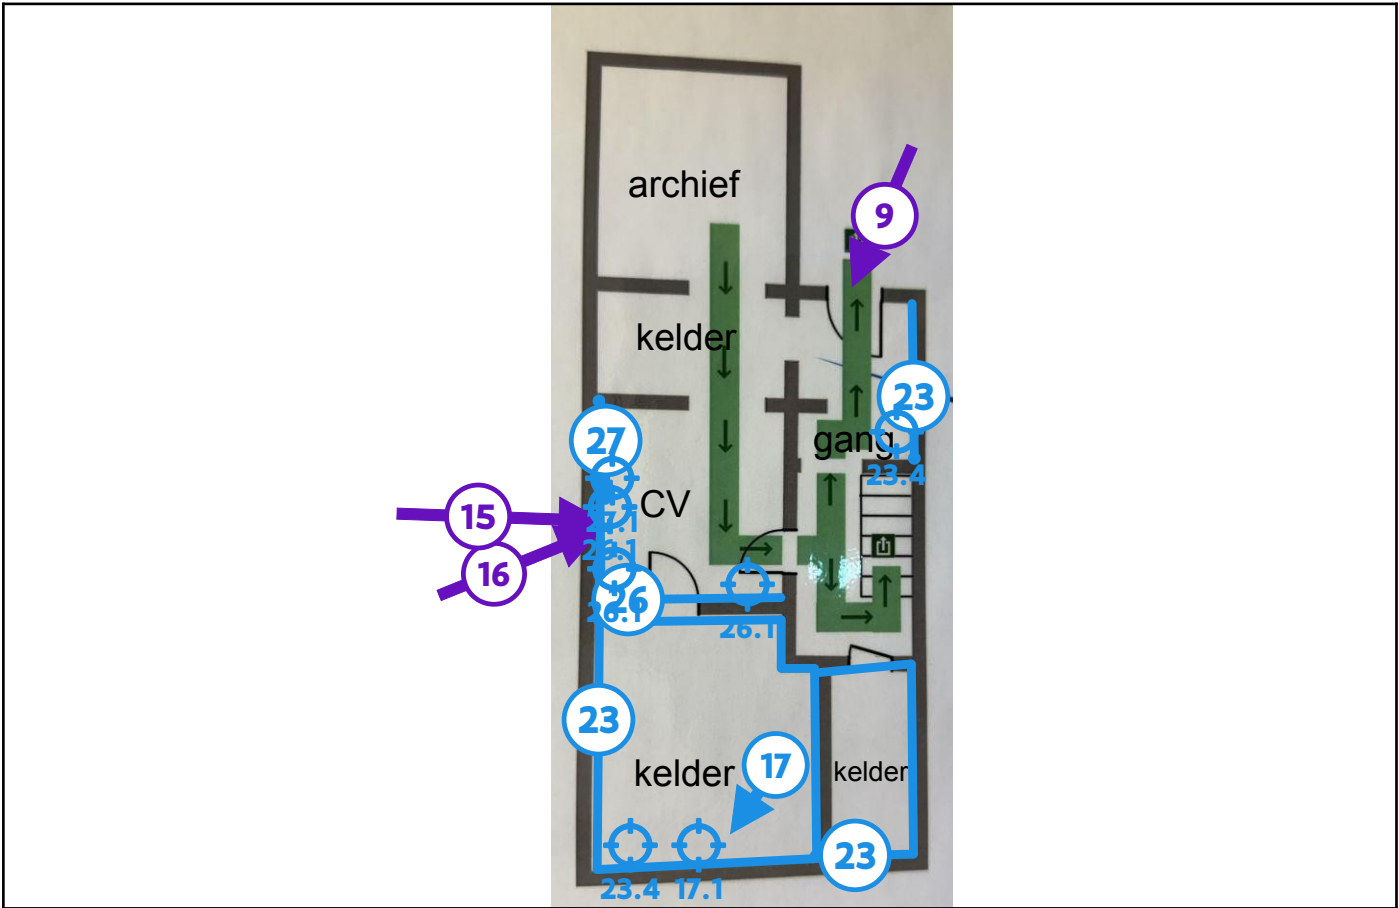


Legende van plan 1.5: verdieping -1

Beschrijving	Type	Actie
9. afkitting tussen muur en ramen	Advies	-
15. CV-ketel	Advies	-
16. schouwelementen kelder	Advies	-
17. kabels keldergat	Geen asbest	-
17.1 Code: 250426-112-010	Puntmonster	-
23. pleisterwerk muren	Geen asbest	-
23.4 Code: 250416-112-014	Mengmonster	-
26. pleisterwerk stookruimte/CV	Geen asbest	-

26.1 Code: 250426-112-016	Mengmonster	-
27. plaat met gaatjes kelder	Geen asbest	-
27.1 Code: 250409-112-003	Puntmonster	-

Plan 1.6: zolder


volledig schuin dak bevat doek onderdak

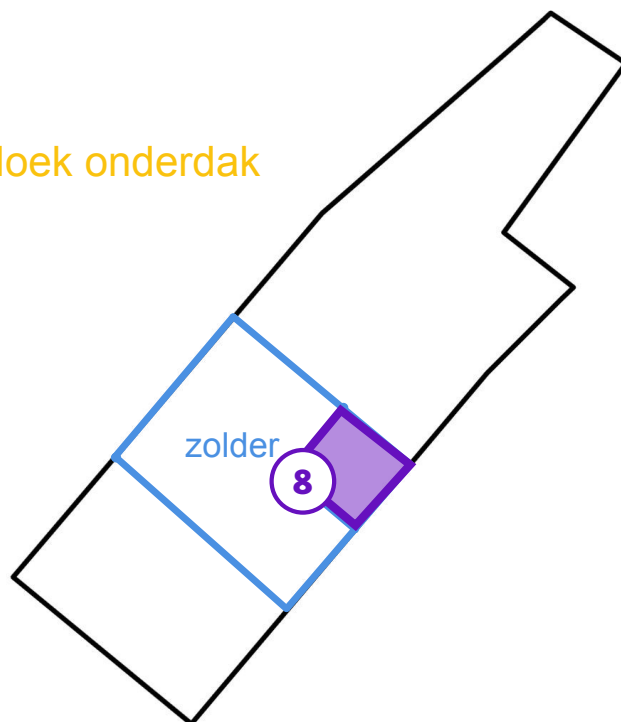

Legende van plan 1.6: zolder

Beschrijving	Type	Actie
8. vide in dak, boven glazen plafond hal op de derde verdieping	Beperking	-
25. doek onderdak	Geen asbest	-


Plan 1.7: verdieping +0 plafonds

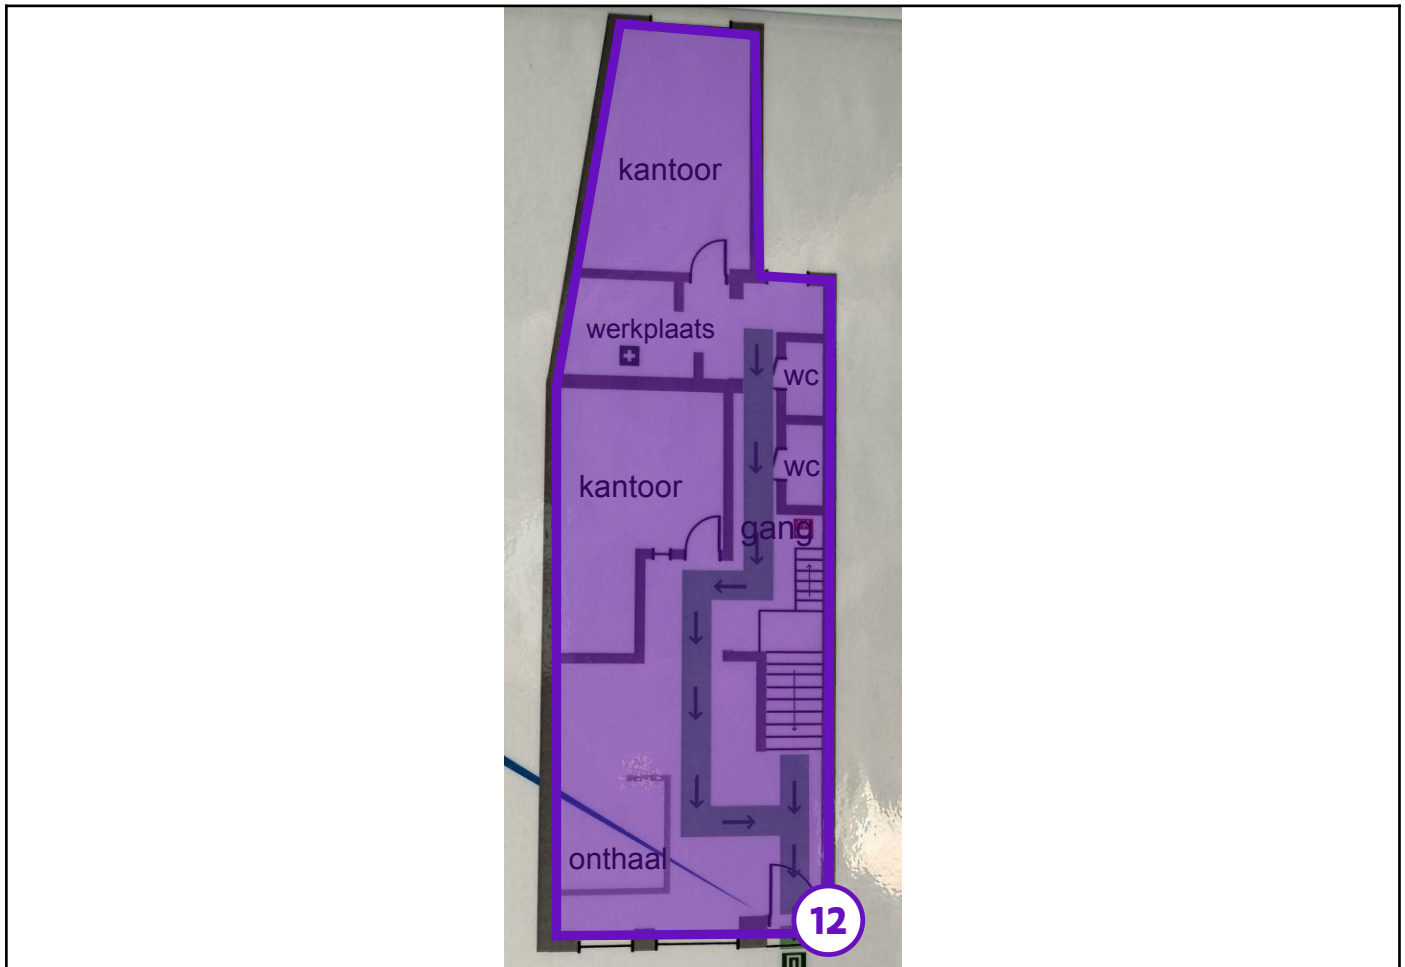

Legende van plan 1.7: verdieping +0 plafonds

Beschrijving	Type	Actie
12. valse plafonds	Advies	-


Plan 1.8: verdieping +1 plafonds

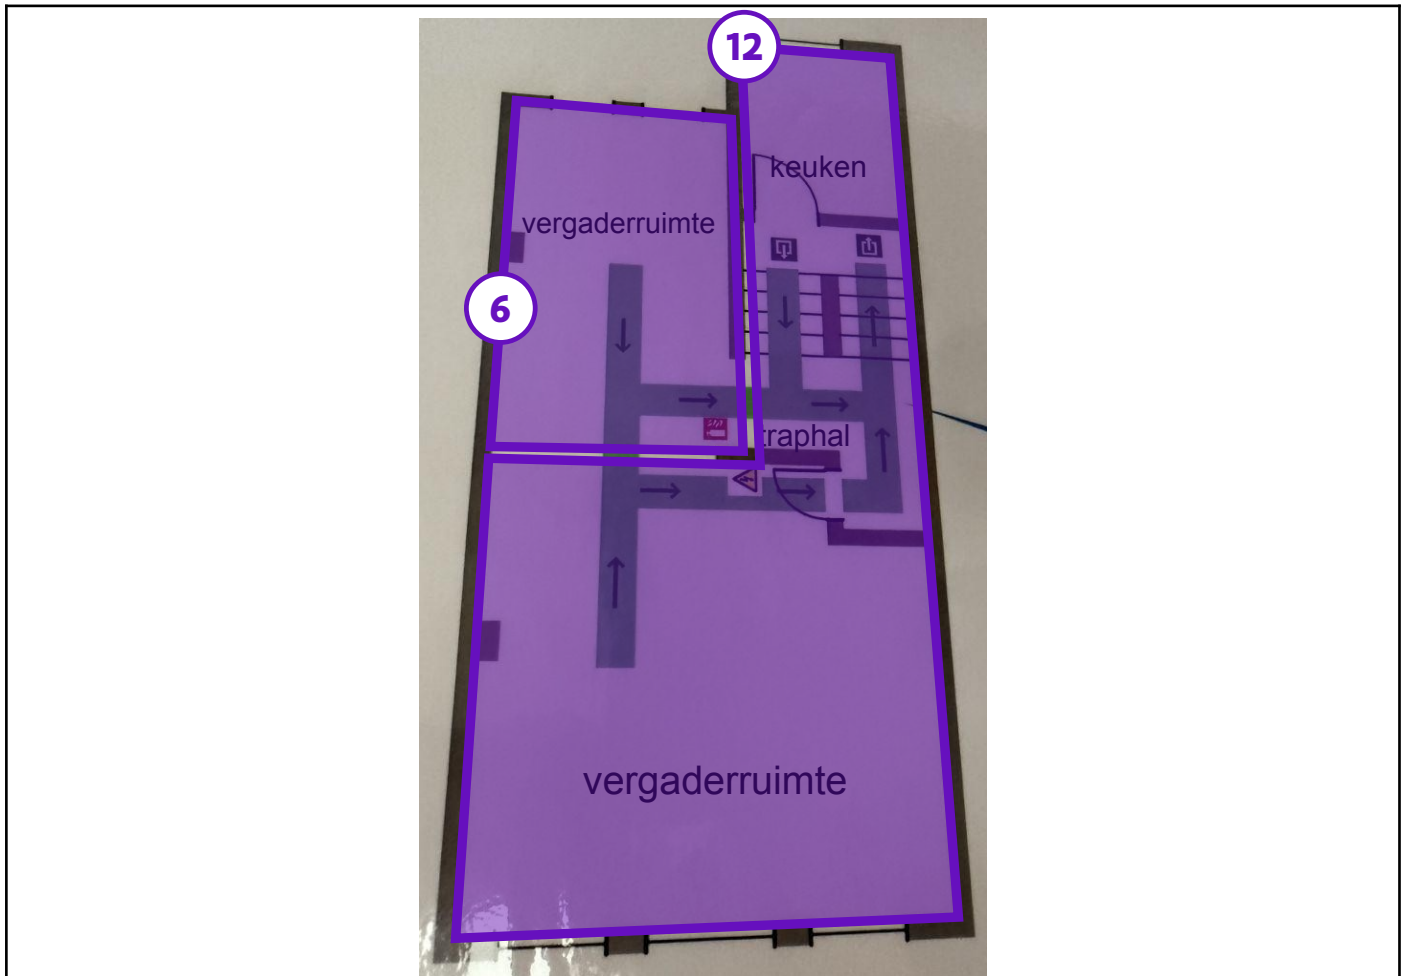

Legende van plan 1.8: verdieping +1 plafonds

Beschrijving	Type	Actie
6. pleisterwerk hoog plafond en moulures	Beperking	-
12. valse plafonds	Advies	-


Plan 1.9: verdieping +2 plafonds

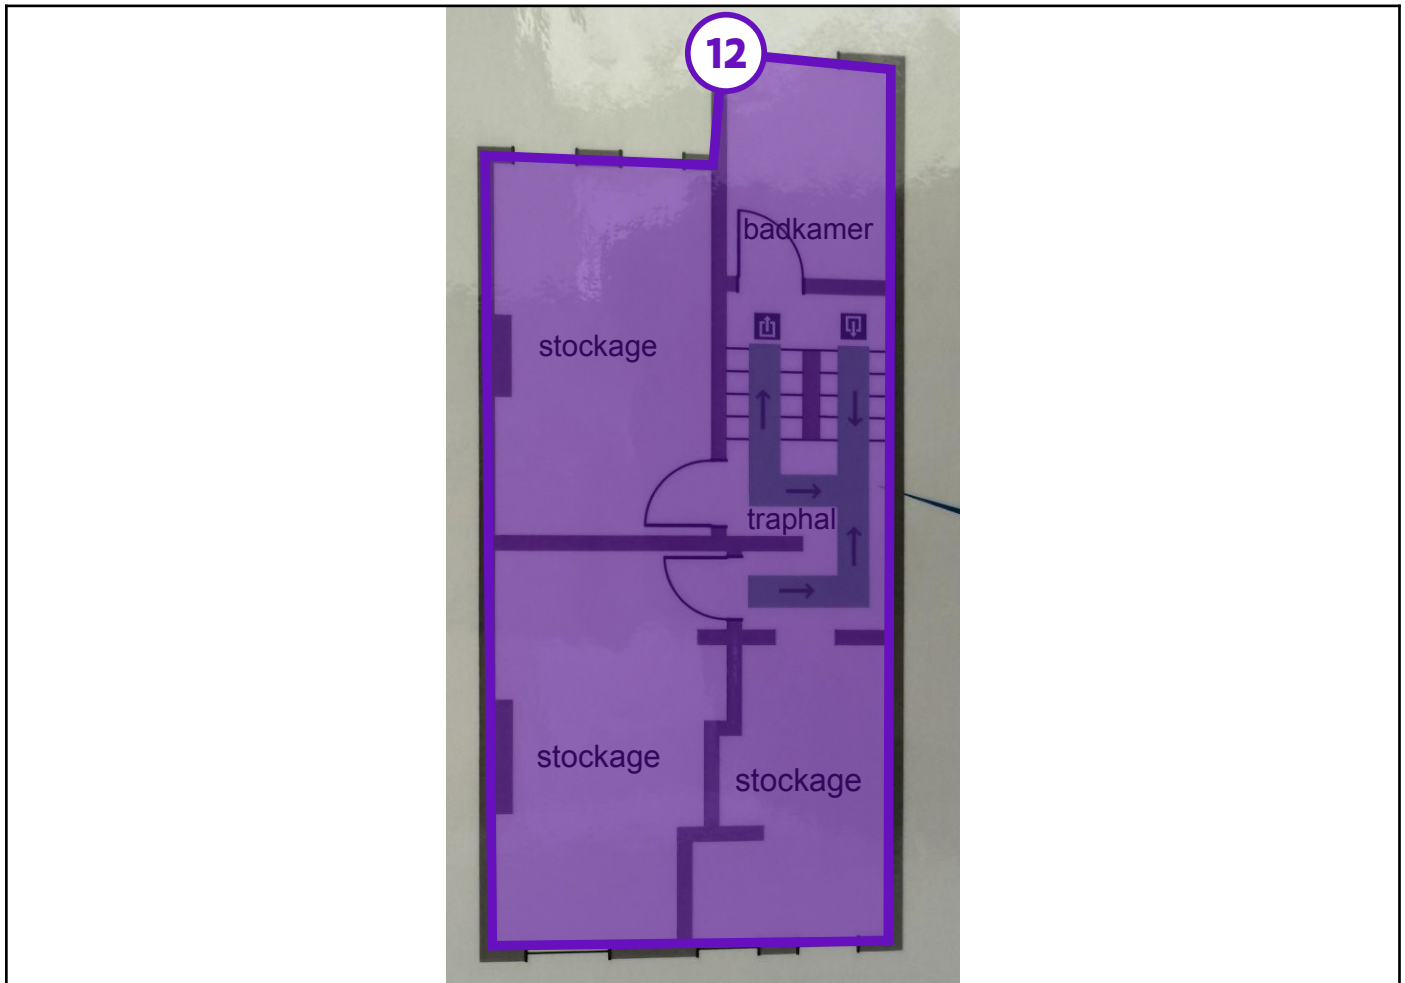

Legende van plan 1.9: verdieping +2 plafonds

Beschrijving	Type	Actie
12. valse plafonds	Advies	-


Plan 1.10: verdieping +3 plafonds

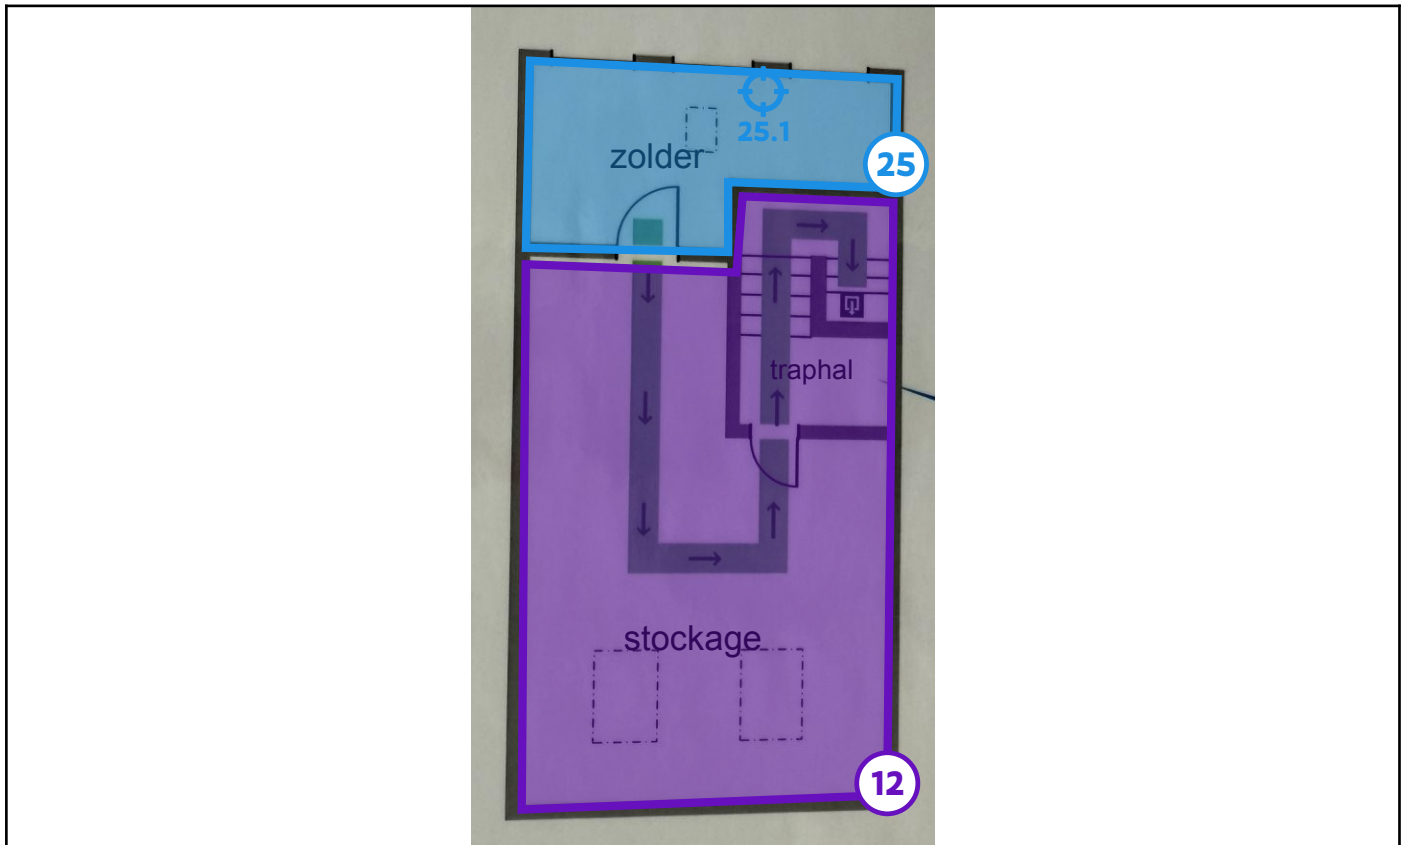

Legende van plan 1.10: verdieping +3 plafonds

Beschrijving	Type	Actie
12. valse plafonds	Advies	-
25. doek onderdak	Geen asbest	-
25.1 Code: 250409-112-005	Puntmonster	-


Plan 1.11: verdieping -1 plafonds

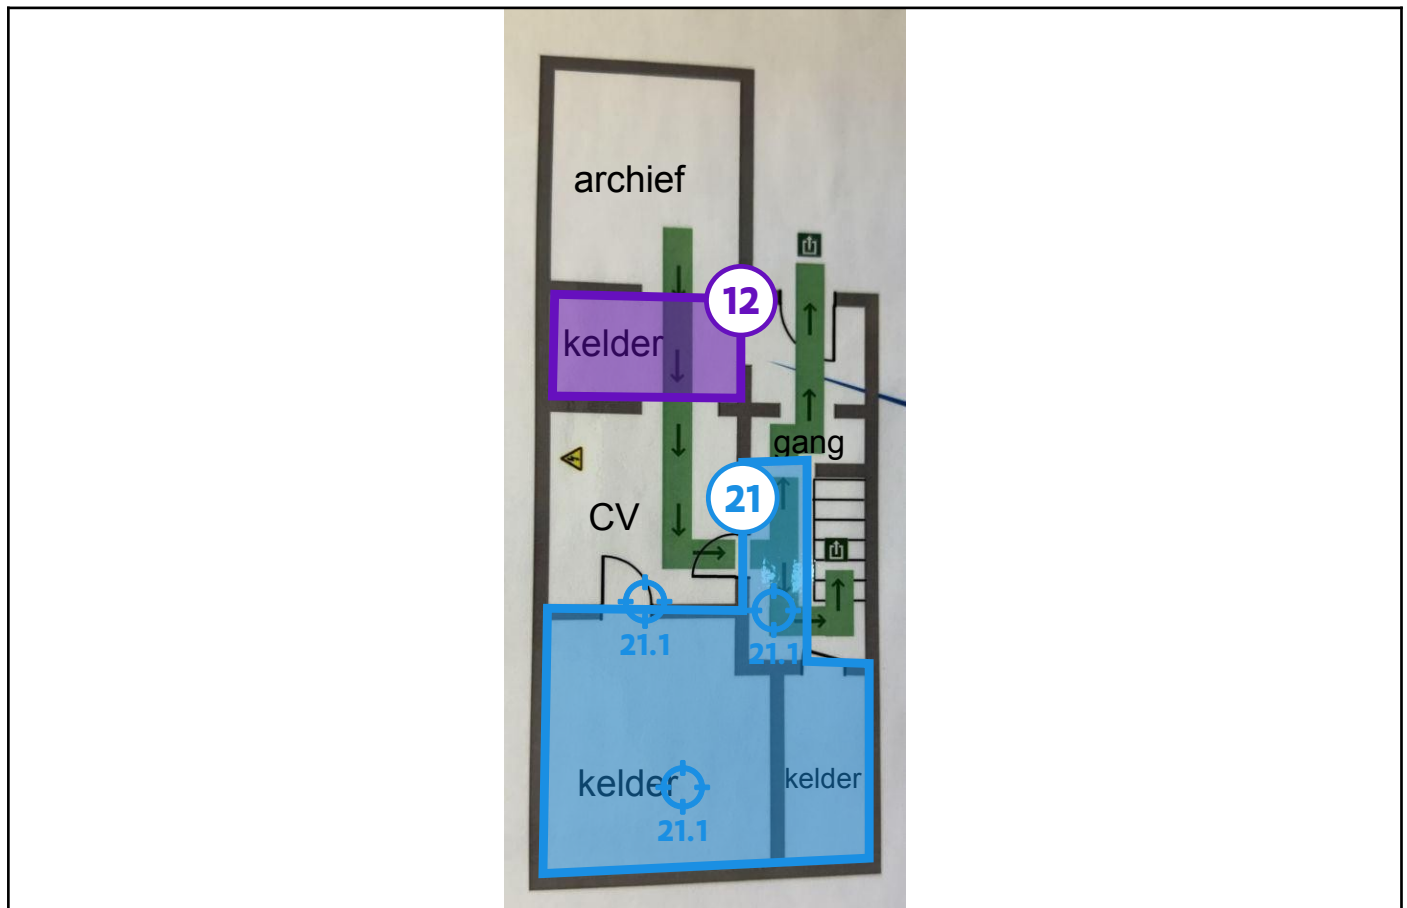

Legende van plan 1.11: verdieping -1 plafonds

Beschrijving	Type	Actie
12. valse plafonds	Advies	-
21. pleisterwerk plafonds	Geen asbest	-
21.1 Code: 250409-112-002	Mengmonster	-

Plan 1.12: daken

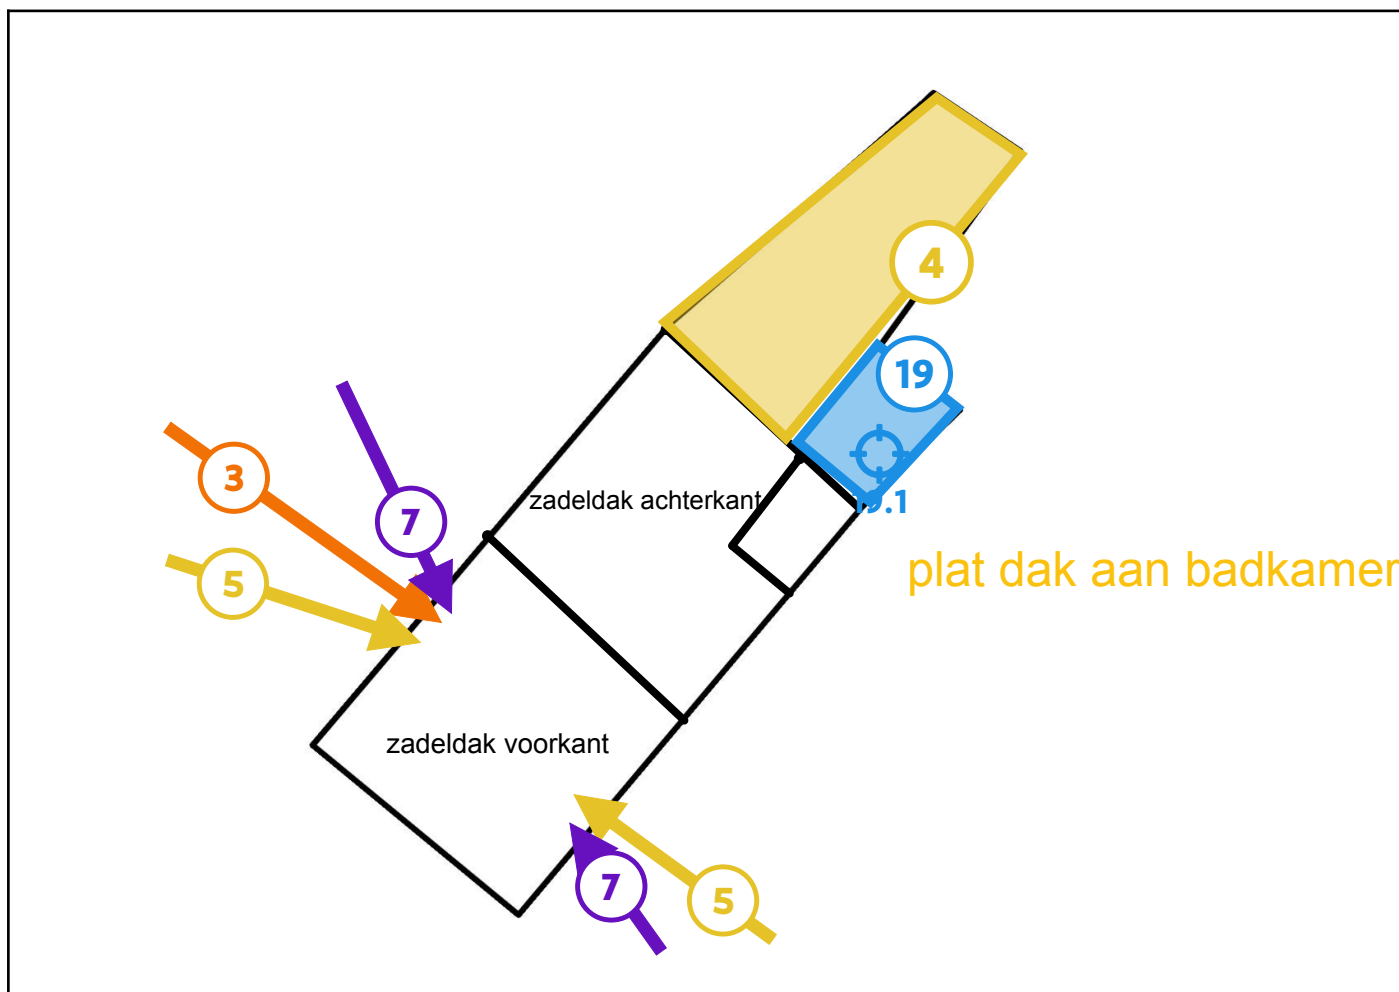

Legende van plan 1.12: daken

Beschrijving	Type	Actie
3. asbestcement rookgaskanaal	Asbestmateriaal	Verwijderen
4. glasvezelroofing	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
5. cementering schouwen zadeldak	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
7. schouwen zadeldak	Beperking	-
19. roofing plat dak aan badkamer (boven keuken)	Geen asbest	-
19.1 Code: 250409-112-007	Puntmonster	-


Plan 1.13: vloeren alle verdiepingen



Legende van plan 1.13: vloeren alle verdiepingen

Beschrijving	Type	Actie
13. niet- asbestverdachte vloerbekleding	Advies	-

Zone 2: Garage

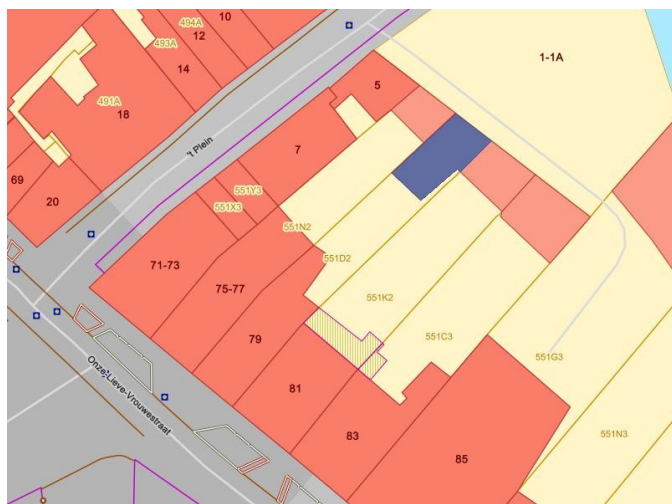

Tijdens de inspectie vastgesteld:

1 Asbestmateriaal

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

2 Adviezen

0 Geen asbest


Plan 2.1: garage

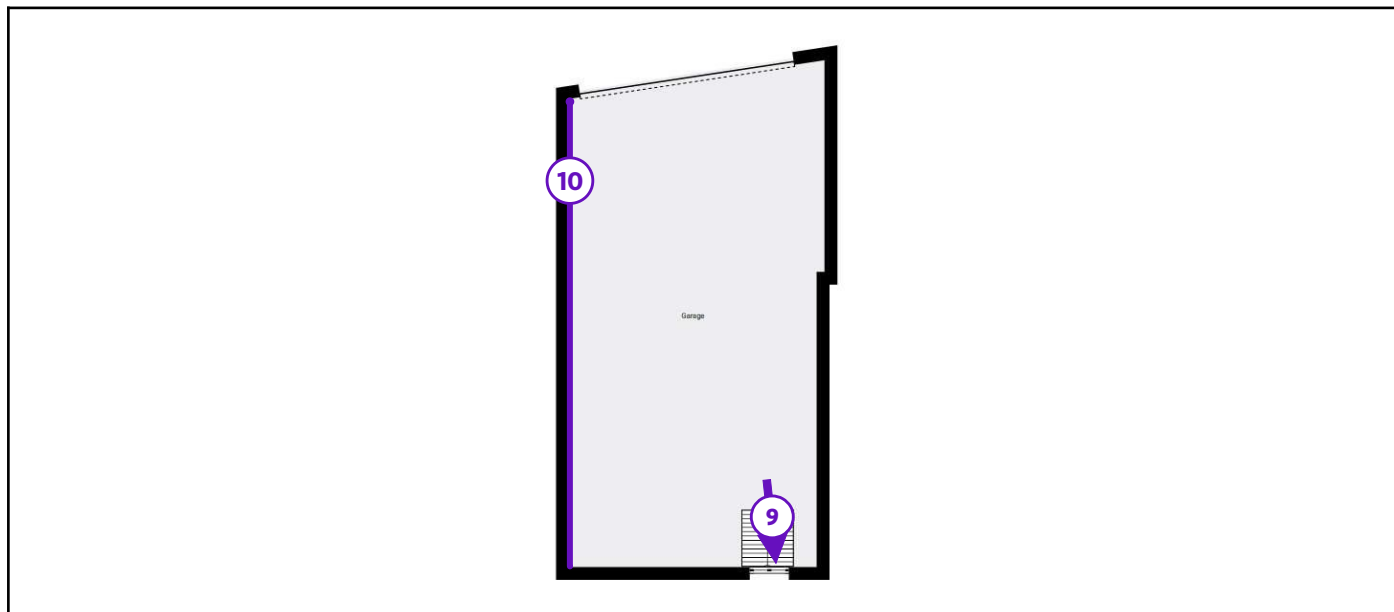

Legende van plan 2.1: garage

Beschrijving	Type	Actie
9. afkitting tussen muur en ramen	Advies	-
10. houtvezelplaten garage	Advies	-


Plan 2.2: dak garage

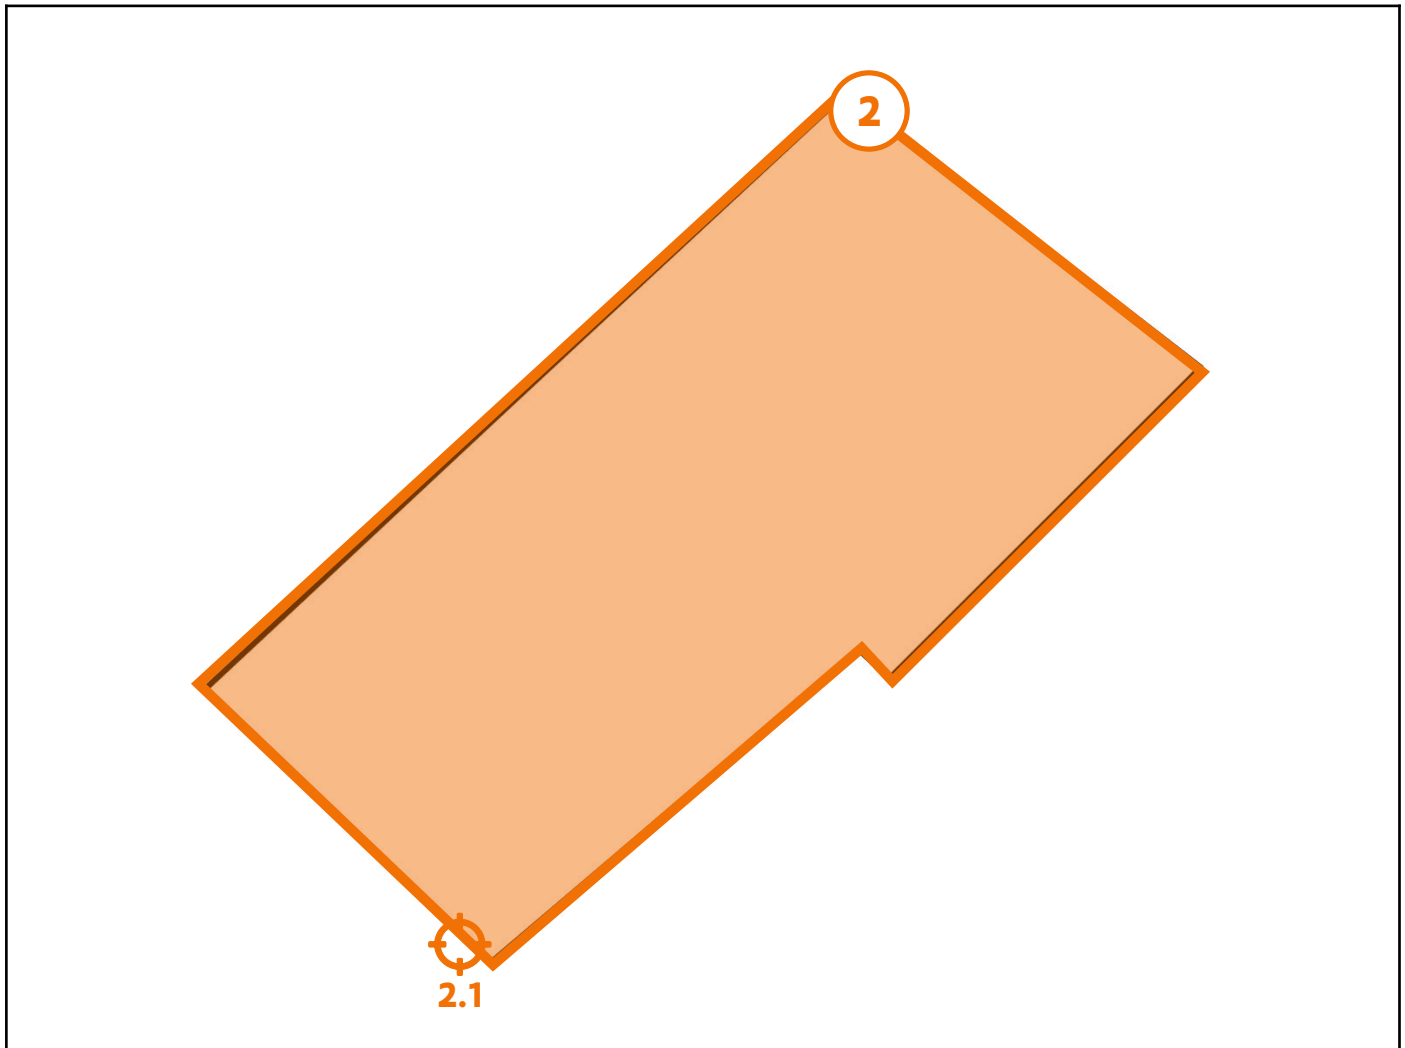

Legende van plan 2.2: dak garage

Beschrijving	Type	Actie
2. golfplaten garage	Asbestmateriaal	Verwijderen
2.1 Code: 250409-112-008	Puntmonster	-

Zone 3: Overig gebied

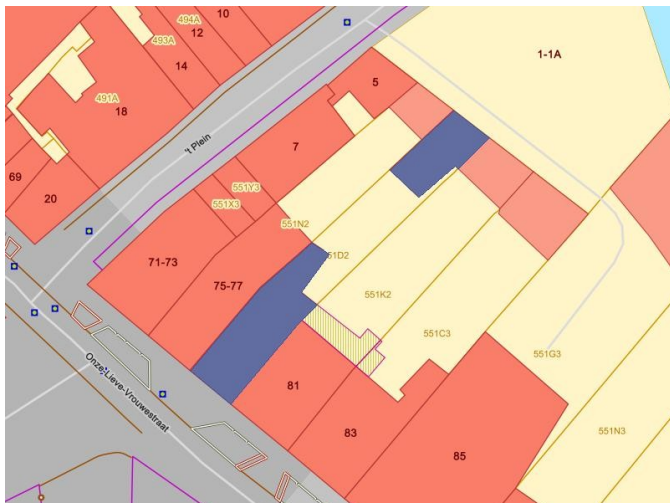

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 1 Advies**
- 0 Geen asbest

Plan 3.1: Vaststellingen buiten de constructies




Legende van plan 3.1: Vaststellingen buiten de constructies

Beschrijving	Type	Actie
14. terrastegels	Advies	-

Asbestmaterialen



Overzichtsfoto

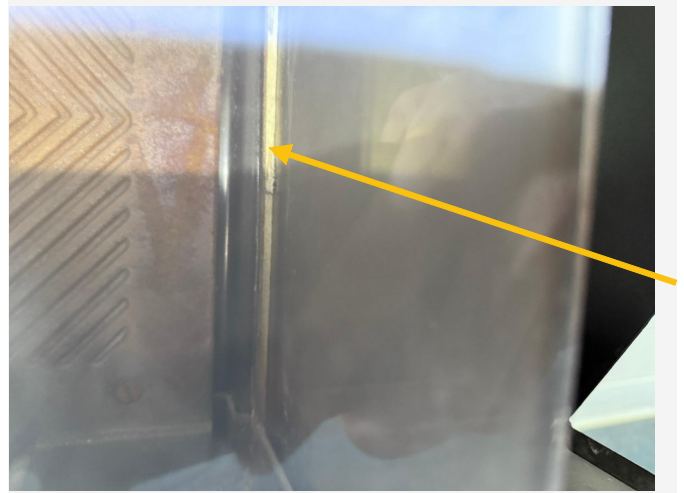

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Het gaat om een oude gaskachel. Indien deze in zijn geheel wordt afgevoerd op de correcte manier, kan men dit zelf doen.
 1. Raadpleeg de actuele wetgeving op de website van OVAM: www.asbestinfo.be
 2. Maak de ruimte rondom het te verwijderen materiaal leeg. Als u binnen een asbestmateriaal verwijdert, dek dan de vloer, muren en niet-verplaatsbare meubels in de omgeving van het materiaal af met een folie.
 3. Veiligheidskledij: gebruik steeds de juiste PBM's: zie <https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

4. Laat de kachel ophalen door een geregistreerde asbestinzamelaar

Zie toelichting achteraan dit attest.

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Als men de gaskachel wil behouden en de pakking verwijderen dient dit te gebeuren door een erkend asbestverwijderaar.

1. Raadpleeg de actuele wetgeving op de website van OVAM: www.asbestinfo.be

2. De erkend asbestverwijderaar staat zelf in voor het correct afvoeren van het asbestafval.

Zie toelichting achteraan dit attest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: verdieping +3

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Zeer laag materiaalrisico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave
---------------------------------	---

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Hoog ($\geq 50\%$)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Stootvaste afscherming of omkasting
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	asbestverdachte elementen in gaskachel
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Ruimteverwarming
Asbestmateriaal	Pakking, dichting
Bindmiddel van asbestmateriaal	Karton - papier - viltachtig
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 0,20 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	0,20 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het vermelde gewicht betreft een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze inschatting. We kunnen een asbestverdachte pakking zien door het raampje van de gaskachel. Omdat we de kachel niet open kunnen doen kunnen we dit niet testen en dienen we dit als asbesthoudend te beschouwen. Mogelijk bevinden zich in de randen ook koorden maar die kunnen we niet waarnemen.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden toepassing die zonder beschadigen kan verwijderd worden. Gezien de redelijk grote oppervlakte en hoogte raden we aan om dit door een ervaren aannemer te laten uitvoeren.
 1. Raadpleeg de actuele wetgeving op de website van OVAM: www.asbestinfo.be
 2. Neemt u asbest weg rondom een gebouw? Sluit dan de ramen en de deuren en schakel de ventilatiesystemen uit.
 3. Veiligheidskledij: gebruik steeds de juiste PBM's: zie <https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>

4. Hechtgebonden asbestafval mag u naar het plaatselijke recyclagepark brengen. Het is verplicht om het asbestafval te verpakken voor u het naar het recyclagepark brengt. Zo vermijdt u stofvorming en breuken tijdens het transport. Gebruik een verpakking die aangepast is aan de grootte van de stukken asbest. U kunt asbestafval onder meer verpakken in: een dubbele, doorzichtige plastic zak; een doorschijnende asbestzak; aangepaste asbestfolie. Zie ook <https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>

Zie toelichting achteraan dit attest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Garage

- Plan 2.2: dak garage

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
Opmerking	De platen grenzen aan de binnenlucht want zijn bloot aan de onderkant en zichtbaar vanuit de garage.

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
2.1	Puntmonster	250409-112-008	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	golfplaten garage
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Golfplaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 58,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	58,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Genageld, geniet
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De vermelde oppervlaktes en volumes betreffen een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlaktes/volumes.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden toepassing die in theorie zonder beschadigen kan verwijderd worden. Gezien de grote hoogte en bevestiging in schouw raden we aan om dit door een ervaren aannemer te laten uitvoeren.
 1. Raadpleeg de actuele wetgeving op de website van OVAM: www.asbestinfo.be
 2. Neemt u asbest weg rondom een gebouw? Sluit dan de ramen en de deuren en schakel de ventilatiesystemen uit.
 3. Veiligheidskledij: gebruik steeds de juiste PBM's: zie <https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering>
 4. Hechtgebonden asbestafval mag u naar het plaatselijke recyclagepark brengen. Het is verplicht om het

asbestafval te verpakken voor u het naar het recyclagepark brengt. Zo vermijdt u stofvorming en breuken tijdens het transport. Gebruik een verpakking die aangepast is aan de grootte van de stukken asbest. U kunt asbestafval onder meer verpakken in: een dubbele, doorzichtige plastic zak; een doorschijnende asbestzak; aangepaste asbestfolie. Zie ook <https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>

Zie toelichting achteraan dit attest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.12: daken

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	asbestcement rookgaskanaal
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Rookgaskanaal
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 2,00 m - 55,00 cm - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,011 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De vermelde oppervlaktes en volumes betreffen een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlaktes/volumes.



Overzichtsfoto

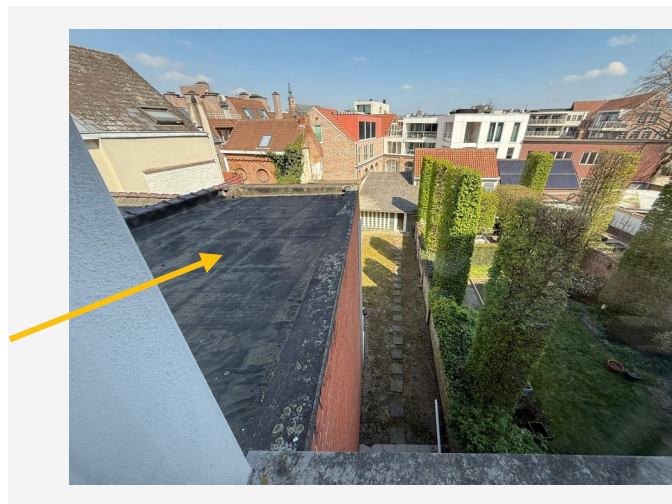

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Hechtgebonden toepassing die zonder vezelvrijgave kan verwijderd worden (best door een ervaren aannemer). Aannemer dient zelf te bepalen op welke wijze hij de toepassing veilig kan verwijderen.
 1. Raadpleeg de actuele wetgeving op de website van OVAM: www.asbestinfo.be
 2. Neemt u asbest weg rondom een gebouw? Sluit dan de ramen en de deuren en schakel de ventilatiesystemen uit.
 3. Veiligheidskledij: gebruik steeds de juiste PBM's: zie <https://ovam.vlaanderen.be/voorzorgsmaatregelen-bij-asbestverwijdering> : FFP3 wegwerpmasker of (half)gelaatsmasker met P3 filter, een wegwerpoveral Tyvek CAT III type 5 of 6, stevige wegwerphandschoenen en afspoelbare schoenen.

4. De aannemer staat zelf in voor het correct afvoeren van het asbestafval. Hechtgebonden asbestafval mag u naar het plaatselijke recyclagepark brengen. Het is verplicht om het asbestafval te verpakken voor u het naar het recyclagepark brengt. Zo vermijdt u stofvorming en breuken tijdens het transport. Gebruik een verpakking die aangepast is aan de grootte van de stukken asbest. U kunt asbestafval onder meer verpakken in: een dubbele, doorzichtige plastic zak; een doorschijnende asbestzak; aangepaste asbestfolie. Zie ook <https://ovam.vlaanderen.be/asbestafval-afvoeren>

Zie toelichting achteraan dit attest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.12: daken

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalarisico	Zeer laag materiaalarisico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave
----------------------------------	--

Berekening materiaalarisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	glasvezelroofing
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Roofing
Bindmiddel van asbestmateriaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 18,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	18,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername Motivatie: Groot risico op structurele gevolgschade (lekschade, werking installatie,...)
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De roofing op de meest recente achterbouw bevat glasvezel en is vermoedelijk niet- asbesthoudend. Omdat het niet mogelijk was om een staal te nemen en het om een toepassing met roofing gaat dienen we dit echter wel als asbesthoudend te noteren.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Voer bijkomende staalname(s) uit.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Hechtgebonden toepassing die niet zonder beschadigen kan verwijderd worden.
 1. Raadpleeg de actuele wetgeving op de website van OVAM: www.asbestinfo.be
 2. De erkend asbestverwijderaar staat zelf in voor het correct afvoeren van het asbestafval.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.12: daken

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	cementering schouwen zadeldak
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schacht-koker (technisch)
Asbestmateriaal	In-situ afwerkingslagen - Pleisterwerk (wand, plafond, ...)
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 50,00 kg - 2 stuks
Totaal gewicht	100,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername Motivatie: Onderzoeksbepierking verhinderde monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het vermelde gewicht betreft een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze inschatting. We kunnen de cementering niet bemonsteren wegens de grote hoogte en moeten deze dus bijgevolg als asbesthoudend noteren. Voer extra staalnames uit wanneer mogelijk om deze alsnog uit te sluiten.

Beperkingen



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Het plafond en de moulures op de eerste verdieping bevinden zich op een hoogte van 3,8m en vormen bijgevolg een onderzoeksbeperking.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: verdieping +1 plafonds

Detailinformatie

(Asbest)materiaal	In-situ afwerkingslagen - Pleisterwerk (wand, plafond, ...)
Karakterisatie	Asbest (verdacht)
Primaire drager	Plafond



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: De schouwen op het zadeldak konden niet van naderbij geïnspecteerd worden wegens de grote hoogte. Mogelijks bevatten deze asbesthoudende elementen binnenin.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw


- Plan 1.12: daken

Detailinformatie

(Asbest)materiaal	Buis, koker, leiding, pijp, doorvoer
Karakterisatie	Asbest (verdacht)
Primaire drager	Schuin dak

Fiche 8: vide in dak, boven glazen plafond hal op de derde verdieping

Beperking

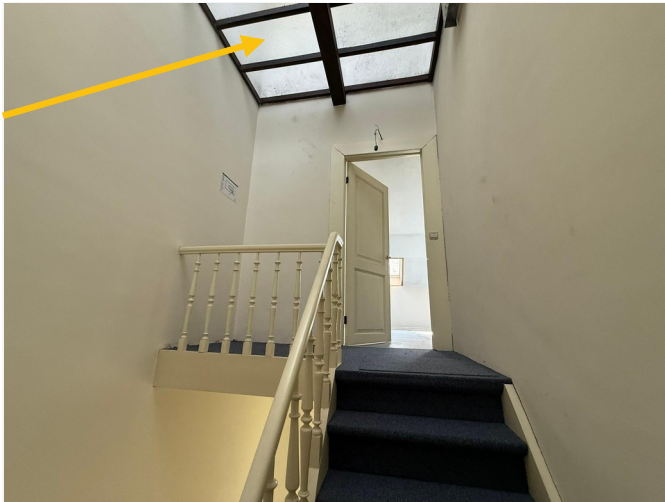

Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Boven het glazen plafond kunnen we een open ruimte vaststellen onder het dak. We kunnen deze echter op geen enkele manier veilig bereiken.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.6: zolder

Adviezen



Vrije foto

Advies

De afkitting aan alle ramen werd gecontroleerd en niet- asbestverdacht bevonden.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: verdieping +0
- Plan 1.2: verdieping +1
- Plan 1.3: verdieping +2
- Plan 1.4: verdieping +3
- Plan 1.5: verdieping -1

Zone 2: Garage

- Plan 2.1: garage

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)
(Asbest)materiaal	In-situ afwerkingslagen - Pasta, stopverf, voegsel, stopsel, vulsel, mastiek, kitten, ...
Bindmiddel	Kitten, mastiek, pasta
Gebondenheid bindmiddel	Hecht



Vrije foto

Advies

De platen tegen de muur van de garage zijn houtvezelplaten en niet- asbestverdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Garage

- Plan 2.1: garage

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

Het dakraam op de zolderverdieping bestaat uit gietijzer en is niet- asbestverdacht.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: verdieping +3

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Schuin dak

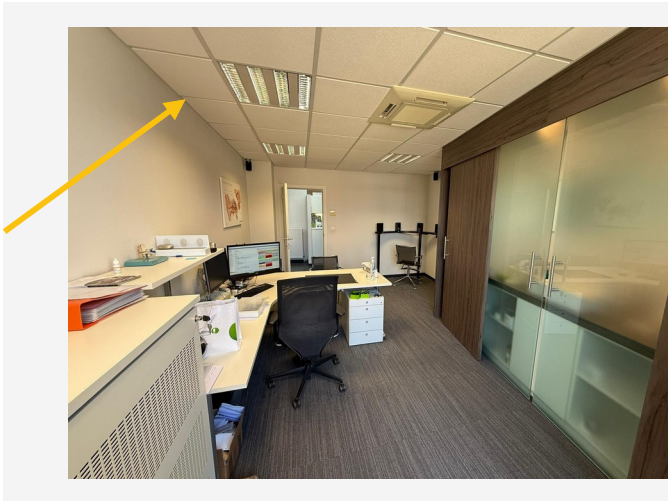

Vrije foto

Advies

In het pand bevinden zich veel verlaagde/valse plafonds uit gipskarton, plafondtegels en houten latjes. Geen van deze is asbestverdacht.


Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.7: verdieping +0 plafonds
- Plan 1.8: verdieping +1 plafonds
- Plan 1.9: verdieping +2 plafonds
- Plan 1.10: verdieping +3 plafonds
- Plan 1.11: verdieping -1 plafonds

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Plafond

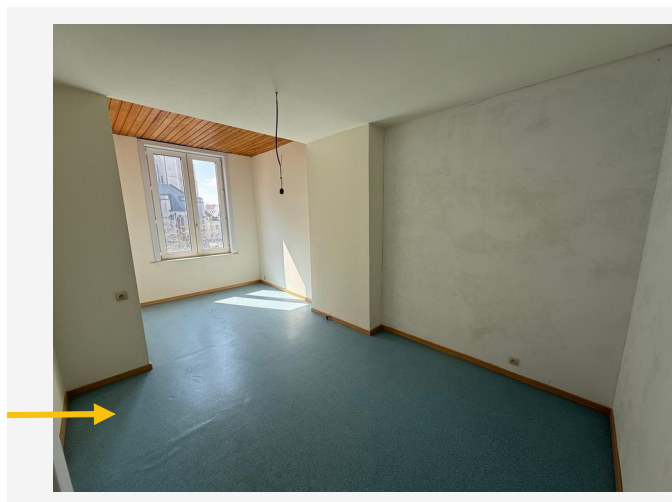

Vrije foto

Advies

Doorheen het pand bevinden zich verschillende types vloeren: laminaat, vast tapijt en kunststof (type balatum en novilon) Deze zijn niet- asbestverdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.13: vloeren alle verdiepingen

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Vloer
(Asbest)materiaal	Prefab - afwerking - Vloerzeil
Bindmiddel	Kunststof of -hars
Gebondenheid bindmiddel	Hecht



Vrije foto

Advies

De terrastegels zijn niet- asbestverdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Overig gebied

- Plan 3.1: Vaststellingen buiten de constructies

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Bodem



Vrije foto

Advies

De gasketel in de kelder is een recent type en bevat geen asbestverdachte materialen.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: verdieping -1

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting

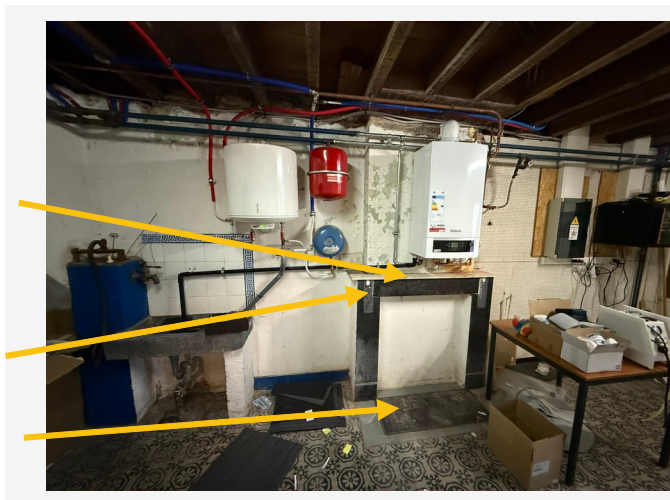

Vrije foto

Advies

De schouwelementen in de kelder bestaan uit natuursteen en zijn niet- asbestverdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: verdieping -1

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Binnenwand

Geen asbest

Fiche 17: kabels keldergat

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: verdieping -1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
17.1	Puntmonster	250426-112-010	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	kabels keldergat
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Bindmiddel van materiaal	Weinig of geen bindmiddel (textiel, bevolking, ...)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,20 m ² - 0,10 cm - 2 stuks
Totaal volume	< 0,001 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De vermelde oppervlaktes en volumes betreffen een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlaktes/volumes.. Het gaat om afgesneden kabels.

Fiche 18: cementpeister achtergevel

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: verdieping +0
- Plan 1.2: verdieping +1
- Plan 1.3: verdieping +2
- Plan 1.4: verdieping +3

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
18.1	Mengmonster	250409-112-006	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	cementpeister achtergevel
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 200,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	200,00 kg
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het vermelde gewicht betreft een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze inschatting.

Fiche 19: roofing plat dak aan badkamer (boven keuken)

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.12: daken

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
19.1	Puntmonster	250409-112-007	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	roofing plat dak aan badkamer (boven keuken)
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 6,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	6,00 m ²
Identificatiemethode	Vaststelling met monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De vermelde oppervlaktes en volumes betreffen een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlaktes/volumes.

Fiche 20: cementering schouw

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: verdieping +3

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
20.1	Mengmonster	250409-112-004	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	cementering schouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Schacht-koker (technisch)
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 1,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	1,00 kg
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het vermelde gewicht betreft een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze inschatting.

Fiche 21: pleisterwerk plafonds

Geen asbest



Overzichtsfoto

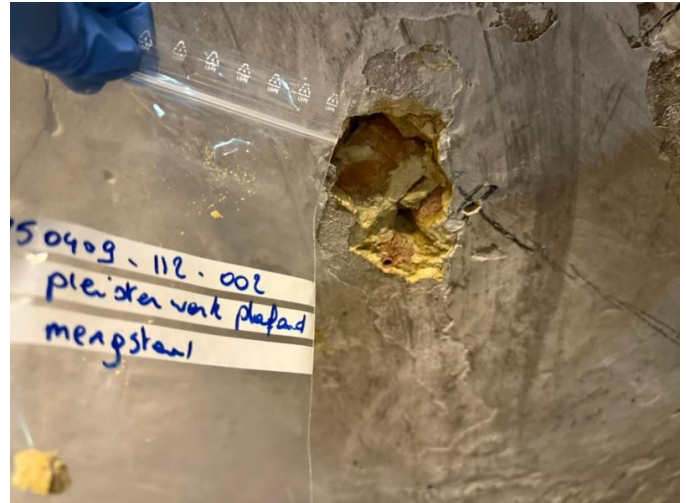

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.11: verdieping -1 plafonds

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
21.1	Mengmonster	250409-112-002	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	pleisterwerk plafonds
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 26,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,26 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De vermelde oppervlaktes en volumes betreffen een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlaktes/volumes.

Fiche 22: pleisterwerk trappenhal

Geen asbest



Overzichtsfoto

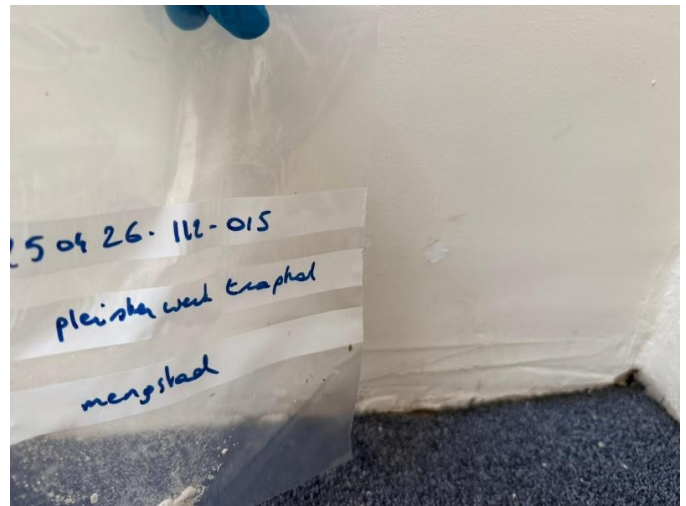

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: verdieping +0
- Plan 1.2: verdieping +1
- Plan 1.3: verdieping +2
- Plan 1.4: verdieping +3

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
22.1	Mengmonster	250426-112-015	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	pleisterwerk trappenhal
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 77,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,77 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De vermelde oppervlaktes en volumes betreffen een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlaktes/volumes. Enkel pleisterwerk aan de muren. Plafonds bestaan uit Gyproc en bruine trappen zijn open, houten trap met Gyproc onderkant.

Fiche 23: pleisterwerk muren

Geen asbest



Overzichtsfoto

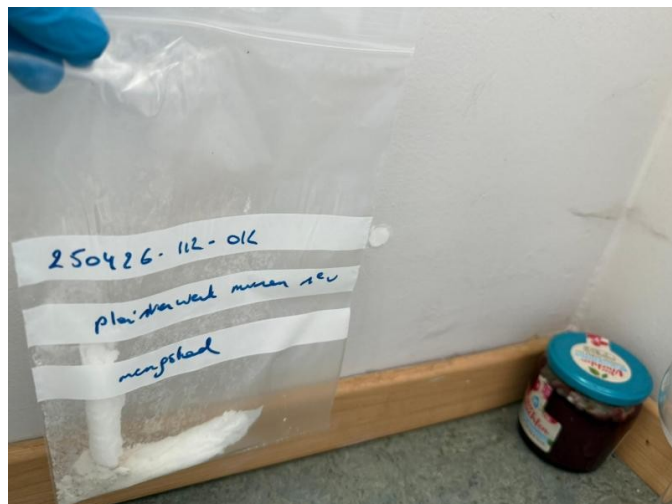

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: verdieping +0
- Plan 1.2: verdieping +1
- Plan 1.3: verdieping +2
- Plan 1.5: verdieping -1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
23.1	Mengmonster	250416-112-011	Geen asbest
23.2	Mengmonster	250416-112-012	Geen asbest
23.3	Mengmonster	250416-112-013	Geen asbest
23.4	Mengmonster	250416-112-014	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	pleisterwerk muren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 766,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	7,66 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De vermelde oppervlaktes en volumes betreffen een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlaktes/volumes. Mengstalen op elke verdieping genomen.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: verdieping +1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
24.1	Puntmonster	250409-112-009	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	antidreunslab lavabo keuken
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Sanitaire infrastructuur en uitrusting (toe- en afvoer)
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 0,20 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	0,20 kg
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het vermelde gewicht betreft een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze inschatting.

Fiche 25: doek onderdak

Geen asbest



Overzichtsfoto

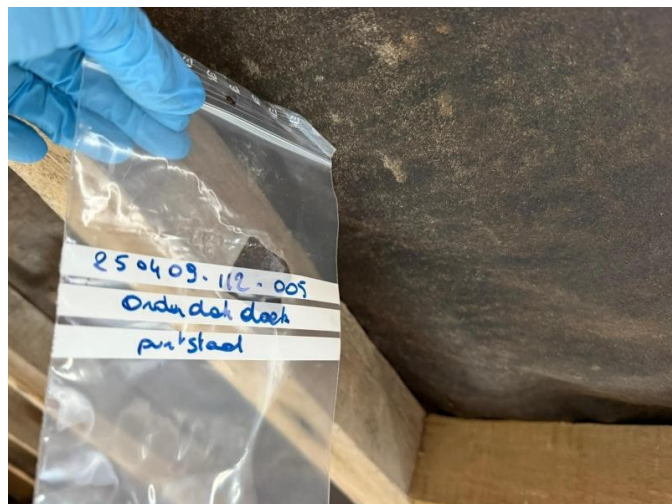

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.6: zolder
- Plan 1.10: verdieping +3 plafonds


Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
25.1	Puntmonster	250409-112-005	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	doek onderdak
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Schuin dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 50,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	50,00 kg
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De vermelde oppervlaktes en volumes betreffen een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlaktes/volumes.

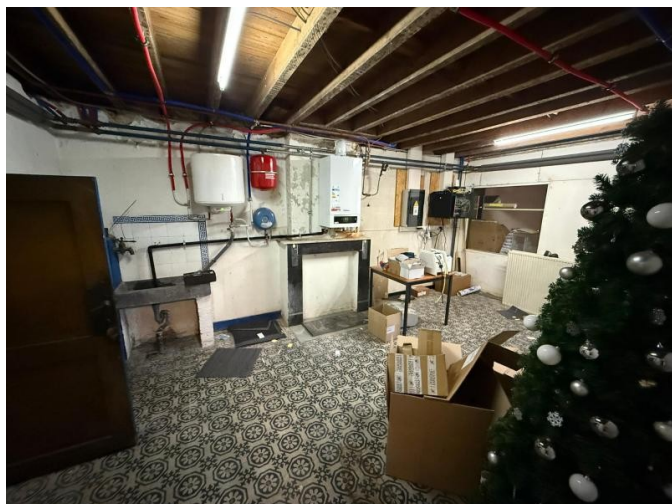

Overzichtsfoto

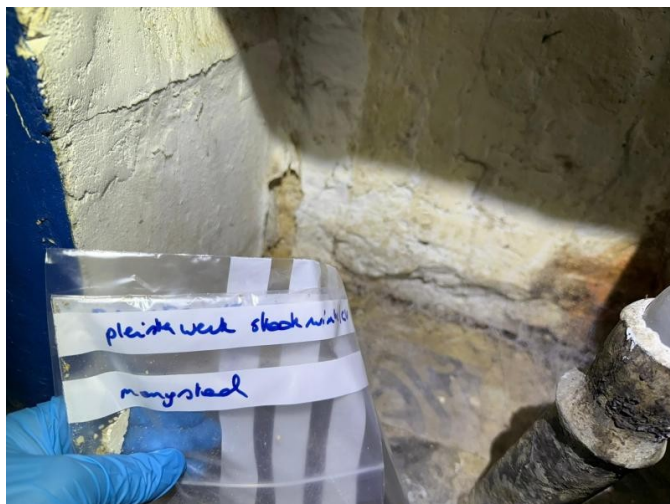

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: verdieping -1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
26.1	Mengmonster	250426-112-016	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	pleisterwerk stookruimte/CV
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 24,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,24 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De vermelde oppervlaktes en volumes betreffen een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlaktes/volumes. Geen pleisterwerk aan plafond.

Fiche 27: plaat met gaatjes kelder

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: verdieping -1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
27.1	Puntmonster	250409-112-003	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	plaat met gaatjes kelder
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Calciumsilicaat
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 6,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,06 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De vermelde oppervlaktes en volumes betreffen een beredeneerde inschatting. Er worden geen rechten verleend aan deze oppervlaktes/volumes.

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoonst dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertuig en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroerendergoed.be
- website: <https://www.onroerendergoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.