

Asbestinventarisatattest

Langemunt 163, 9420 Erpe-Mere




SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Attestnummer : 20261008-000236.000

Uitgegeven op : 08.10.2026

Geldig tot : 08.10.2036

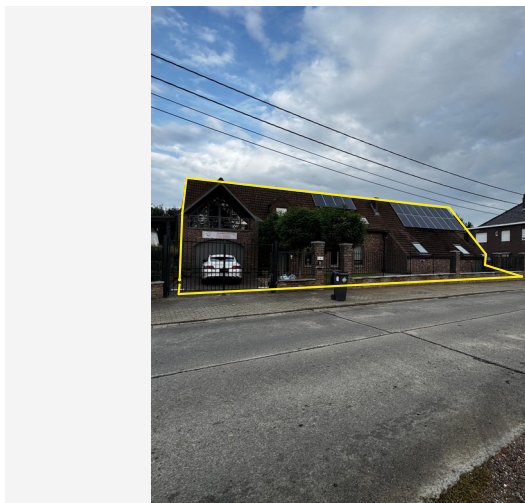

Eindconclusie:

Asbestveilig (maar niet asbestvrij)

Tijdens de inspectie vastgesteld:

1

Asbestmateriaal

2

Beperkingen

1

Uitsluiting

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- | | | |
|---|------------------|----------------------------|
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 0 | Asbestmaterialen | Verwijderen |
| 0 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen |
| 1 | Asbestmateriaal | Zorgvuldig beheren |

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : Bjorn Bogaert - DES-2Q98B

Procescertificaat : ASBESTHUIS - ORG-5AX7G

KBO-nummer : 0776780057

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.


Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	6
Zone 1: Hoofdgebouw.....	7
Plan 1.1: Verdieping V-1.....	8
Plan 1.2: Verdieping V-1.....	9
Plan 1.3: Verdieping V0.....	10
Plan 1.4: Verdieping V0.....	11
Plan 1.5: Verdieping V0.....	12
Plan 1.6: Verdieping V0.....	13
Plan 1.7: Verdieping V+1.....	14
Plan 1.8: Verdieping V+1.....	15
Plan 1.9: Verdieping V+1.....	16
Plan 1.10: Hoofdgebouw plan.....	17
Plan 1.11: Hoofdgebouw plan.....	18
Zone 2: Pergola.....	19
Plan 2.1: Pergola plan.....	20
Zone 3: Vijverconstructie.....	21
Plan 3.1: Vijverconstructie plan.....	22
Asbestmaterialen.....	23
Fiche 1: Onderdak hoofdgebouw.....	24
Beperkingen.....	27
Fiche 2: Schouwmantels (binnenzijde / bovenzijde en randopsluiting).....	28
Fiche 3: Waterput / putdeksel hoofdgebouw (werkplaats).....	29
Uitsluitingen.....	30
Fiche 4: Aanbouw veranda achtergevel.....	31
Adviezen.....	32
Fiche 5: Wandbekleding schouwmantel hoofdgebouw.....	33
Fiche 6: Steunbeer werkplaats hoofdgebouw.....	34
Fiche 7: Inbouwkachel hoofdgebouw.....	35
Fiche 8: Vijverconstructie achtertuinzone.....	36
Geen asbest.....	37
Fiche 9: Dakbedekking pergola achtertuinzone.....	38
Fiche 10: Wandpleisterlaag kelder hoofdgebouw.....	40
Fiche 11: Wandpleisterlaag garage / stookruimte hoofdgebouw (bovenlaag).....	42
Fiche 12: Faiencelijm (kelder) hoofdgebouw.....	44
Fiche 13: Crepilaag (cementering) buitengevel hoofdgebouw.....	46

Fiche 14: Muurpleister (nieuw) hoofdgebouw.....	48
Fiche 15: Wandpleisterlaag garage / stookruimte hoofdgebouw (benedenlaag).....	50
Fiche 16: Plafondpleister hoofdgebouw.....	52
Fiche 17: Faiencelijm muurtegels badkamer hoofdgebouw (lichtgrijze kleur).....	54
Fiche 18: Muurpleister (oud) hoofdgebouw.....	56
Fiche 19: Faiencelijm muurtegels badkamer hoofdgebouw (donker grijze kleur).....	58
Fiche 20: Faiencelijm badkamer hoofdgebouw (vloerlijm).....	60
Overige ruimtes en materialen.....	62
Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.....	63
Overige niet waarneembare of vast te stellen ruimtes en materialen.....	67
Niet aanwezige ruimtes en materialen.....	68
Toelichting.....	69

Geïnspecteerde zones


Zone 1: Hoofdgebouw

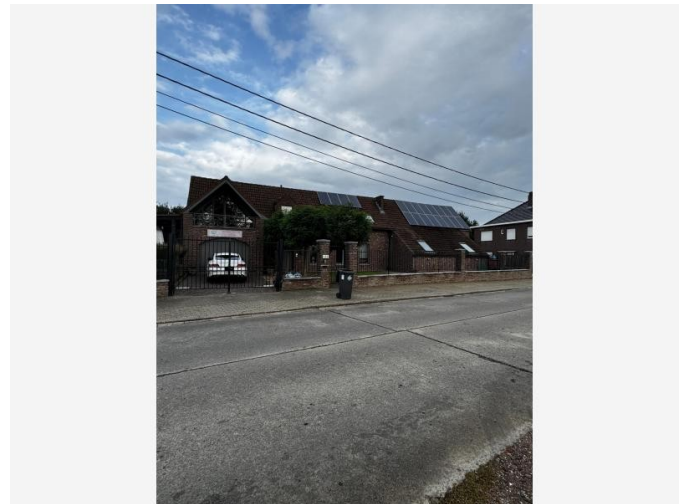

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 1 **Asbestmateriaal**
- 2 **Beperkingen**
- 1 **Uitsluiting**
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 3 **Adviezen**
- 11 **Geen asbest**


Plan 1.1: Verdieping V-1

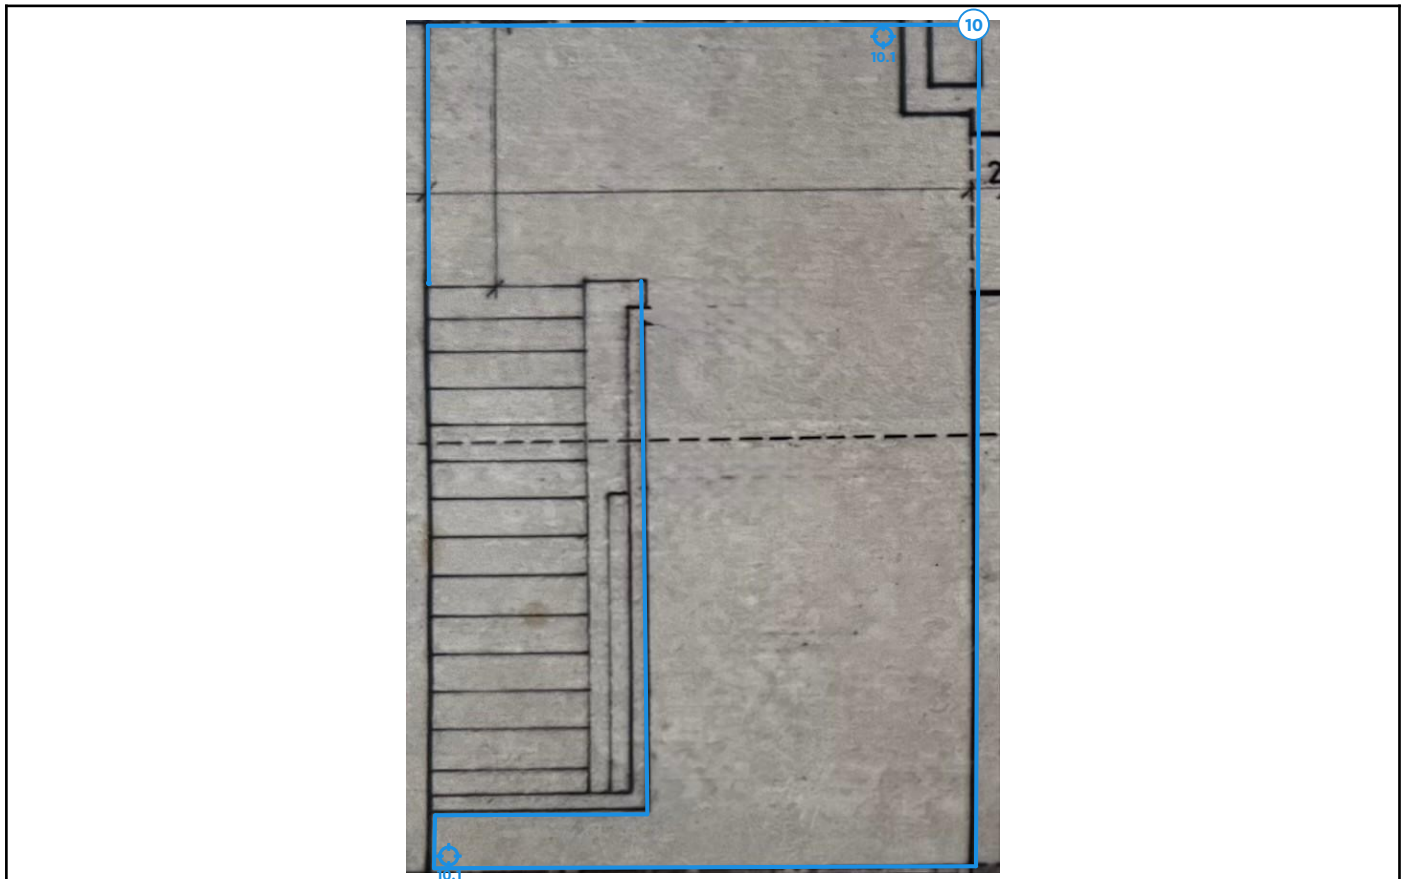

Legende van plan 1.1: Verdieping V-1

Beschrijving	Type	Actie
10. Wandpleisterlaag kelder hoofdgebouw	Geen asbest	-
10.1 Code: Ahst05	Mengmonster	-


Plan 1.2: Verdieping V-1

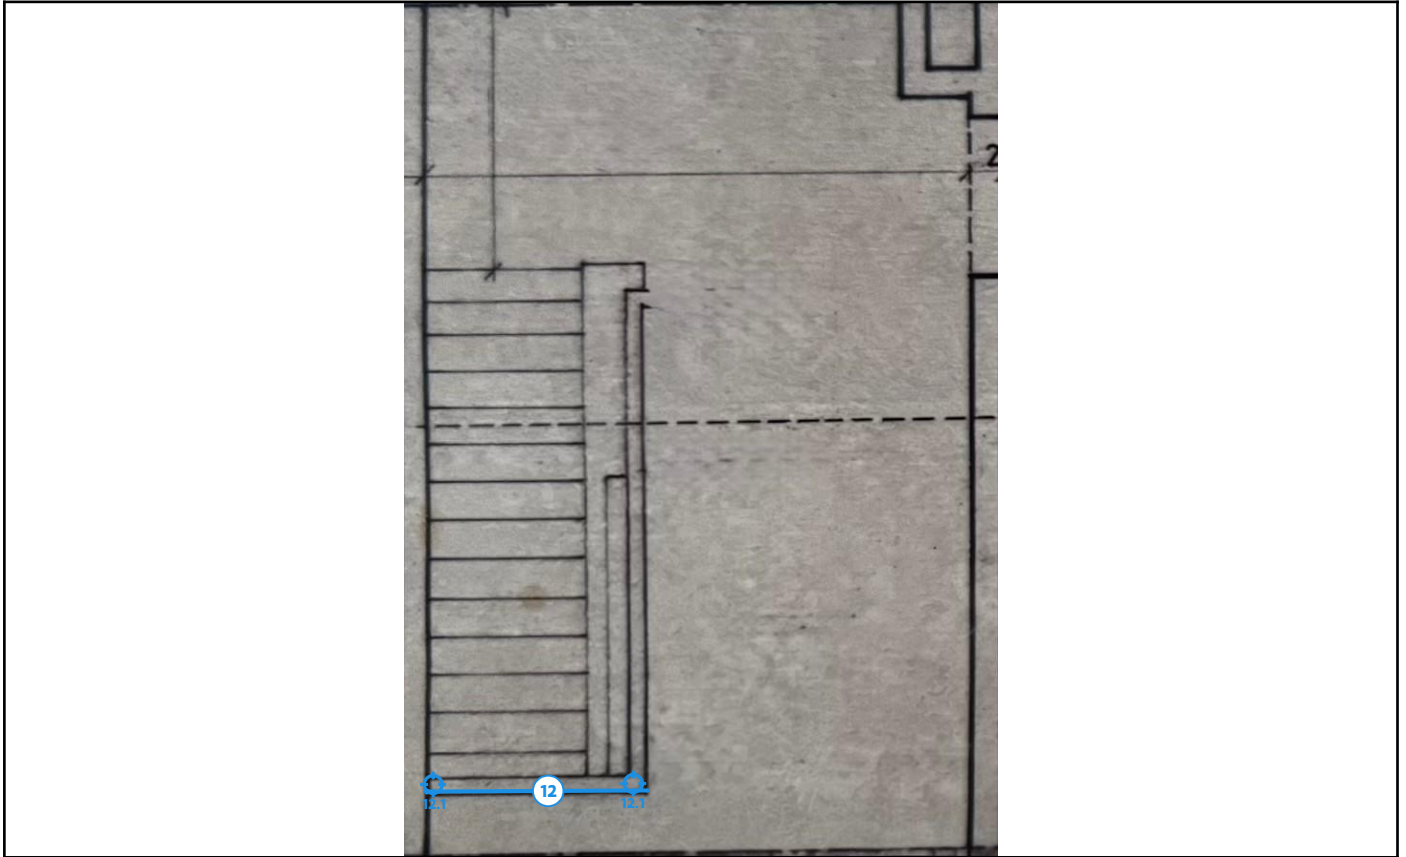

Legende van plan 1.2: Verdieping V-1

Beschrijving	Type	Actie
12. Faiencelijm (kelder) hoofdgebouw	Geen asbest	-
12.1 Code: Ahst11	Mengmonster	-


Plan 1.3: Verdieping V0

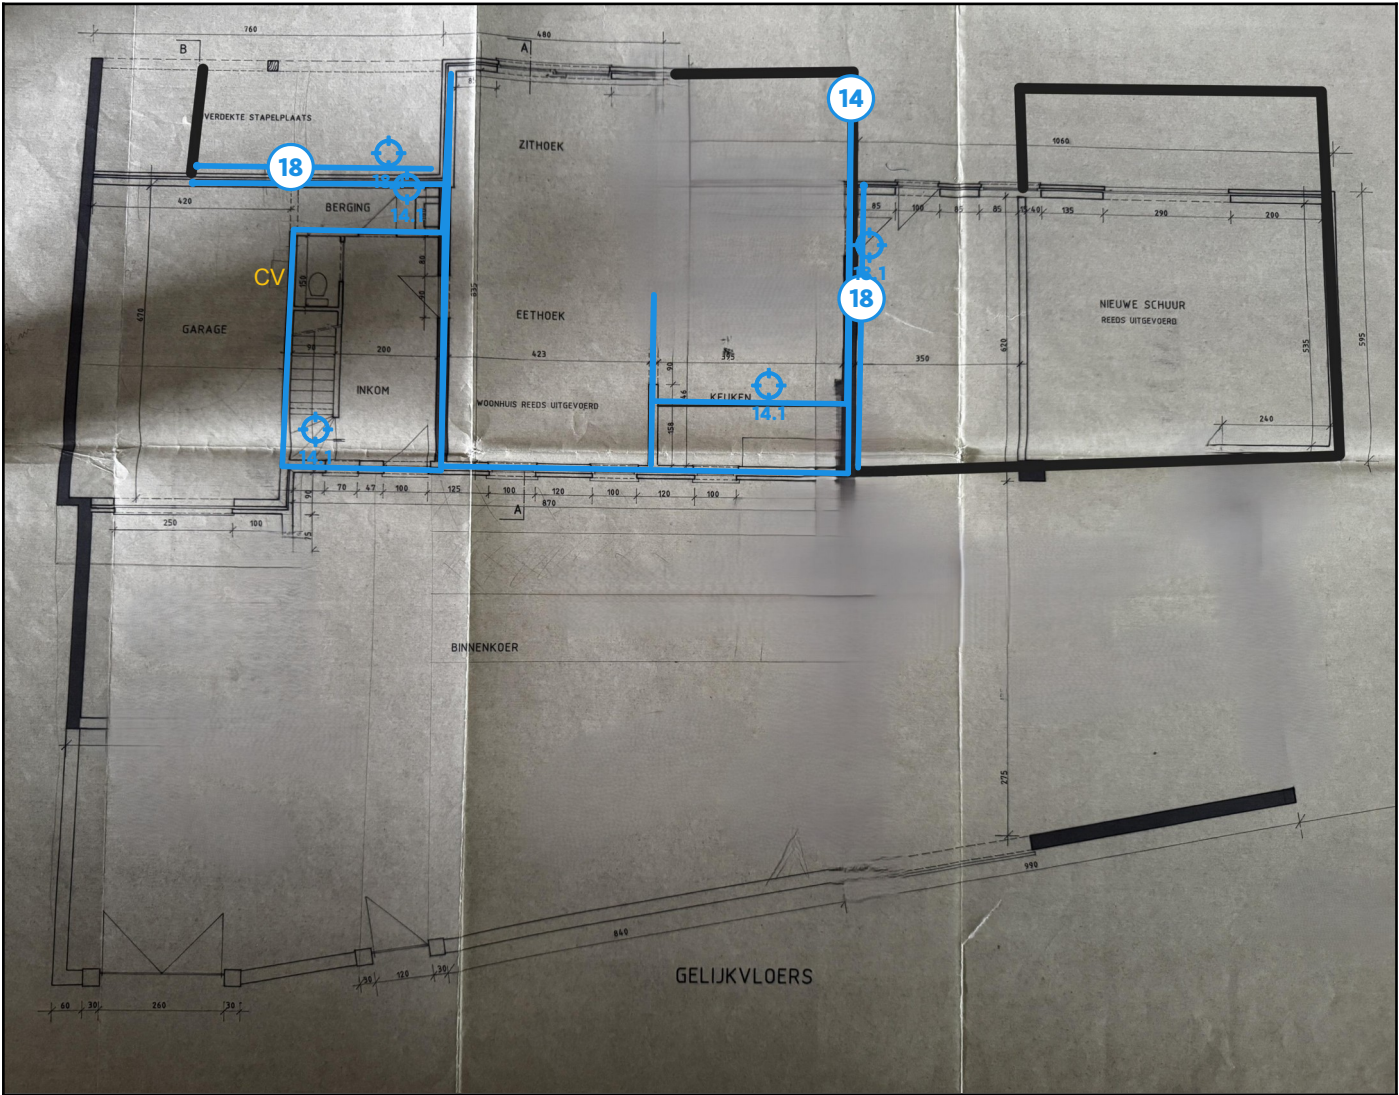

Legende van plan 1.3: Verdieping V0

Beschrijving	Type	Actie
14. Muurpleister (nieuw) hoofdgebouw	Geen asbest	-
14.1 Code: Ahst01	Mengmonster	-
18. Muurpleister (oud) hoofdgebouw	Geen asbest	-
18.1 Code: Ahst06	Mengmonster	-

Plan 1.4: Verdieping V0

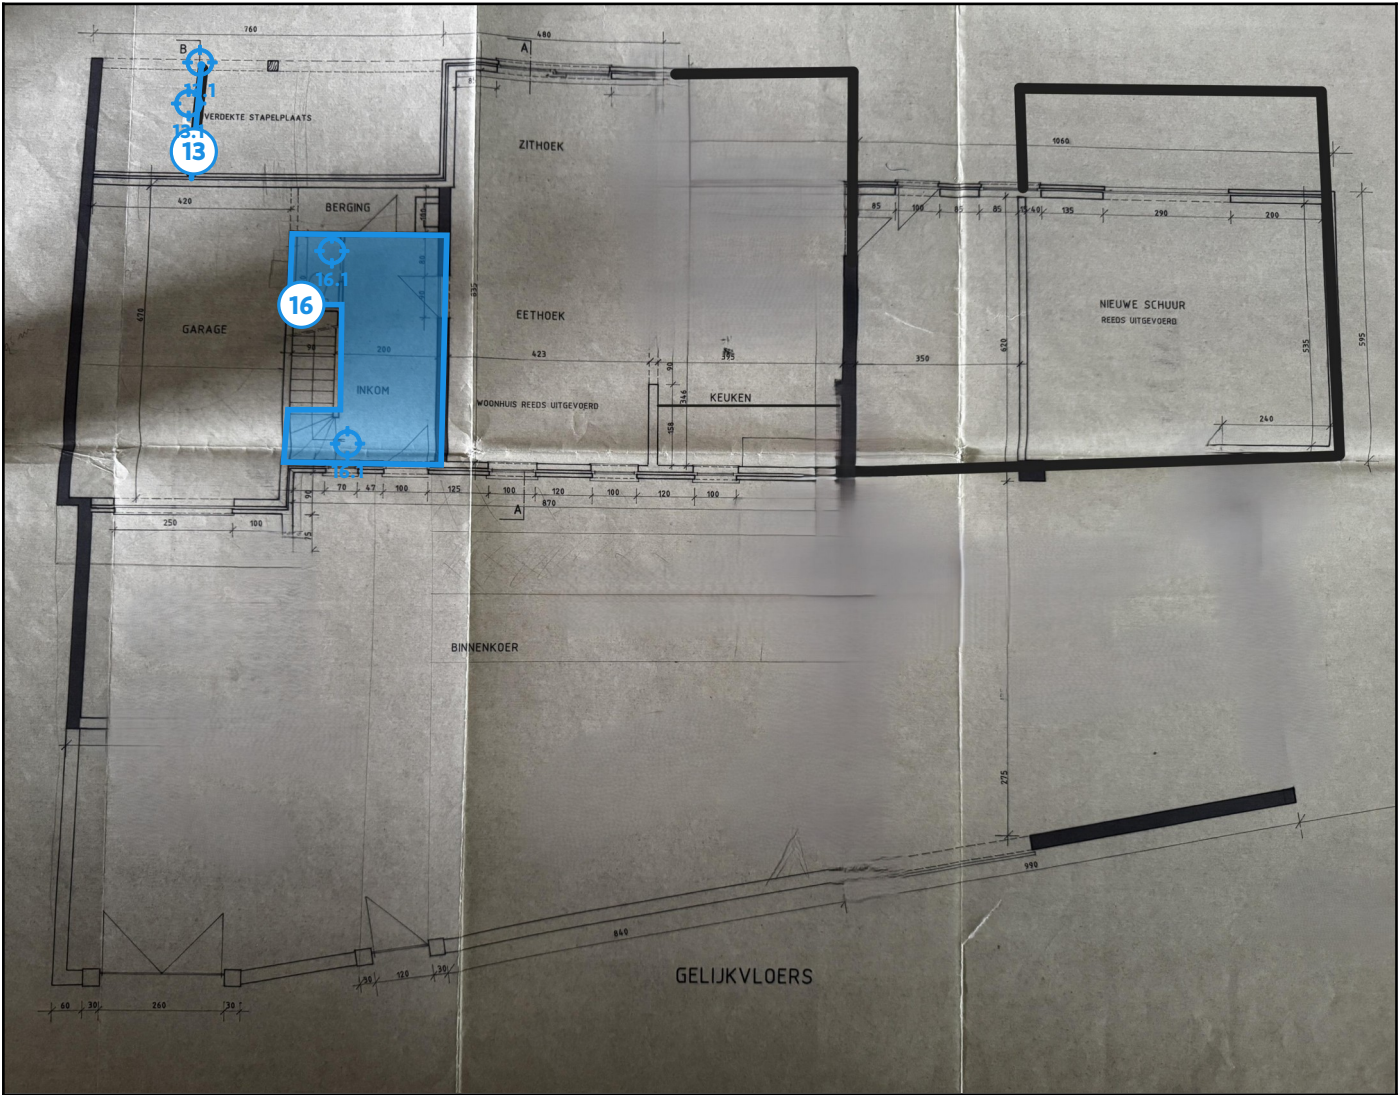

Legende van plan 1.4: Verdieping V0

Beschrijving	Type	Actie
13. Crepilaag (cementering) buitengevel hoofdgebouw	Geen asbest	-
13.1 Code: Ahst08	Mengmonster	-
16. Plafondpleister hoofdgebouw	Geen asbest	-
16.1 Code: Ahst02	Mengmonster	-

Plan 1.5: Verdieping V0



Legende van plan 1.5: Verdieping V0

Beschrijving	Type	Actie
3. Waterput / putdeksel hoofdgebouw (werkplaats)	Beperking	-
6. Steunbeer werkplaats hoofdgebouw	Advies	-
15. Wandpleisterlaag garage / stookruimte hoofdgebouw (benedenlaag)	Geen asbest	-
15.1 Code: Ahst09	Mengmonster	-


Plan 1.6: Verdieping V0



Legende van plan 1.6: Verdieping V0

Beschrijving	Type	Actie
7. Inbouwkachel hoofdgebouw	Advies	-
11. Wandpleisterlaag garage / stookruimte hoofdgebouw (bovenlaag)	Geen asbest	-
11.1 Code: Ahst10	Mengmonster	-


Plan 1.7: Verdieping V+1

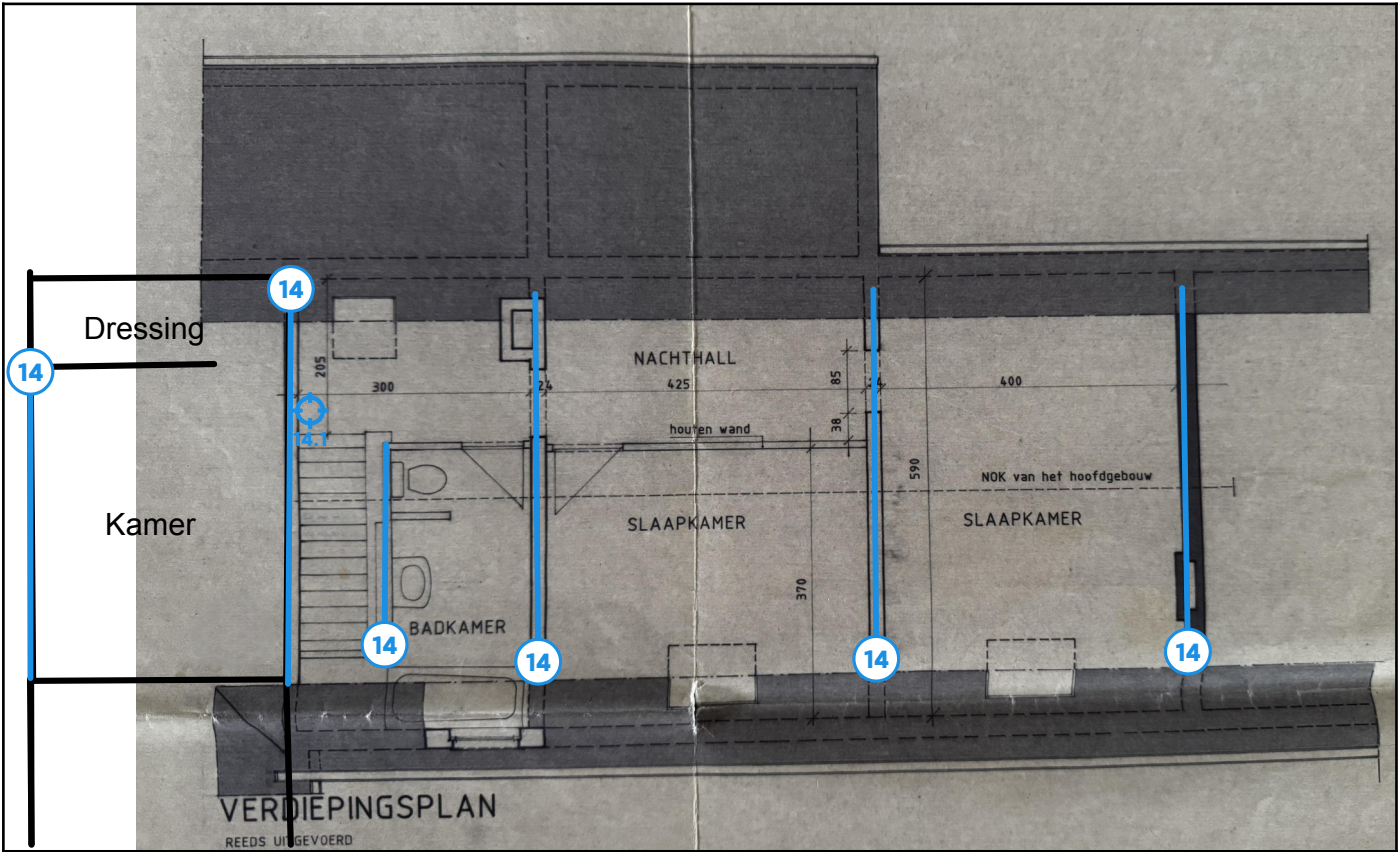

Legende van plan 1.7: Verdieping V+1

Beschrijving	Type	Actie
14. Muurpleister (nieuw) hoofdgebouw	Geen asbest	-
14.1 Code: Ahst01	Mengmonster	-


Plan 1.8: Verdieping V+1

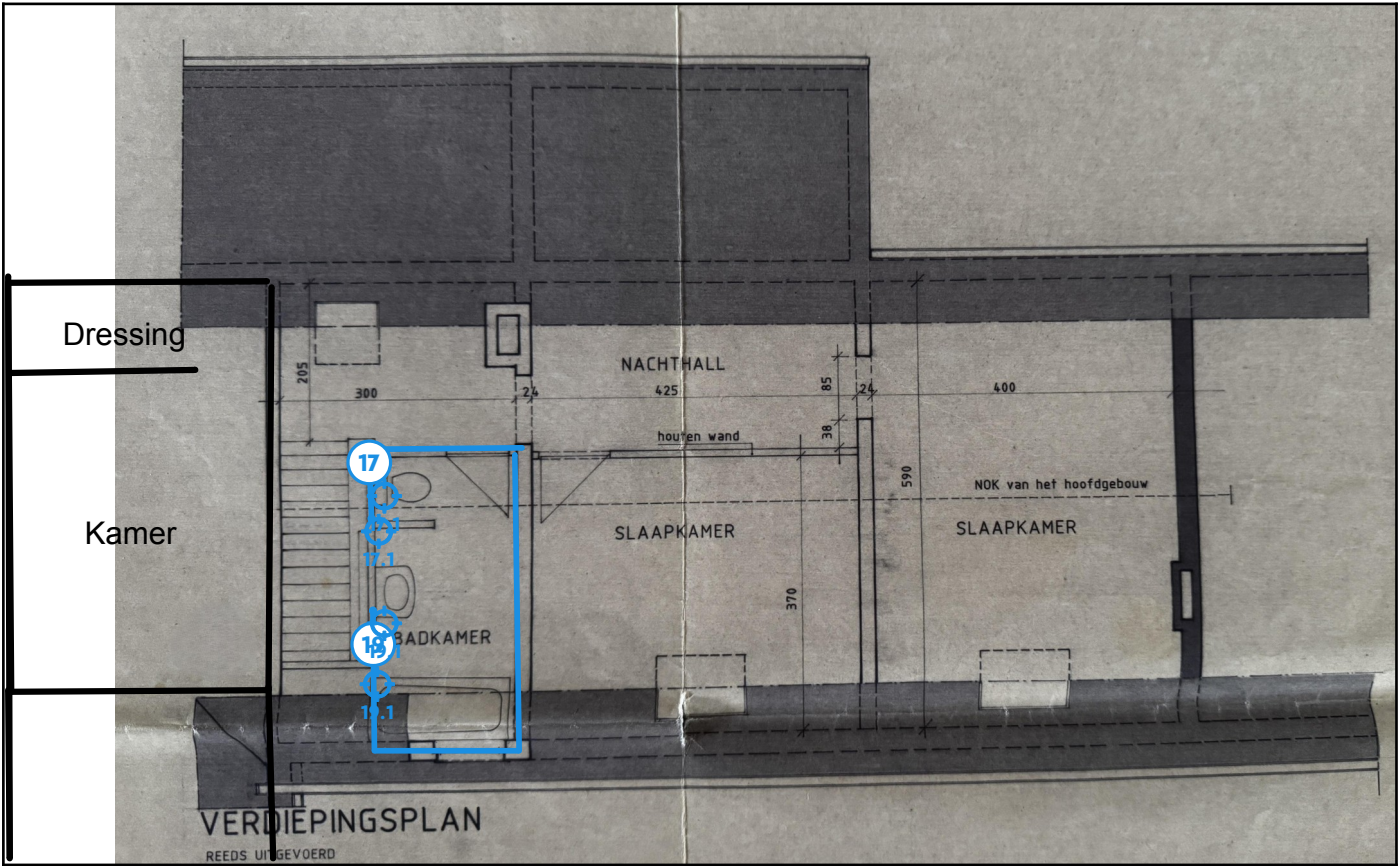

Legende van plan 1.8: Verdieping V+1

Beschrijving	Type	Actie
17. Faiencelijm muurtegels badkamer hoofdgebouw (lichtgrijze kleur)	Geen asbest	-
17.1 Code: Ahst12	Mengmonster	-
19. Faiencelijm muurtegels badkamer hoofdgebouw (donker grijze kleur)	Geen asbest	-
19.1 Code: Ahst03	Mengmonster	-


Plan 1.9: Verdieping V+1

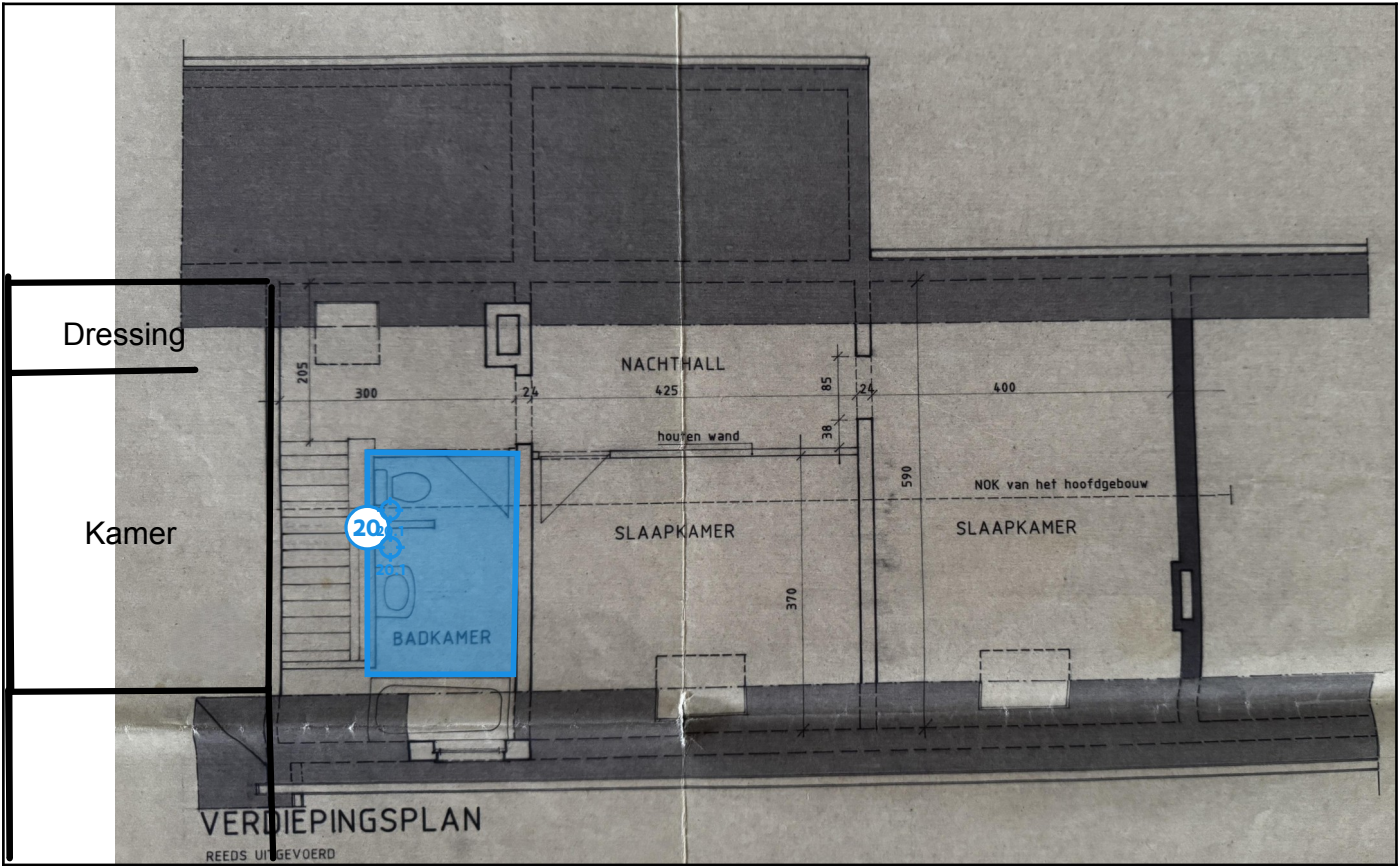

Legende van plan 1.9: Verdieping V+1

Beschrijving	Type	Actie
20. Faiencelijm badkamer hoofdgebouw (vloerlijm)	Geen asbest	-
20.1 Code: Ahst13	Mengmonster	-


Plan 1.10: Hoofdgebouw plan

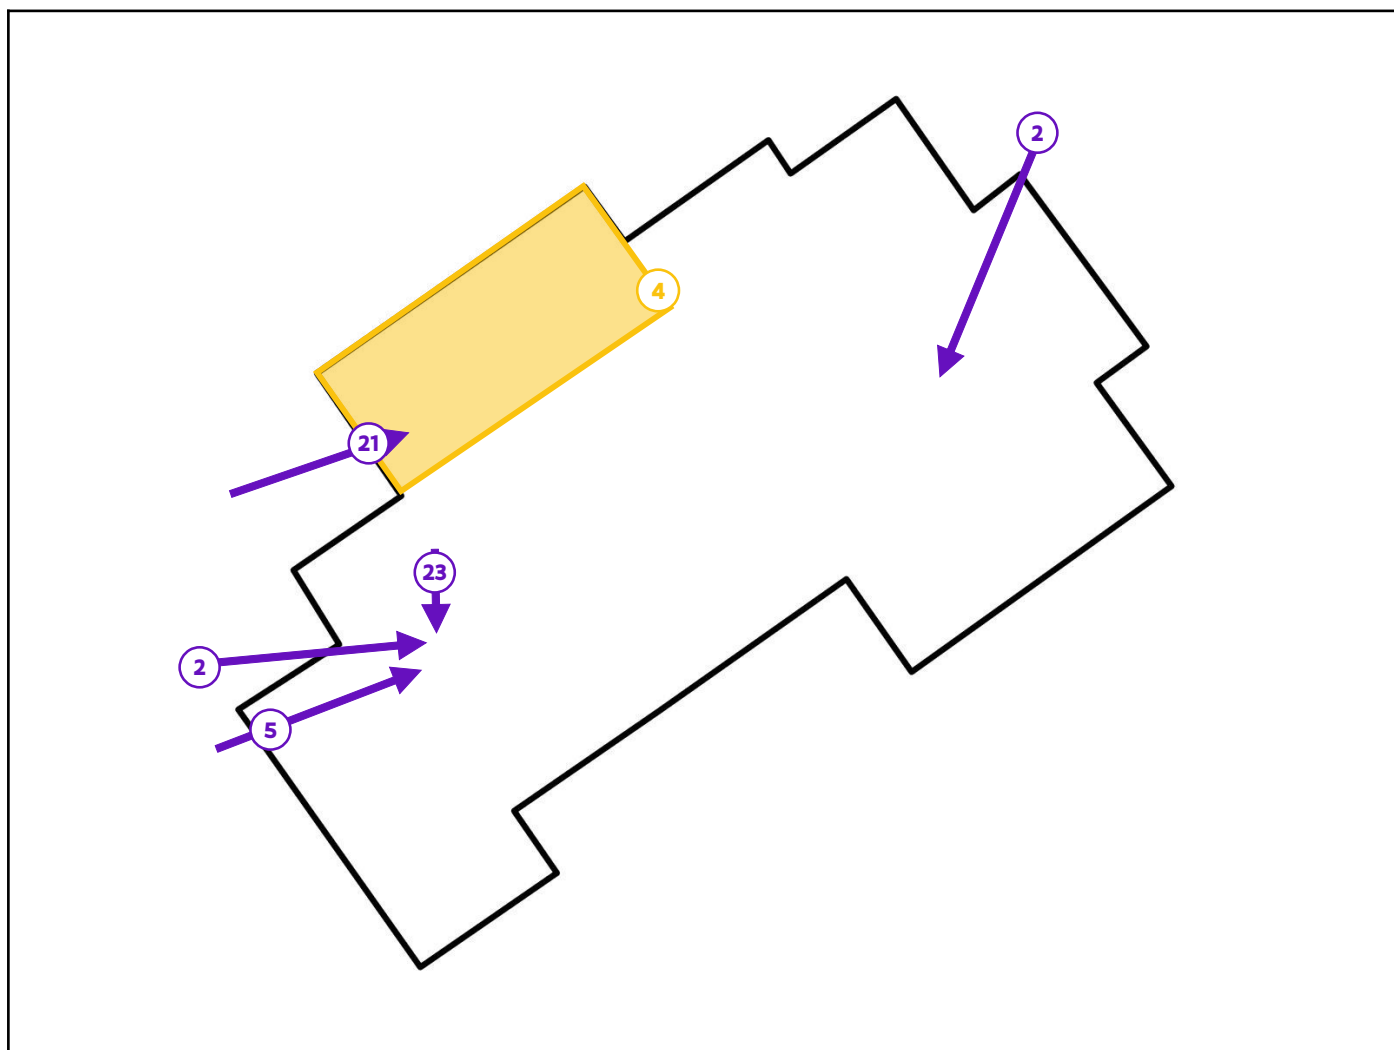

Legende van plan 1.10: Hoofdgebouw plan

Beschrijving	Type	Actie
2. Schouwmantels (binnenzijde / bovenzijde en randopsluiting)	Beperking	-
4. Aanbouw veranda achtergevel	Uitsluiting	-
5. Wandbekleding schouwmantel hoofdgebouw	Advies	-
21. Rookgaskanaal achterbouw	Overige ruimte of materiaal	-
23. Rookgaskanaal schouwmantel hoofdgebouw	Overige ruimte of materiaal	-


Plan 1.11: Hoofdgebouw plan

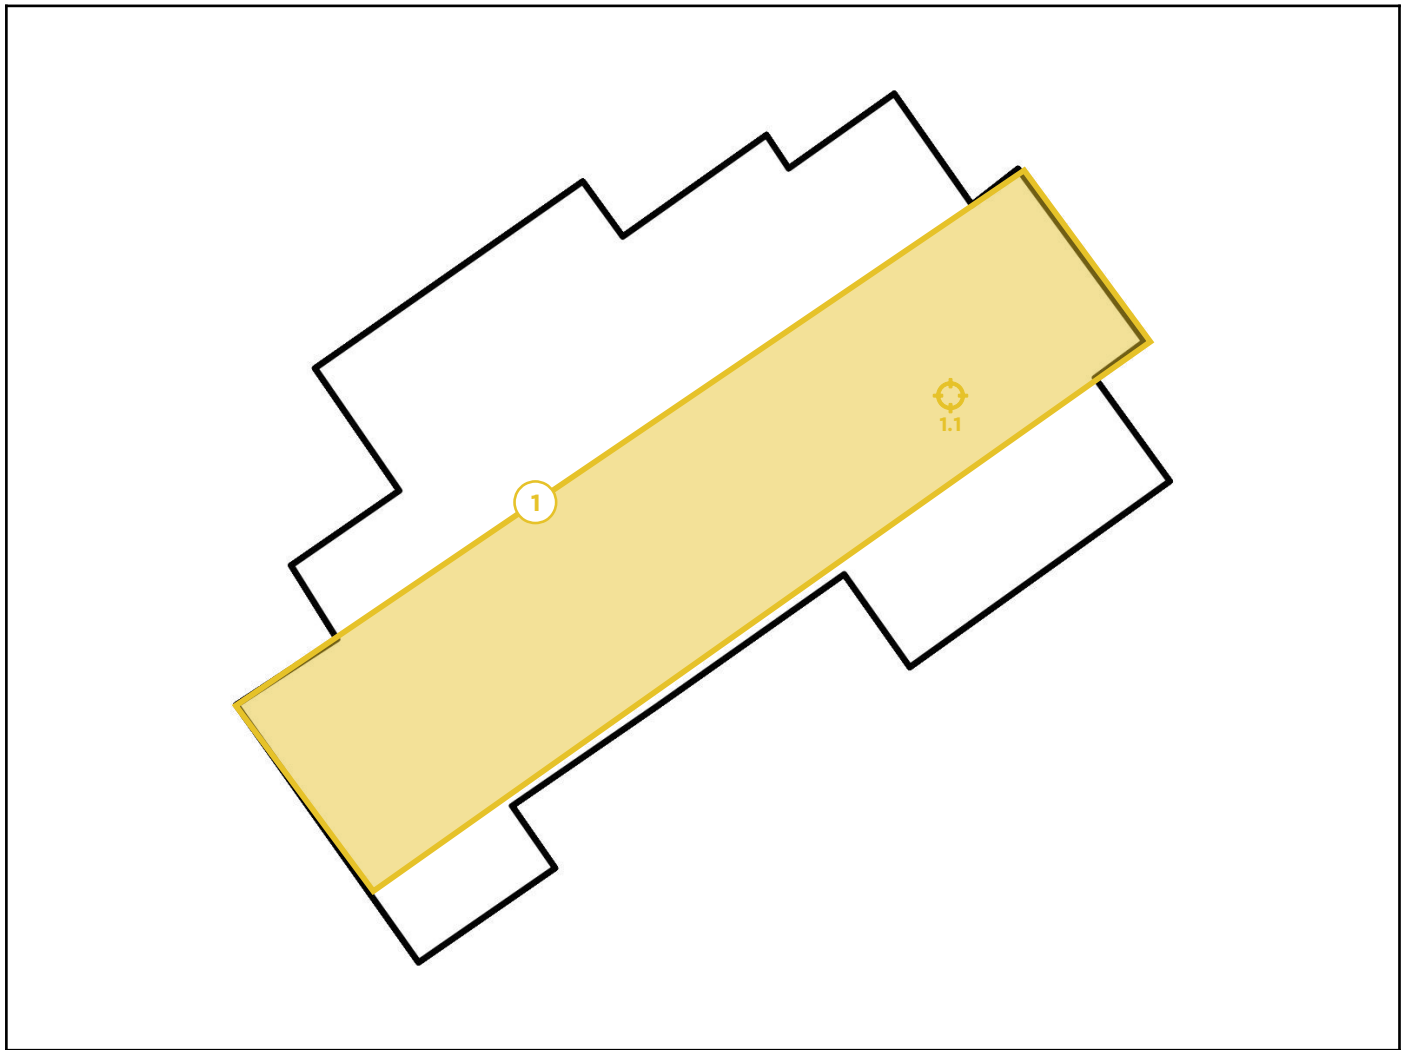

Legende van plan 1.11: Hoofdgebouw plan

Beschrijving	Type	Actie
1. Onderdak hoofdgebouw	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
1.1 Code: Ahst07	Puntmonster	-


Zone 2: Pergola

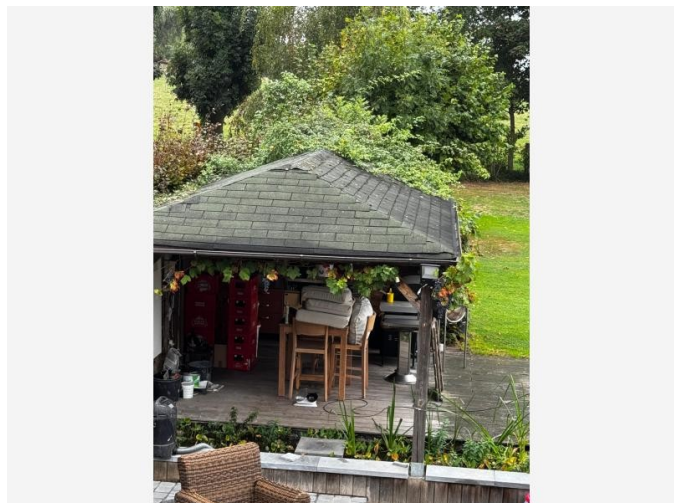

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 1 **Geen asbest**


Plan 2.1: Pergola plan

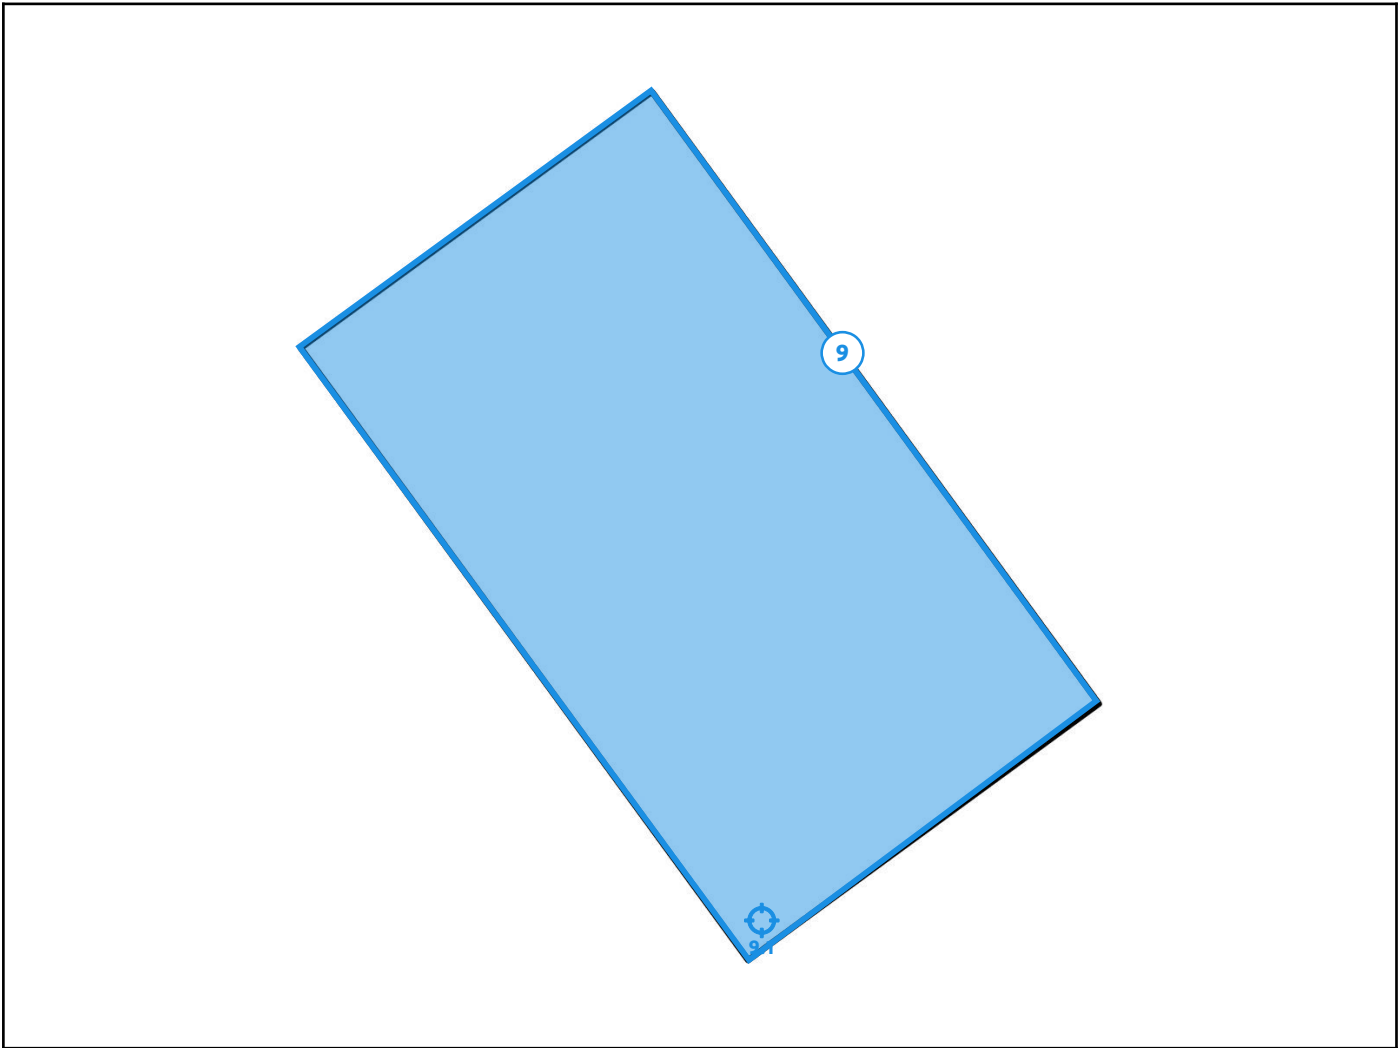

Legende van plan 2.1: Pergola plan

Beschrijving	Type	Actie
9. Dakbedekking pergola achtertuinzone	Geen asbest	-
9.1 Code: Ahst04	Puntmonster	-


Zone 3: Vijverconstructie

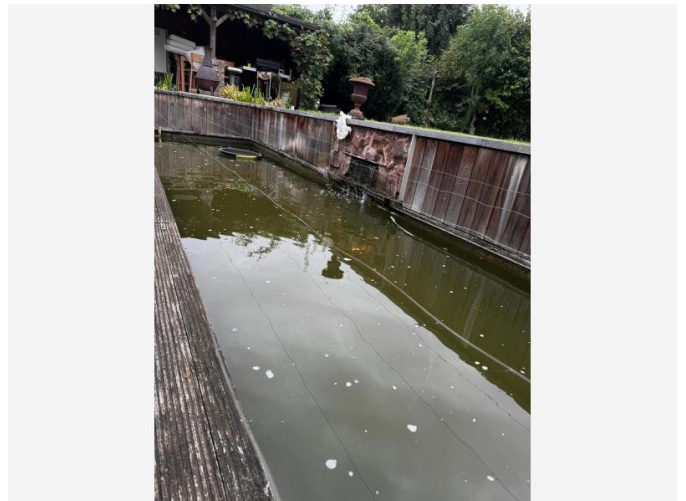

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 1 **Advies**
- 0 Geen asbest

Plan 3.1: Vijverconstructie plan

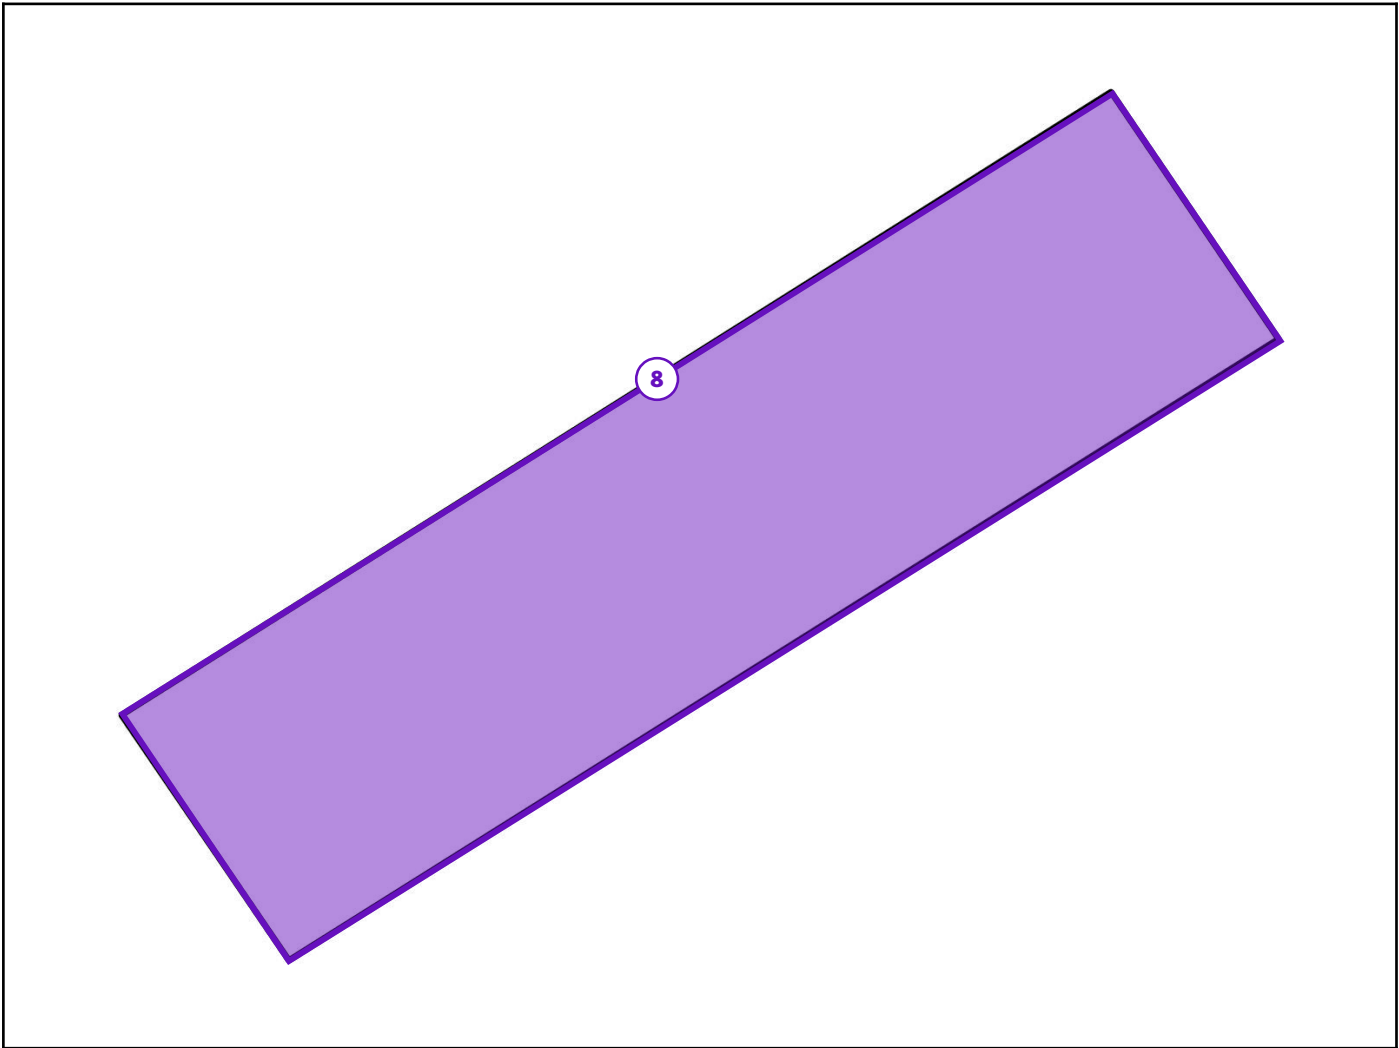

Legende van plan 3.1: Vijverconstructie plan

Beschrijving	Type	Actie
8. Vijverconstructie achtertuinzone	Advies	-

Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheeren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer en verwijder dit asbestmateriaal wanneer het bij werken eenvoudig bereikbaar wordt. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Deze verwijdermethode valt onder de vorm van eenvoudige handelingen conform de VLAREM wetgeving – hfst 6 en de Codex Welzijn op het Werk – Boek VI – Titel III. Alle voorzorgsmaatregelen opgenomen in deze wetgevingen dienen strikt nageleefd te worden zodat in alle gevallen de concentratie van 0,01 vezels per cm³ lucht (grenswaarde) niet wordt overschreden. De toestand van de asbesttoepassing dient ongewijzigd te blijven na verwijdering nl. niet beschadigen, gooien, breken, slijpen, kappen, ea en een voorafgaandelijke fixering van de toepassing moet gebeuren om vezelverspreiding te voorkomen. Bij de verwijdering dienen ten allen tijde de nodige PBM's met name stofmasker FFP3, wegwerpovertuig CAT III type 5/6, wegwerphandschoenen en afspoelbaar schoeisel gedragen te worden EN blijft de uiteindelijke beoordeling van verwijdermethode bij de saneerder om eventueel op te schalen naar een veiligere methode om aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften te voldoen. <https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>

Hou het asbesthoudend afval gescheiden van ander bouwafval en zorg voor een correcte afvoer ervan cfr.

rubriek 'Asbest beheren en verwijderen'.

Bij verwijdering door 'doe-het-zelf' moet men dit afval dubbel en luchtdicht verpakt aandienen bij het gemeentelijk recyclagepark. Men raadpleegt best op voorhand de voorwaarden van het recyclagepark.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.11: Hoofdgebouw plan

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of materiaal met categorie 3-gebondenheid

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
1.1	Puntmonster	Ahst07	Chrysotiel

Technische gegevens

Beschrijving	Onderdak hoofdgebouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Menuiserite
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 171,00 m² - 0,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,855 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Nee • Het asbestmateriaal is bedekt (uitgezonderd laag verf, coating, behang, kunststof, textiel) en het wegnemen van het bedekkende materiaal kan niet zonder het bedekkende materiaal te beschadigen.
Bevestigingswijze	• Onbekend
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Enkel de centrale boom van het hoofdgebouw beschikt over onderdakplaten type menuiserite. De overstekende delen of uitbreidingsdelen beschikken niet over een onderdakmateriaal.

Beperkingen

Fiche 2: Schouwmantels (binnenzijde / bovenzijde en randopsluiting)

Beperking



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: Wij kunnen binnen de huidige opdracht en conform het MB met het inspectieprotocol geen controle uitvoeren van de boven / binnenzijde van de schouwmantel plus de omliggende dichtingsmaterialen zoals mastieken, bitumen, afdichtingen en controleren of er asbestverdachte toepassingen aanwezig zijn en/of dit inspecteren en identificeren. Er is namelijk geen mogelijkheid om de waarneming uit te voeren vanop een veilige ondergrond met een maximale hoogte van 3.5 meter zoals opgenomen in de wetgeving. Dit blijft eventueel nog te verifiëren bij latere handelingen aan of renovaties van deze toepassing.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.10: Hoofdgebouw plan

Fiche 3: Waterput / putdeksel hoofdgebouw (werkplaats)

Beperking



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Betonnen dekplaat

Uitleg van de asbestdeskundige: Door het feit dat de dekplaat een volbetonnen deksteen betreft, kunnen wij binnen onze inspanningsverplichtingen dit dekel niet optillen om een controle uit te voeren van de onderliggende materialen. Dit blijft te verifiëren bij eventuele latere (destructieve) handelingen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Verdieping V0

Uitsluitingen



Situeringsfoto

Conclusie

Uitgesloten van inspectie

Bouwjaar: 2010

Constructies gebouwd vanaf 2001 moeten niet onderzocht worden

Terug te vinden op volgend plan


Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.10: Hoofdgebouw plan

Detailinformatie

Opmerking	De veranda werd nieuw opgericht als aanbouwstructuur tegen de bestaande woning in 2010. De bewijsstukken worden in de databank ingevoerd.
-----------	---

Adviezen

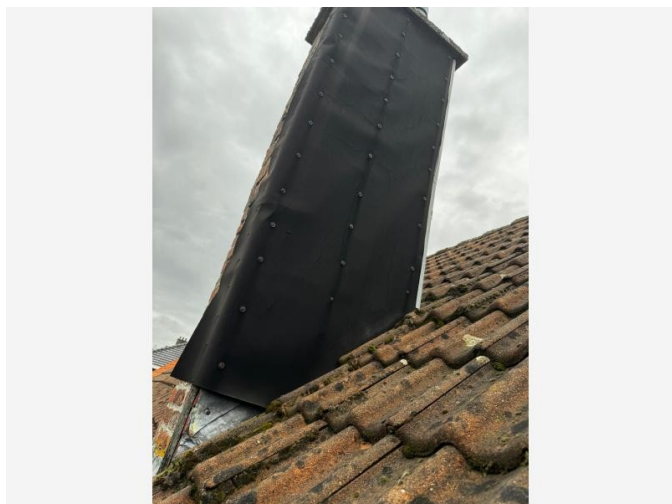

Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De wandbekleding van de schouwmantel bestaat uit niet-asbesthoudende materialen namelijk elastomeren type EPDM.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw


- Plan 1.10: Hoofdgebouw plan

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
-------------------	---

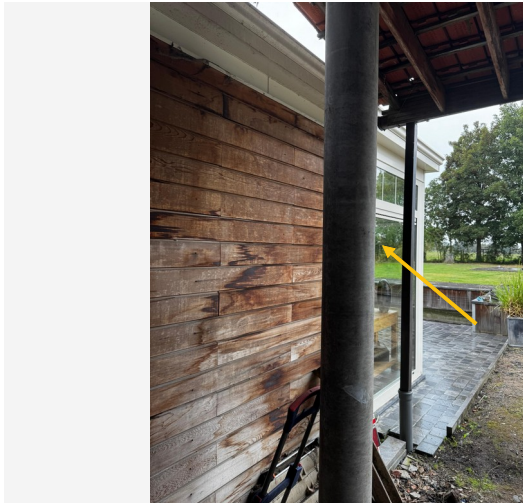

Situeringfoto

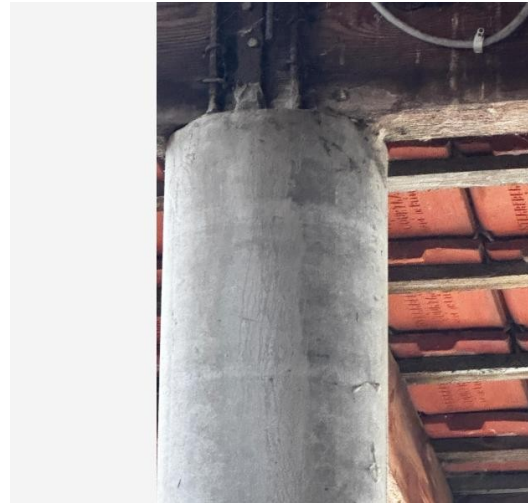

Detailfoto

Informatie over een niet-asbestverdacht materiaal

De steunbeer betreft een vol betonnen prefabpaal ZONDER asbesthoudende buitenschil (verloren bekisting).


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw


- Plan 1.5: Verdieping V0

Detailinformatie

Basis voor advies	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als niet-asbestverdacht.
-------------------	---

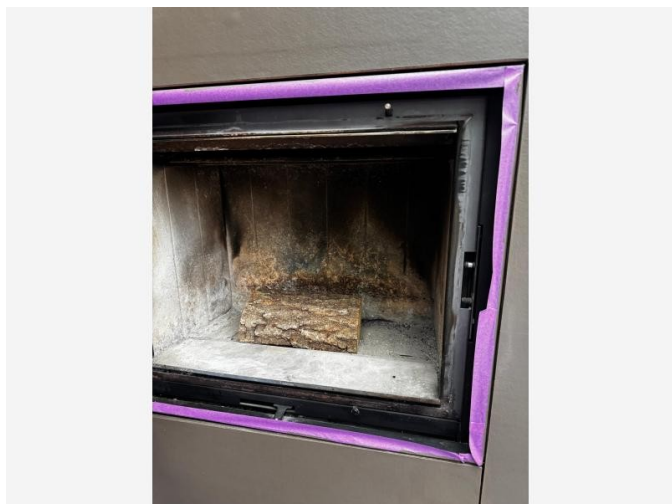

Situeringfoto

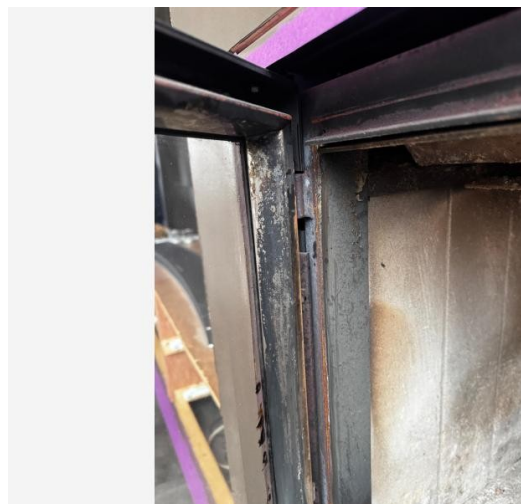

Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

Het is niet waarneembaar of er zich aan de binnenzijde of aan de brandwerende delen van de houtkachel nog asbesthoudende materialen of dichtingen bevinden conform de richtlijnen van een niet-destructief onderzoek. Dit blijft te verifiëren bij eventuele latere destructieve handelingen.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.6: Verdieping V0

Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---

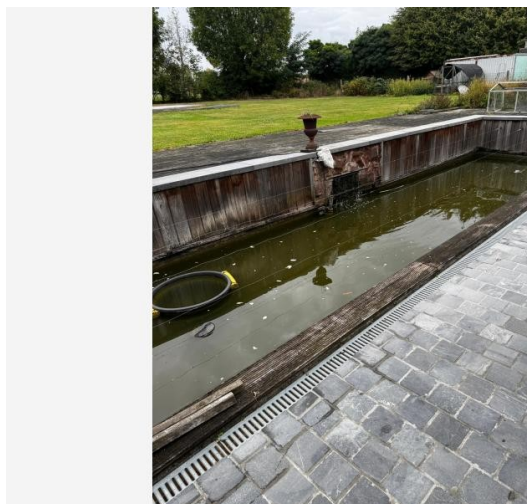

Situeringfoto



Detailfoto

Informatie over een materiaal dat de asbestdeskundige niet kan waarnemen of vaststellen

De vijverconstructie bestaat vermoedelijk volledig uit een gemetselde basisstructuur met hierin een waterdichte folie of afdichting. Het is echter binnen onze huidige opdracht niet mogelijk om hiervan een waarneming te doen zonder het water te verwijderen uit de vijver en/of destructieve handelingen uit te voeren. Dit blijft echter nog te verifiëren bij eventuele latere destructieve handelingen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Vijverconstructie

- Plan 3.1: Vijverconstructie plan


Detailinformatie

Basis voor advies	Beoordeling op basis van expertise, zonder een vaststelling door de asbestdeskundige.
-------------------	---


Geen asbest

Fiche 9: Dakbedekking pergola achtertuinzone

Geen asbest

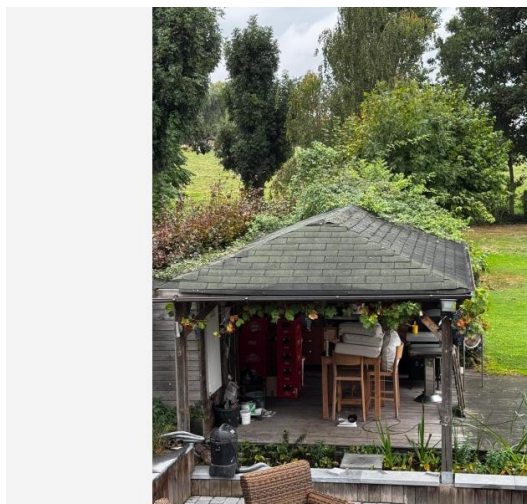

Overzichtsfoto

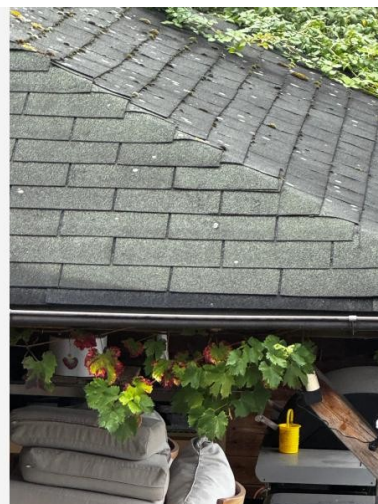

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Pergola

- Plan 2.1: Pergola plan


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
9.1	Puntmonster	Ahst04	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Dakbedekking pergola achtertuinzone
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 25,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	25,00 m ²
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Er zijn geen aparte nokken of noordboom shingles gebruikt bij de opbouw van de dakconstructie.

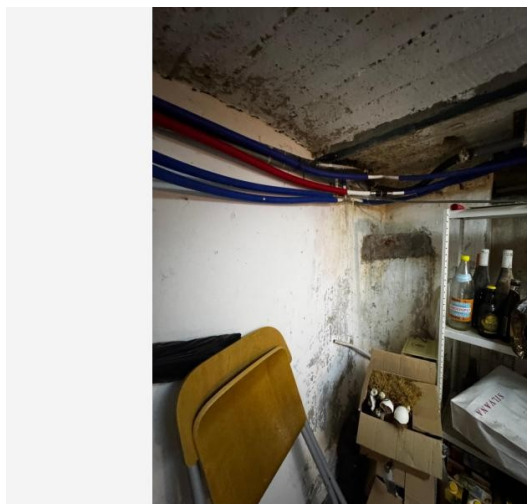

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Verdieping V-1

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
10.1	Mengmonster	Ahst05	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Wandpleisterlaag kelder hoofdgebouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 150,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	150,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een raming en in geen geval bindend.

Fiche 11: Wandpleisterlaag garage / stookruimte hoofdgebouw (bovenlaag)

Geen asbest

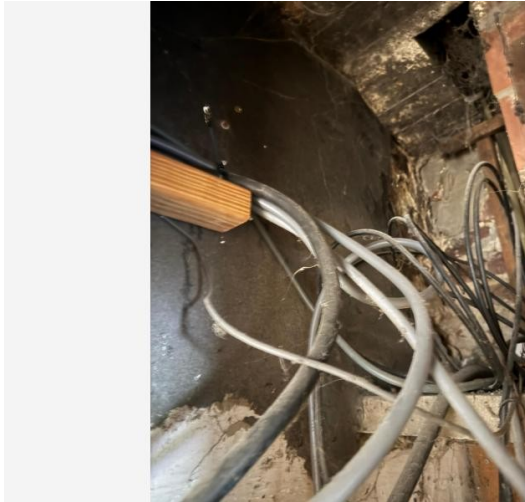

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.6: Verdieping V0


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
11.1	Mengmonster	Ahst10	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Wandpleisterlaag garage / stookruimte hoofdgebouw (bovenlaag)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 25,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	25,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een raming en in geen geval bindend.

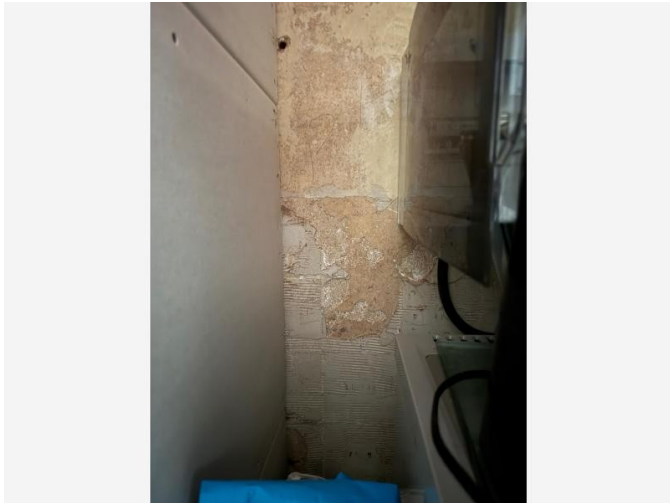

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: Verdieping V-1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
12.1	Mengmonster	Ahst11	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	Faiencelijm (kelder) hoofdgebouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Lijm
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 3,00 m ² - 0,10 mm - 1 stuk
Totaal volume	< 0,001 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het betreft een oude overgebleven faiencelijmlaag aan de wanden bovenaan de kelderruimte.

Fiche 13: Crepilaag (cementering) buitengevel hoofdgebouw

Geen asbest



Overzichtsfoto

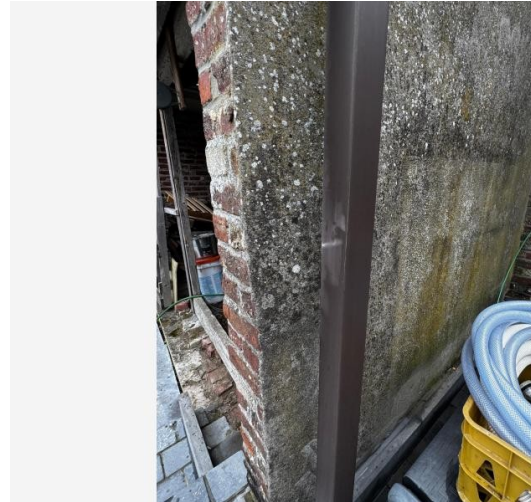

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: Verdieping V0


Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
13.1	Mengmonster	Ahst08	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Crepilaag (cementering) buitengevel hoofdgebouw
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Wand buitenschil
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 50,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	50,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een raming en in geen geval bindend.

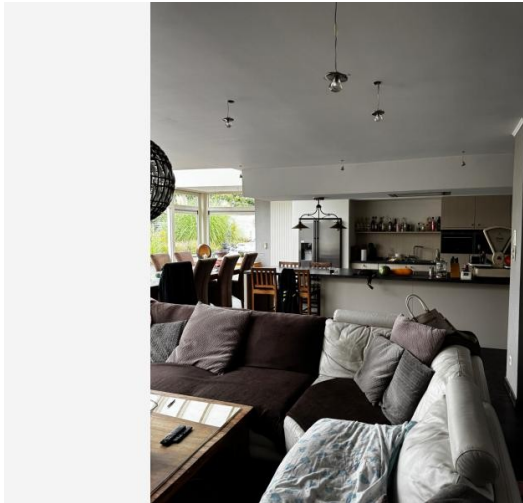

Overzichtsfoto

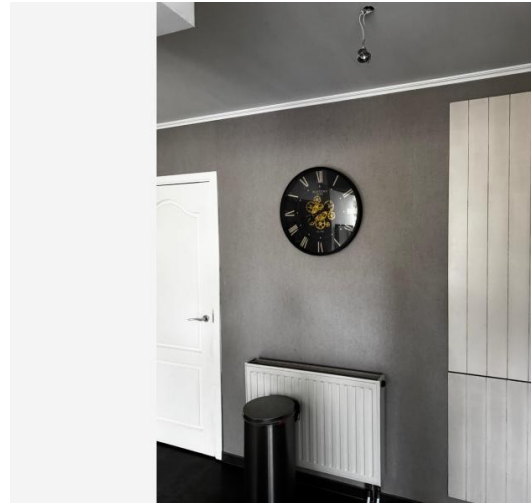

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: Verdieping V0
- Plan 1.7: Verdieping V+1

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
14.1	Mengmonster	Ahst01	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Muurpleister (nieuw) hoofdgebouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 255,00 m ² - 0,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,275 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Verschillende binnenwanden in de volledige woning zijn afgewerkt door middel van niet-asbestverdachte voorzetpanelen (pleisterplaten type Gyproc). Het is echter niet waarneembaar of er zich onder of tussen deze toepassing (zoals afsmeerlagen) nog andere toepassingen bevinden conform de richtlijnen voor een niet-destructief onderzoek. Alle verplichte ruimtes voor staalname maken deel uit van de bemontering.

Fiche 15: Wandpleisterlaag garage / stookruimte hoofdgebouw (benedenlaag)

Geen asbest

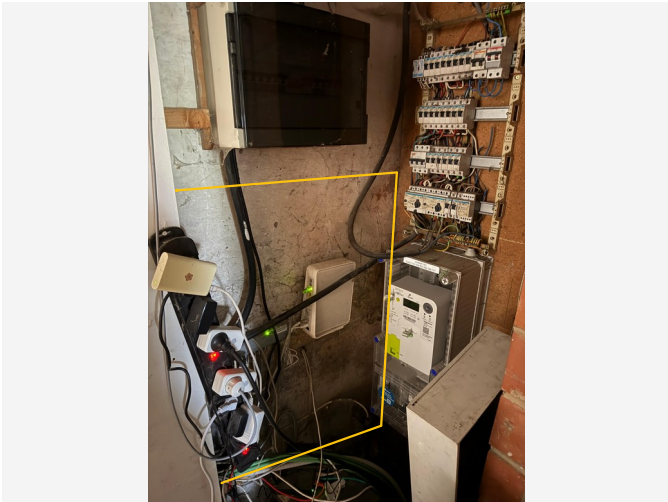

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: Verdieping V0


Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
15.1	Mengmonster	Ahst09	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Wandpleisterlaag garage / stookruimte hoofdgebouw (benedenlaag)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 150,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	150,00 kg
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een raming en in geen geval bindend.

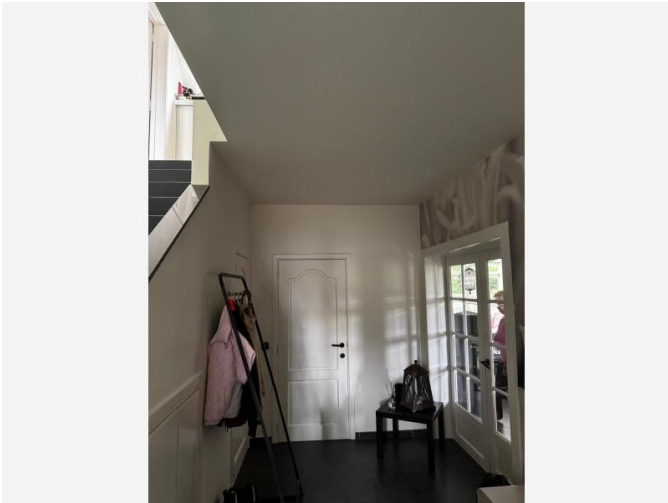

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.4: Verdieping V0

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
16.1	Mengmonster	Ahst02	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Plafondpleister hoofdgebouw
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 12,00 m ² - 0,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,06 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Enkel de inkomhal en aanpalende WC beschikken over een waarneembare smeerpleisterlaag aan het plafond. Desgevallend wordt enkel hier een mengstaal opgebouwd en maken de andere verplicht te bemonsteren (natte) ruimtes geen deel uit van de staalname. De plafonds in het merendeel van de woning zijn afgewerkt door middel van niet-asbestverdachte voorzetpanelen (pleisterplaten type Gyproc). Het is echter niet waarneembaar of er zich onder of tussen deze toepassing (zoals afsmeerlagen) nog andere toepassingen bevinden conform de richtlijnen voor een niet-destructief onderzoek.

Fiche 17: Faiencelijm muurtegels badkamer hoofdgebouw (lichtgrijze kleur)

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: Verdieping V+1

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
17.1	Mengmonster	Ahst12	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Faiencelijm muurtegels badkamer hoofdgebouw (lichtgrijze kleur)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Lijm
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 5,00 m ² - 0,10 mm - 1 stuk
Totaal volume	< 0,001 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een raming gelet op het feit dat er minstens twee soorten lijm gebruikt en waarneembaar zijn tijdens onze vaststellingen. Beiden worden opgenomen in aparte bronfiches en apart bemonsterd.

Fiche 18: Muurpleister (oud) hoofdgebouw

Geen asbest

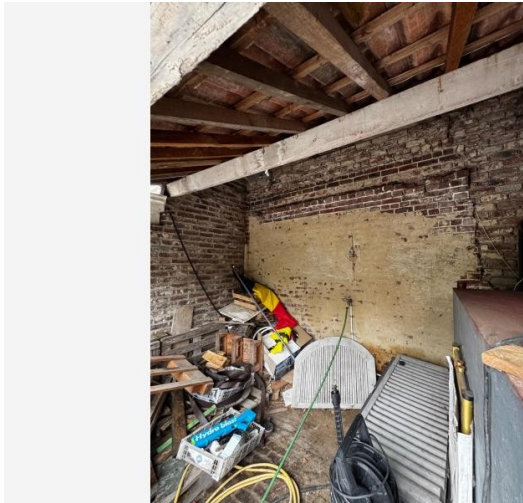

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: Verdieping V0

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
18.1	Mengmonster	Ahst06	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Muurpleister (oud) hoofdgebouw
Omgeving	Grenst aan binnen- en buitenlucht
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 35,00 m ² - 0,30 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,105 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het betreft de oude originele pleisterlaag aan twee wanden van het hoofdgebouw.

Fiche 19: Faiencelijm muurtegels badkamer hoofdgebouw (donker grijze kleur)

Geen asbest

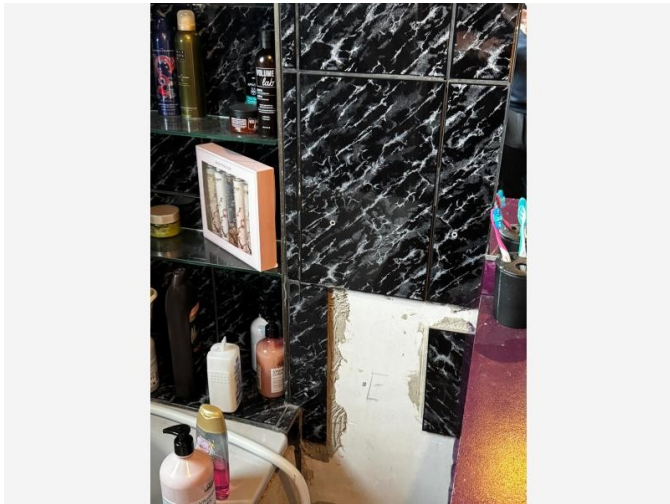

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: Verdieping V+1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
19.1	Mengmonster	Ahst03	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Faiencelijm muurtegels badkamer hoofdgebouw (donker grijze kleur)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Lijm
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 9,00 m ² - 0,10 mm - 1 stuk
Totaal volume	< 0,001 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De hoeveelheid is een raming gelet op het feit dat er minstens twee soorten lijm gebruikt en waarneembaar zijn tijdens onze vaststellingen. Beiden worden opgenomen in aparte bronfiches en apart bemonsterd.

Fiche 20: Faiencelijm badkamer hoofdgebouw (vloerlijm)

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.9: Verdieping V+1

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
20.1	Mengmonster	Ahst13	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Faiencelijm badkamer hoofdgebouw (vloerlijm)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Vloer
Bindmiddel van materiaal	Lijm
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 7,00 m ² - 0,10 mm - 1 stuk
Totaal volume	< 0,001 m ³
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De lijmlaag is enkel waarneembaar aan de achterzijde / onderzijde van het badkamermeubel.

Overige ruimtes en materialen


Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.


Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 21: Rookgaskanaal achterbouw	Het rookgaskanaal bestaat uit niet-asbesthoudende materialen namelijk metaal.	Plan 1.10: Hoofdgebouw plan
Fiche 22: Dakbedekking hoofdgebouw (zadeldaken)	De dakbedekking bestaat uit niet-asbesthoudende materialen namelijk een combinatie van dakpannen uit beton en uit gebakken klei. Dakpannen die volledig uit gebakken klei (keramiek) zijn vervaardigd, bestaan hoofdzakelijk uit natuurlijke minerale grondstoffen zoals klei. Tijdens het productieproces wordt de klei bij hoge temperatuur gebakken, waardoor een harde, duurzame en keramische dakpan ontstaat. Dakpannen van gebakken klei zijn van zichzelf geen asbesthoudend materiaal. Een normale betonnen dakpan is op basis van zijn samenstelling namelijk cement, zand, minerale toeslag en water evenmin asbesthoudend.	-
Fiche 23: Rookgaskanaal schouwmantel hoofdgebouw	Het rookgaskanaal bestaat uit niet-asbesthoudende materialen namelijk gebakken klei. Materialen die volledig uit gebakken klei (keramiek) zijn vervaardigd, bestaan hoofdzakelijk uit natuurlijke minerale grondstoffen zoals klei. Tijdens het productieproces wordt de klei bij hoge temperatuur gebakken, waardoor een hard, duurzaam en keramisch eindproduct ontstaat. Materialen van gebakken klei zijn van zichzelf geen asbesthoudend materiaal.	Plan 1.10: Hoofdgebouw plan

Fiche 24: Dichtingen ramen / deuren hoofdgebouw + inpandige garage	Alle ramen, deuren en garagepoort(en) bevatten niet-asbesthoudende dichtingsmaterialen zoals silicone en rubber tussen het beslag en het glas. Tussen het beslag en het metselwerk betreft het voegmiddel.	-
Fiche 25: Onderdak pergola achtertuinzone	De onderdakstructuur bestaat uit niet-asbesthoudende materialen namelijk houten balken en planken.	-
Fiche 26: Leidingisolatie hoofdgebouw	Het merendeel van de leidingen bestaat uit preflex leidingen type alupex in combinatie met koperen en stalen leidingen. Aan geen enkele leiding kon asbestverdachte leidingisolatie of dichtingsmateriaal vastgesteld worden.	-

Fiche 21: Rookgaskanaal achterbouw


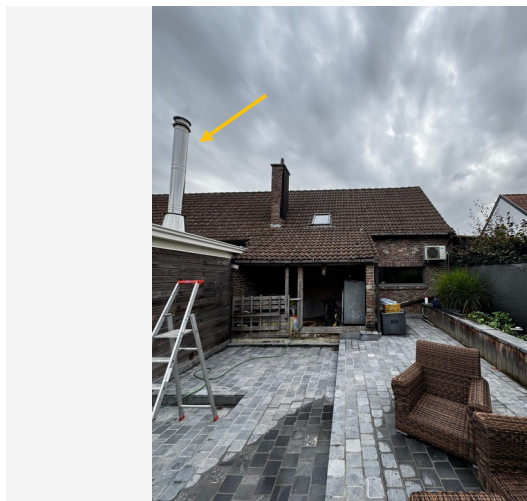


Situeringfoto

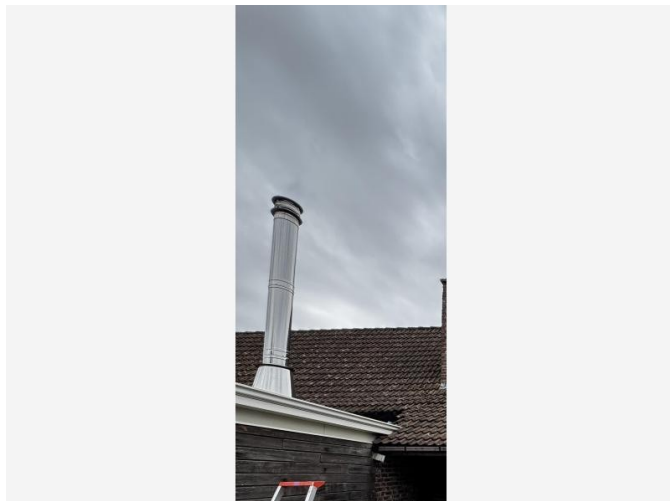


Detailfoto

Fiche 22: Dakbedekking hoofdgebouw (zadeldaken)

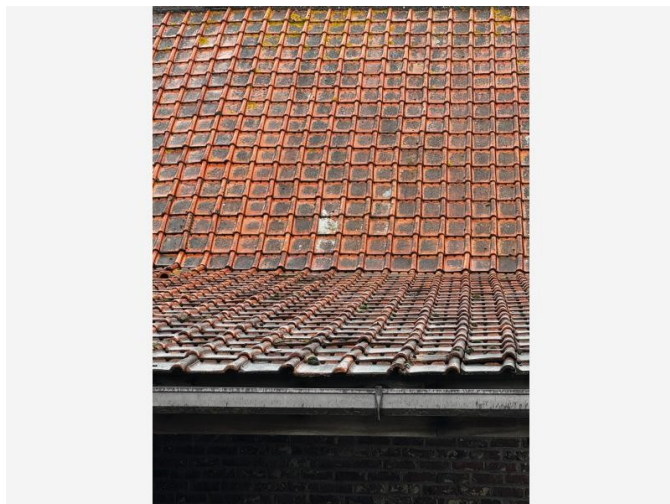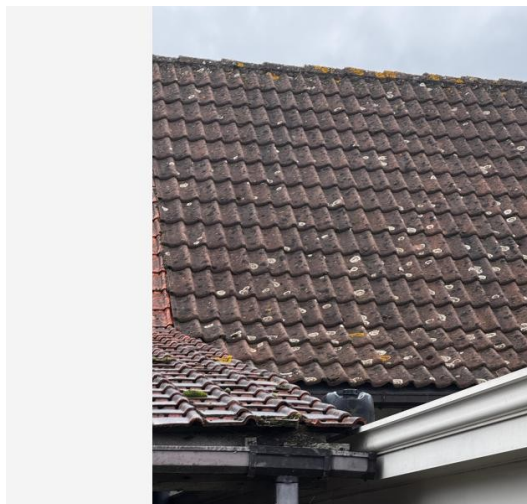

Fiche 23: Rookgaskanaal schouwmantel hoofdgebouw

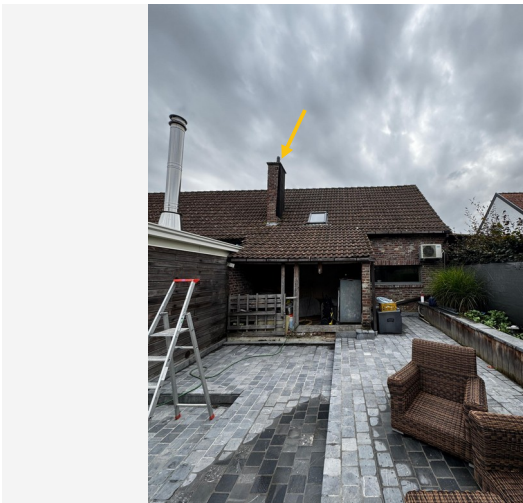


Situeringsfoto




Detailfoto

Fiche 24: Dichtingen ramen / deuren hoofdgebouw + inpandige garage

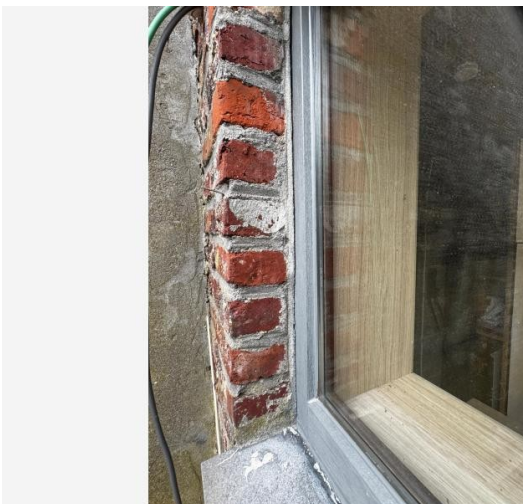


Situeringsfoto

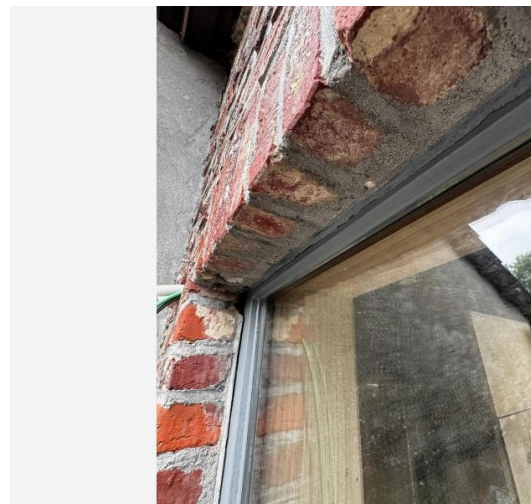

Detailfoto

Fiche 25: Onderdak pergola achtertuinzone

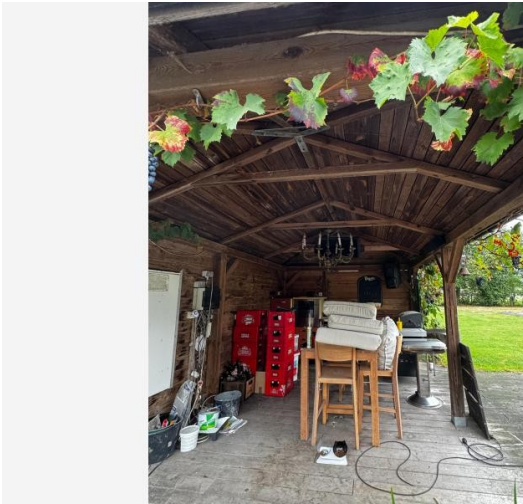


Situeringfoto




Detailfoto

Fiche 26: Leidingisolatie hoofdgebouw

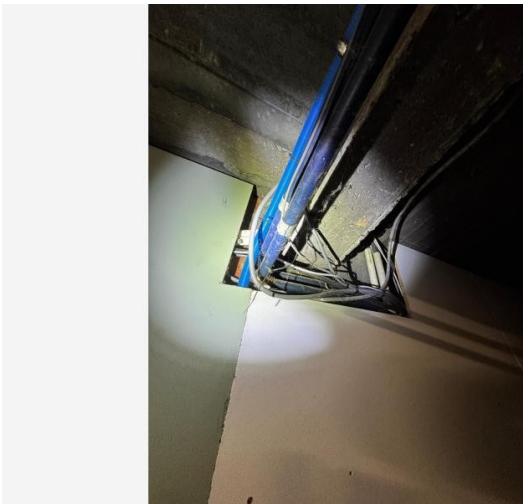

Situeringfoto

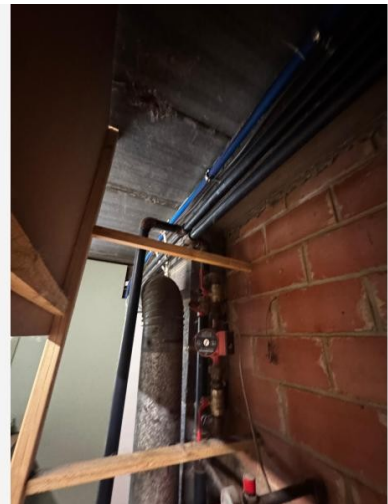


Detailfoto

Overige niet waarneembare of vast te stellen ruimtes en materialen


De asbestdeskundige controleert tijdens het onderzoek altijd bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten. Volgende onderdelen kon de asbestdeskundige echter niet onderzoeken. Het is dus mogelijk dat hier asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 27: Stookinstallatie hoofdgebouw	De stookketel betreft de originele installatie op stookolie. Het is echter niet waarneembaar of er zich aan de binnenzijde of tussenwanden van de stookketel nog asbesthoudende materialen bevinden zonder destructieve handelingen uit te voeren en hierdoor mogelijks het toestel buiten gebruik te stellen. Dit blijft te verifiëren bij eventuele latere destructieve handelingen aan de toepassing.	-

Fiche 27: Stookinstallatie hoofdgebouw

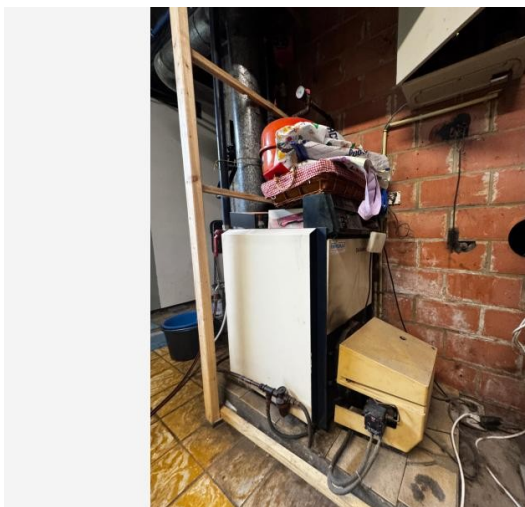

Situeringfoto

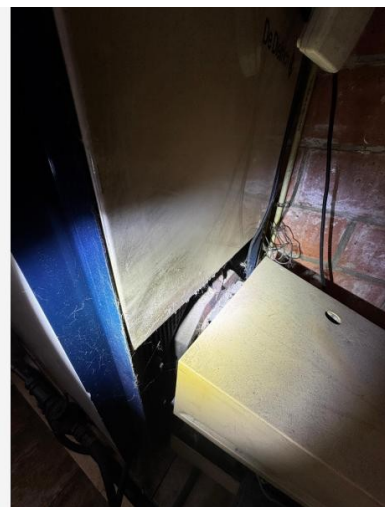

Detailfoto

Niet aanwezige ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 28: Liftinfrastructuur hoofdgebouw	-	-

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoonst dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertal en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.