

## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

**EXEMPLAIRE ORIGINAL**

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 04/2022/53733/C01:1

**RÉF. 04/2022/53733/C01:2**

DATE DU CONTRÔLE 04/02/2022 AGENT VISITEUR Mathieu Laixhay  
 ADRESSE DU CONTRÔLE Chaussée Verte 31 - 4367 AGRÉMENT RÉGION WALLONNE AGRW. DEP-048/A/01 expire le 12/10/2024



› **COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE**

Propriétaire [REDACTED]  
 #TVA non communiqué  
 Adresse Chaussée Verte 31 - 4367 Crisnée

› **SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES**

Plan d'implantation Non

› **RÉSERVOIR**

Autorisation d'exploitation	Oui	Date d'émission, échéance & numéro	/
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	4200	Année d'installation	+30
Origine du réservoir et n° de fabrication	non communiqué	Certificat d'étanchéité antérieur	Non
Dimensions	1,25	Niveau de liquide (cm)	66
Commentaire relatif à la déclaration de classe 3	Voir annexe		
Type de réservoir	Cylindrique - Souterrain - Enfoui - Simple paroi - Métallique		

› **CONTRÔLE**

Contrôle visuel du réservoir au brûleur	OK	Fonctionnement brûleur	OK
Pollution en dehors du réservoir	non visible	Trou d'homme : étanchéité et fixation couvercle	OK
Trou d'homme : état général	à nettoyer	Raccords	OK
Conduite de remplissage	OK	Conduite de ventilation	OK
Conduites d'aspiration et de retour (parties visibles)	OK	Encuvement	
Présence d'eau et de boue (cm)	non	Taux d'acidité (pH)	/
Conductivité (µS/cm):	/	Contrôle intérieur si nettoyage	/
Système anti-débordement	test OK - sifflet 95% - hauteur de la tige OK	Système de mesure de niveau	présent - conforme

› **TEST DE DÉPRESSION**

Étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle	OK	Résultat de l'épreuve d'étanchéité	Étanche
Durée de la mise sous pression	+1h		

Appareil TESTO 312-3 référencé « 3131690 » et vérifié le 21/10/2021 par Certinergie selon INS Vérification interne.

› **AUTRE(S) REMARQUE(S)**

Nous ne pouvons être tenus pour responsables d'une éventuelle pollution de sol suite aux tests que nous réalisons selon la législation en vigueur.

**Conclusion : Le réservoir est étanche et peut rester en service. Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 04/02/2025**



Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression (M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Crisnée

Signature du technicien



# CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT


EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 04/2022/53733/C01:1


RÉF. 04/2022/53733/C01:2

ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir

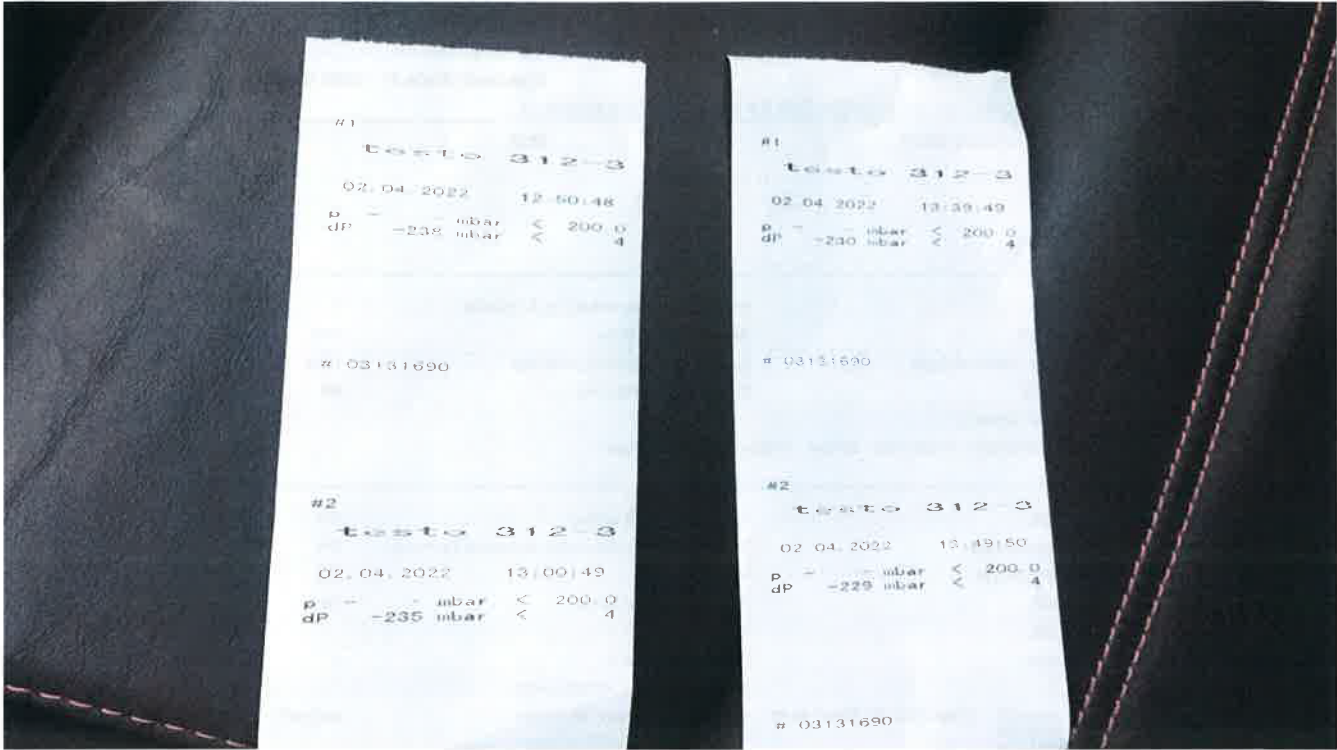

Autorisation d'exploitation

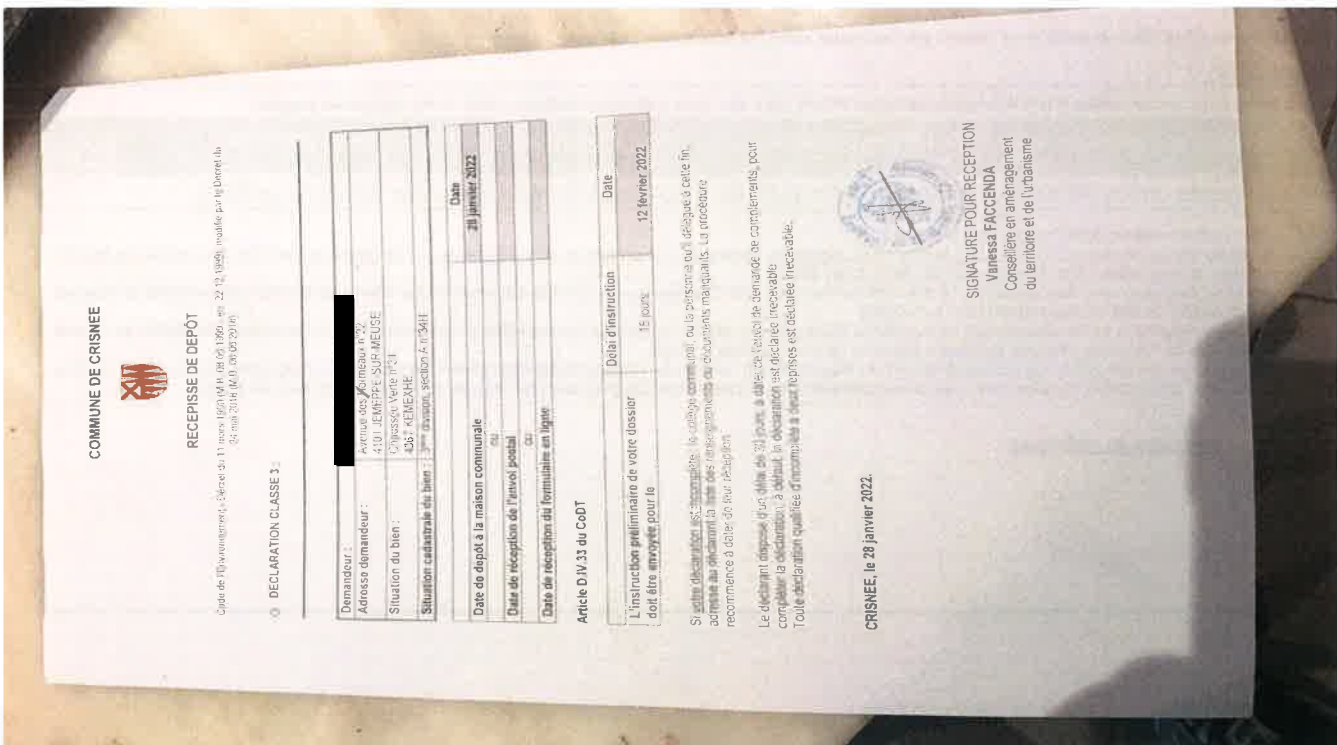

# CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 04/2022/53733/C01:1

RÉF. 04/2022/53733/C01:2

ANNEXES

Autre

