
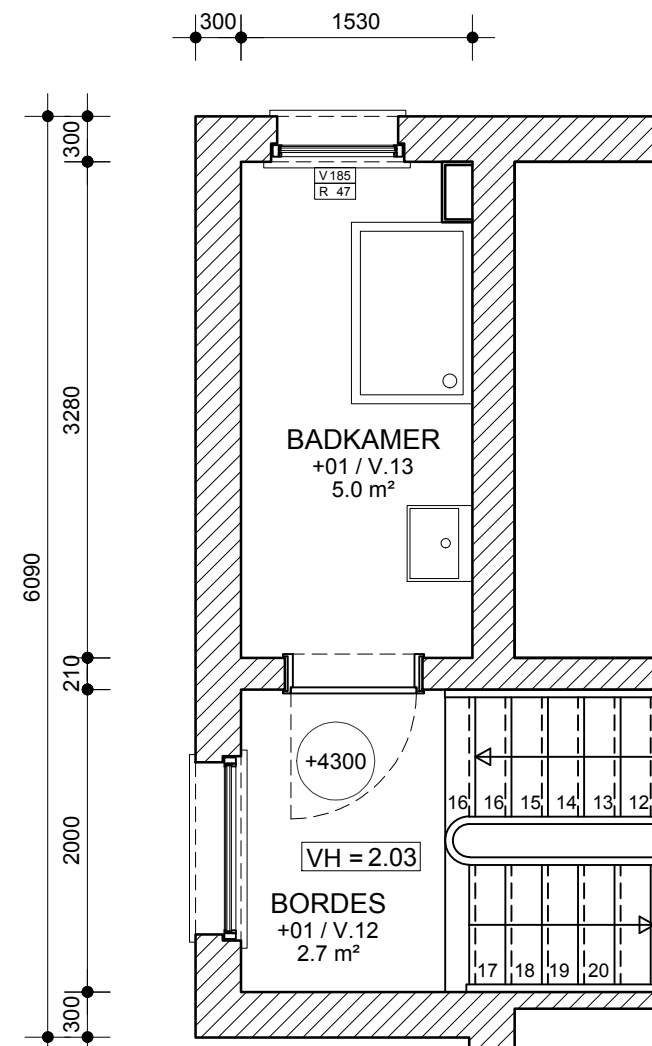
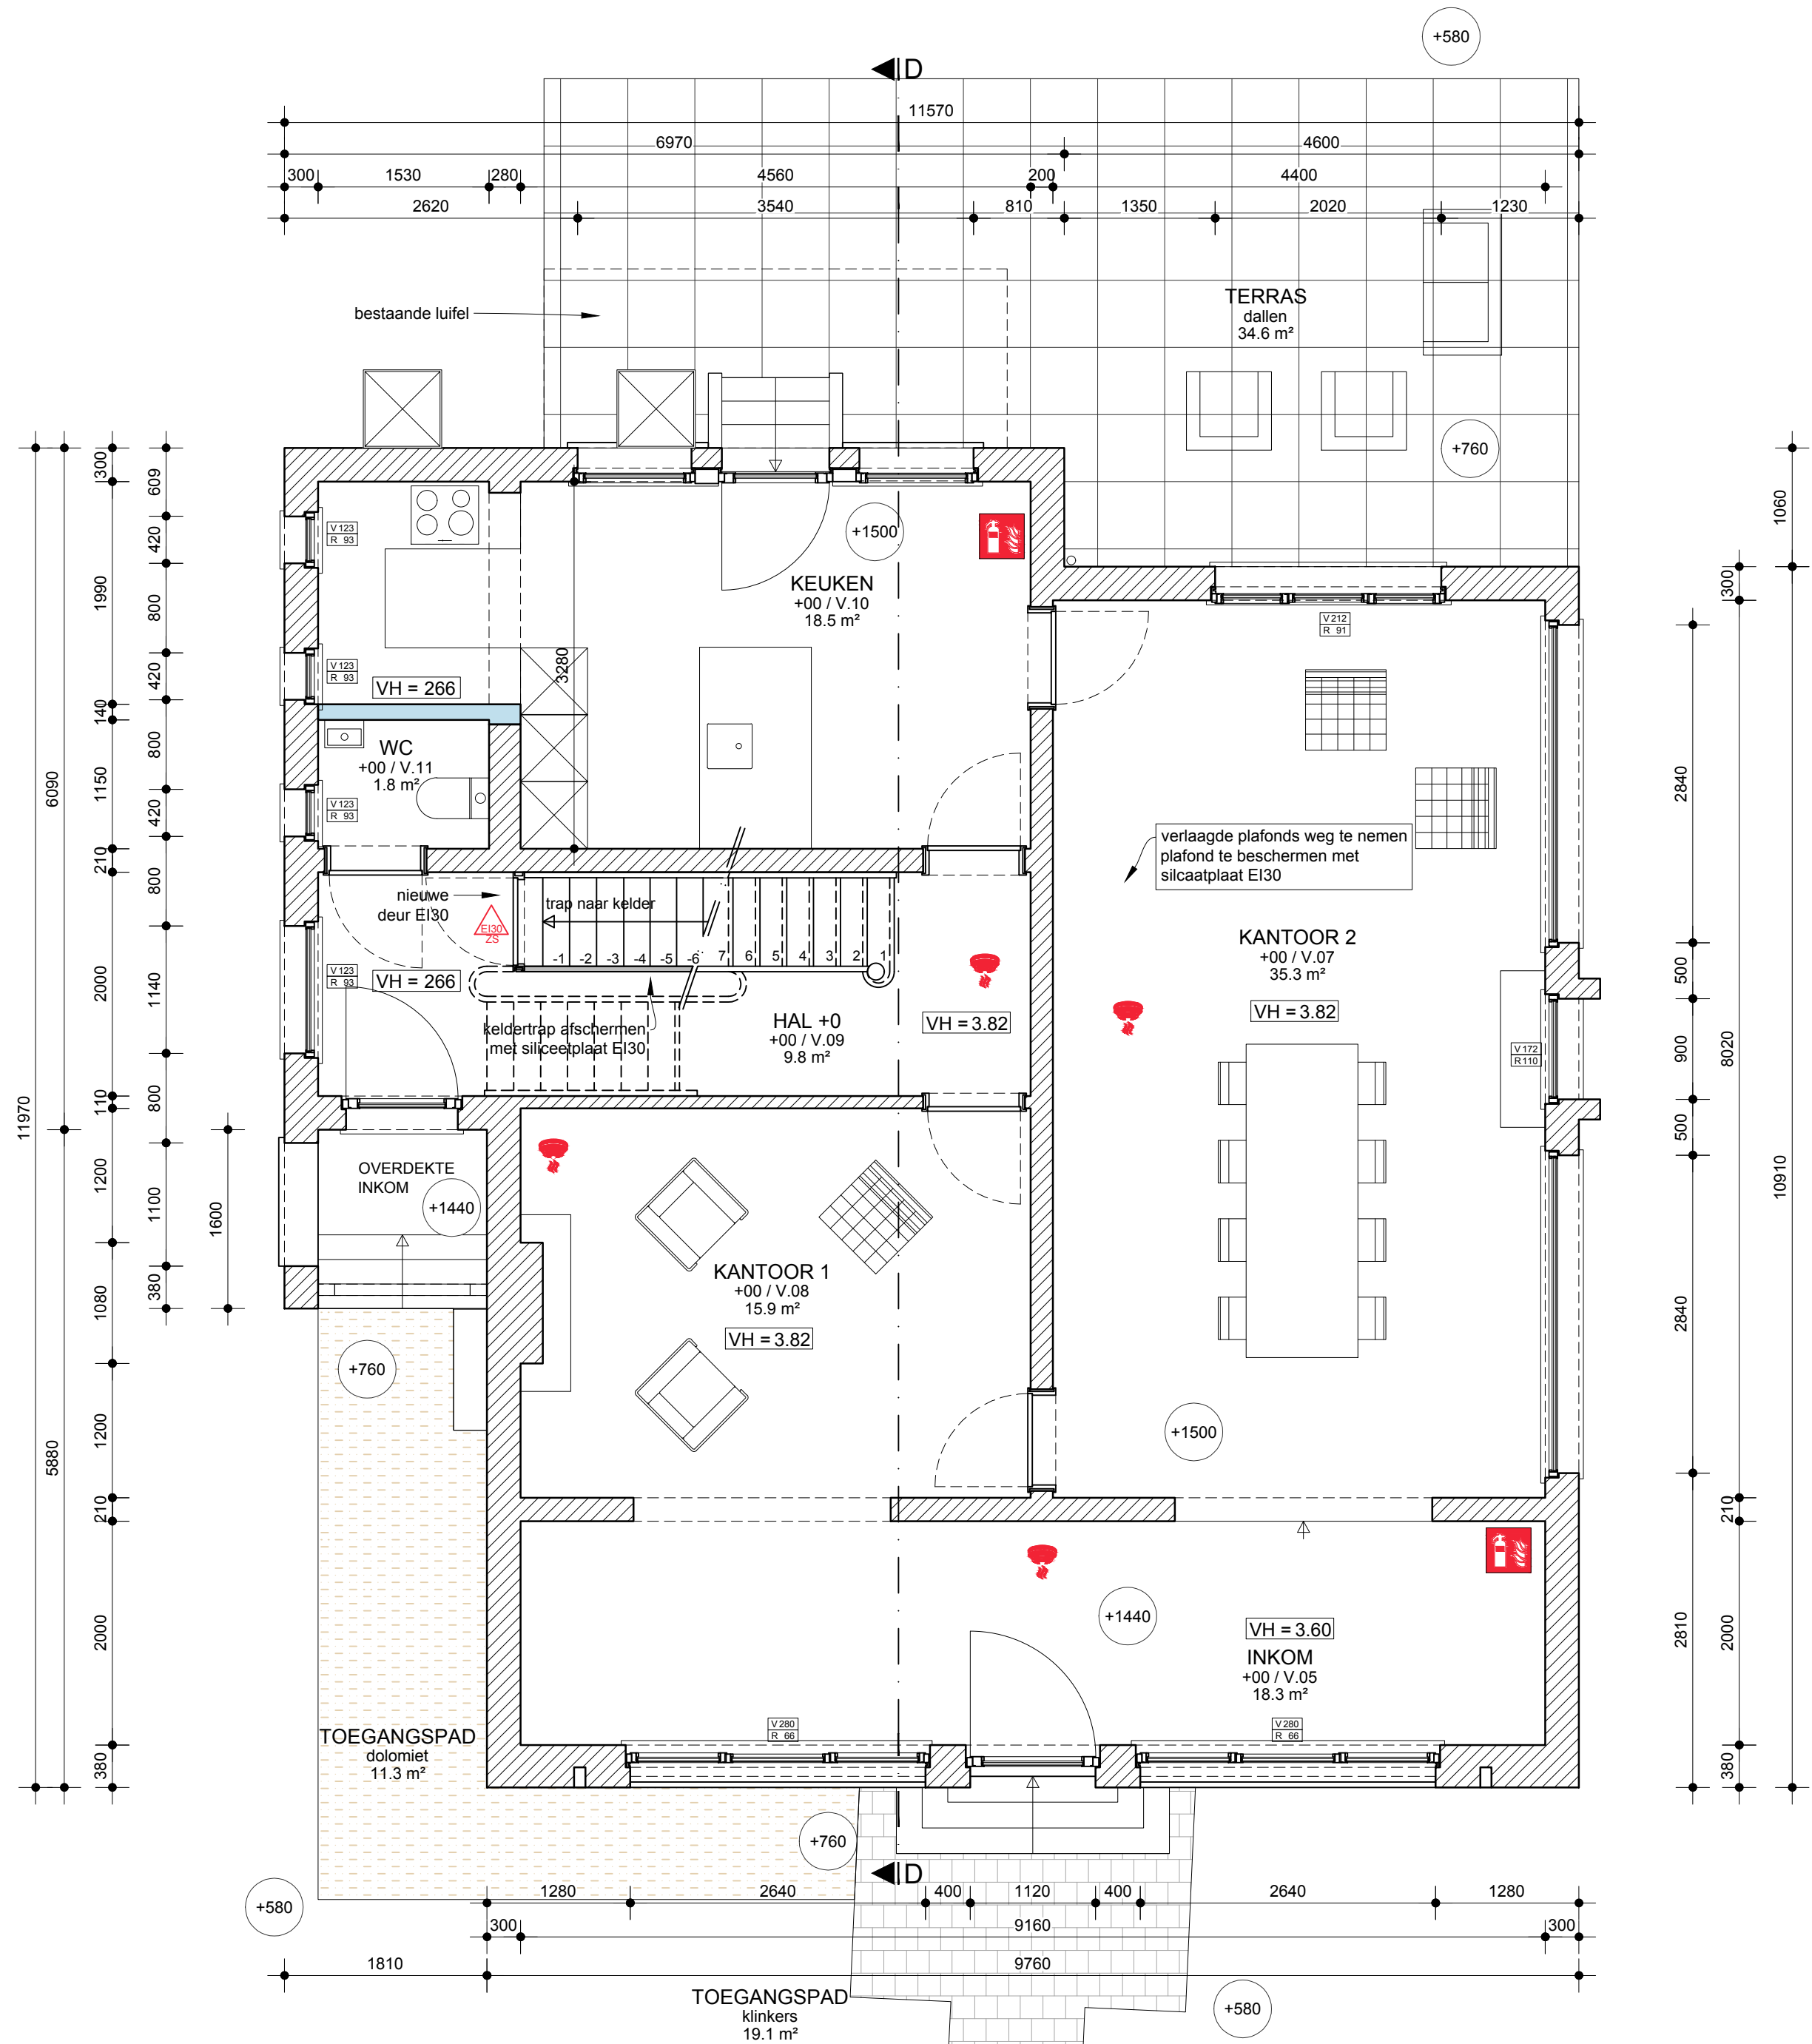


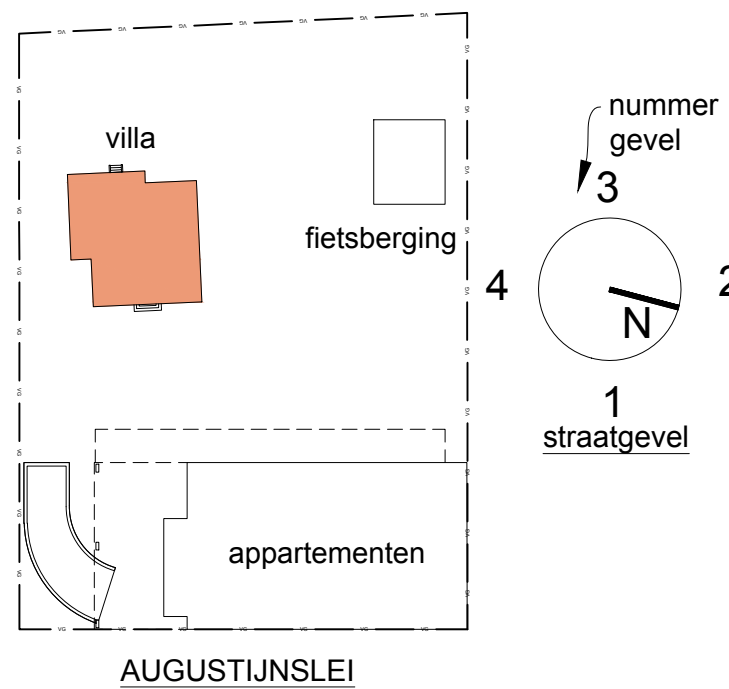

BADKAMER OP TUSSENVERDIEPING

situering bebouwen - gevels

Alle renovatiewerken in
overleg met onroerend
erfgoed

- beschadigde geveldelen en ornamenten te herstellen en of te vervangen naar origineel model
- ontbrekende dekstenen en fronton voorgevel te plaatsen naar origineel model
- nieuw metselwerk (achtergevel) in te binden en uit te voeren met recuperatie gevelsteen en overeenkomstig voegwerk
- raamopeningen verdieping voorgevel open te maken naar originele openingen.
- alle schrijnwerk te vernieuwen in zwart aluminium steeellook
- plankenvloeren te reinigen en herstellen
- verlaagde plafonds weg te nemen
- nieuwe silicaat beschermingsplaat 15 mm EI30 tegen plafonds voor brandweerstand
- alle binnenschrijnwerk te reinigen en plaatselijk herstellen
- herstelling schilderwerken cfr richtlijnen onroerend erfgoed
- radiatoren te vernieuwen voor gebruik met warmtepomp

Alle afmetingen in mm
0 1 5mBA_villa_P_N_+00_gelijkvloers
GELIJKVLOERS (+00) - VILLA - NIEUWE TOESTAND

22186 - GUST 02.09.'22 1/50 UV 01 00

PROJECTNUMMER DATUM SCHAAAL FASE ONTWERP PAG

vergunningplannen zijn geen uitvoeringsplannen, telkens ovb. grondonderzoek, studie stabiliteitsbureau en verslagen/plannen EBP/ventilatie-verslaggever