

Asbestinventarisatattest

Veldstraat 133C, 2960 Brecht




SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Attestnummer : 20250704-000139.000

Uitgegeven op : 04.07.2025

Geldig tot : 04.07.2035

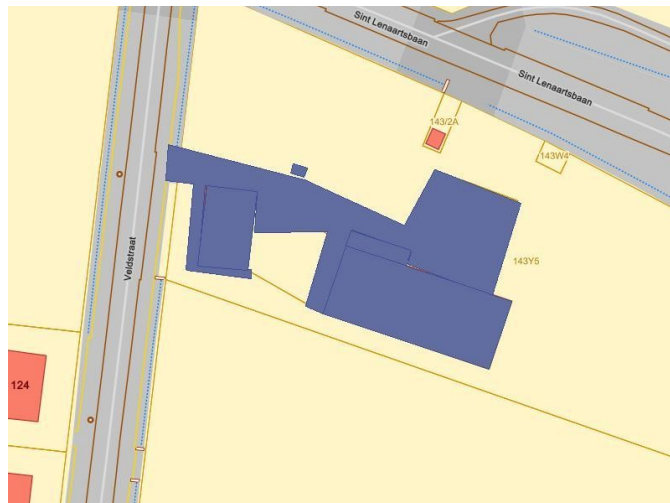

Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

7

Asbestmaterialen

2

Beperkingen

0

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

0

Asbestmaterialen

Dringend verwijderen

0

Asbestmaterialen

Dringend maatregelen nemen

5

Asbestmaterialen

Verwijderen

0

Asbestmaterialen

Maatregelen nemen

2

Asbestmaterialen

Zorgvuldig beheren

Werken gepland?

Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : Karl Aerts - DES-1557C

Procescertificaat : a-consulting - ORG-8TY9K

KBO-nummer : 0800029175

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.


Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	6
Zone 1: Woning.....	7
Plan 1.1: Plan Kelder vloer en muur.....	8
Plan 1.2: Plan Kelder plafond.....	9
Plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur.....	10
Plan 1.4: Plan GLV plafonds.....	11
Plan 1.5: Plan Dak.....	12
Zone 2: Stallingen.....	13
Plan 2.1: Plan Stallingen.....	14
Plan 2.2: Plan Stallingen dak.....	15
Zone 3: Bijgebouw stalling.....	16
Plan 3.1: Plan Bijgebouw stalling muur en vloer.....	17
Plan 3.2: Plan Bijgebouw stalling dak.....	18
Zone 4: Verharding.....	19
Plan 4.1: Plan Verharding.....	20
Zone 5: Schapenstal.....	21
Plan 5.1: Plan Schapenstal.....	22
Asbestmaterialen.....	23
Fiche 1: ALG Dak bijgebouw stalling.....	24
Fiche 2: ALG Dak.....	27
Fiche 3: ALG Dak schapenstal.....	30
Fiche 4: ALF Golfplaten stallingen.....	33
Fiche 5: ZOL Asbestbuis.....	36
Fiche 6: ALG Elec meter stalling.....	39
Fiche 7: GLV Electrische meter(kast).....	42
Beperkingen.....	45
Fiche 8: ALG Onderdak.....	46
Fiche 9: GLV Schouwen.....	47
Adviezen.....	48
Fiche 10: GLV Houtkachel.....	49
Fiche 11: GLV Vloer Keramische tegels.....	50
Fiche 12: ALG Verharding.....	51
Fiche 13: ALG Muren Stallingen.....	52
Fiche 14: GLV Tegellijm.....	53
Fiche 15: ALG Plat dak.....	54

Fiche 16: GLV Mazoutbrander.....	55
Fiche 17: ALG Vloer bijgebouw stalling.....	56
Fiche 18: GLV Muur keramische tegels.....	57
Fiche 19: ALG Muren betonplaten.....	58
Fiche 20: GLV VLoerzeil stof.....	59
Fiche 21: GLV Chauffages.....	60
Fiche 22: KEL Plafond.....	61
Fiche 23: KEL Muur.....	62
Fiche 24: GLV Plafond houten latten.....	63
Fiche 25: GLV Vloer novylon.....	64
Fiche 26: ALG Vloer stallingen.....	65
Fiche 27: KEL Vloer.....	66
Fiche 28: GLV Ingebouwde vloerbak verwarming.....	67
Fiche 29: GLV Vloer laminaat.....	68
Geen asbest.....	69
Fiche 30: GLV Bezetting muren.....	70
Fiche 31: GLV Bezetting plafond.....	72
Toelichting.....	74

Geïnspecteerde zones


Zone 1: Woning

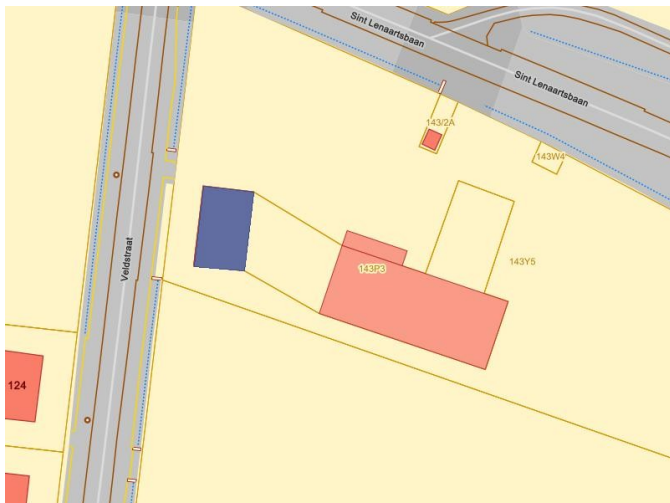

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 3 Asbestmaterialen**
- 2 Beperkingen**
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 15 Adviezen**
- 2 Geen asbest**


Plan 1.1: Plan Kelder vloer en muur

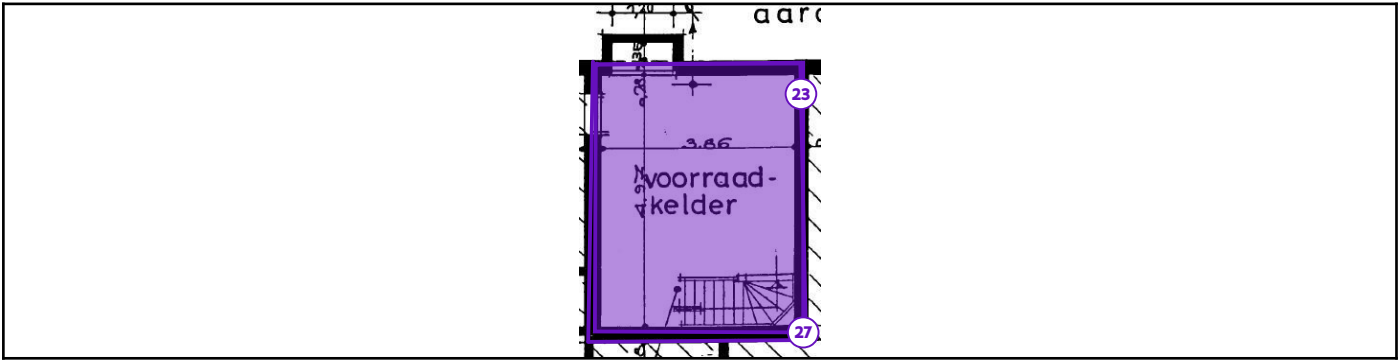

Legende van plan 1.1: Plan Kelder vloer en muur

Beschrijving	Type	Actie
23. KEL Muur	Advies	-
27. KEL Vloer	Advies	-


Plan 1.2: Plan Kelder plafond

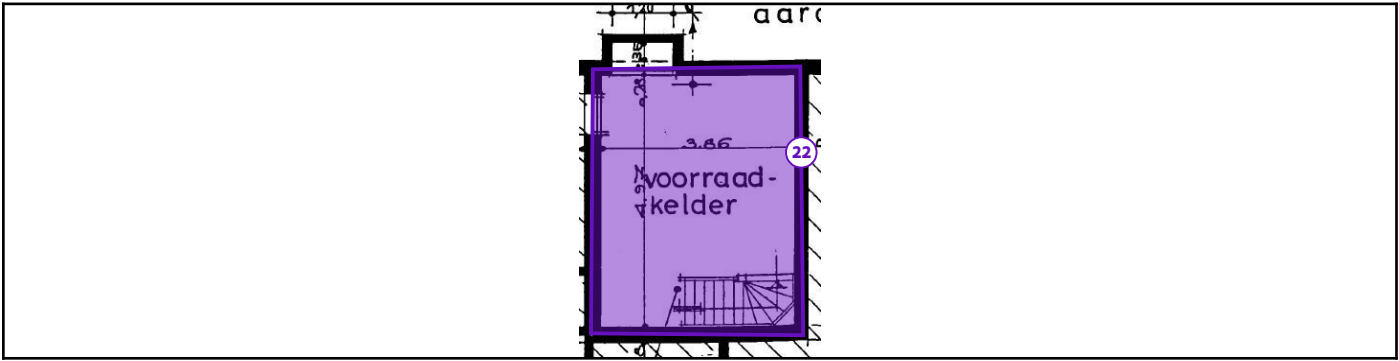

Legende van plan 1.2: Plan Kelder plafond

Beschrijving	Type	Actie
22. KEL Plafond	Advies	-


Plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur

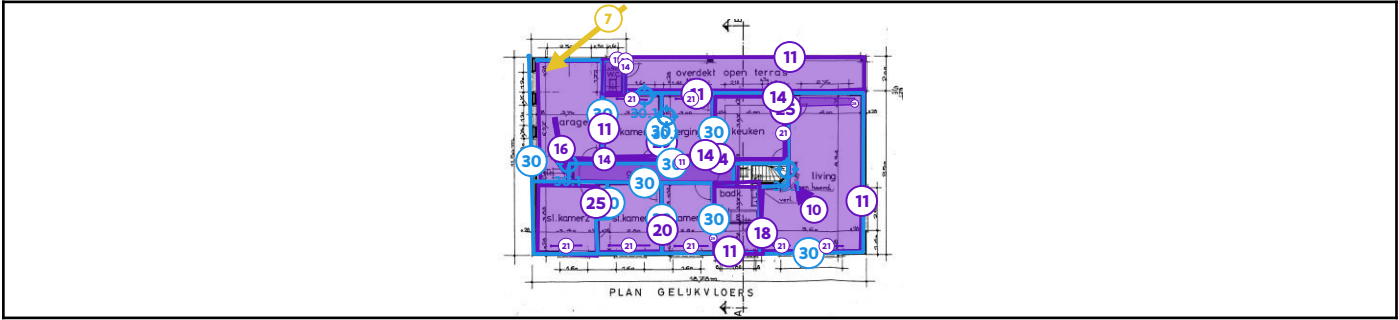

Legende van plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur

Beschrijving	Type	Actie
7. GLV Electrische meter(kast)	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
10. GLV Houtkachel	Advies	-
11. GLV Vloer Keramische tegels	Advies	-
14. GLV Tegellijm	Advies	-
16. GLV Mazoutbrander	Advies	-
18. GLV Muur keramische tegels	Advies	-
20. GLV VLoerzeil stof	Advies	-
21. GLV Chauffages	Advies	-
25. GLV Vloer novylon	Advies	-
28. GLV Ingebouwde vloerbak verwarming	Advies	-
29. GLV Vloer laminaat	Advies	-
30. GLV Bezetting muren	Geen asbest	-
30.1 Code: MM01	Mengmonster	-


Plan 1.4: Plan GLV plafonds

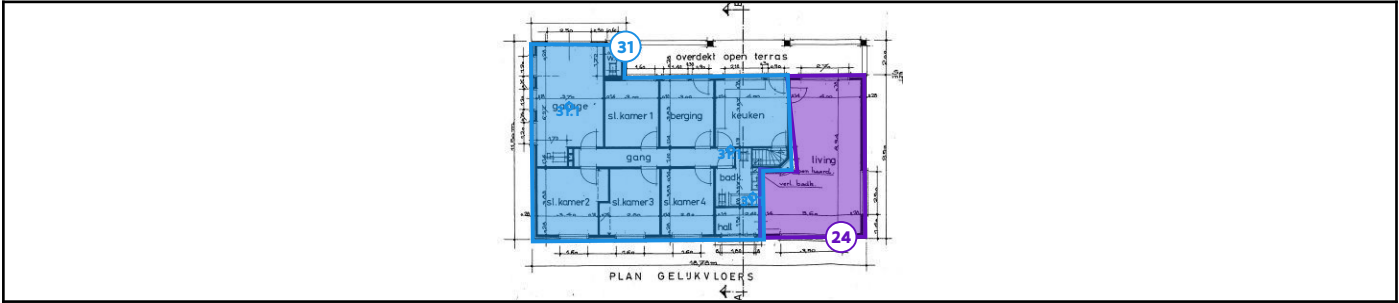

Legende van plan 1.4: Plan GLV plafonds

Beschrijving	Type	Actie
24. GLV Plafond houten latten	Advies	-
31. GLV Bezetting plafond	Geen asbest	-
31.1 Code: MM02	Mengmonster	-

Plan 1.5: Plan Dak

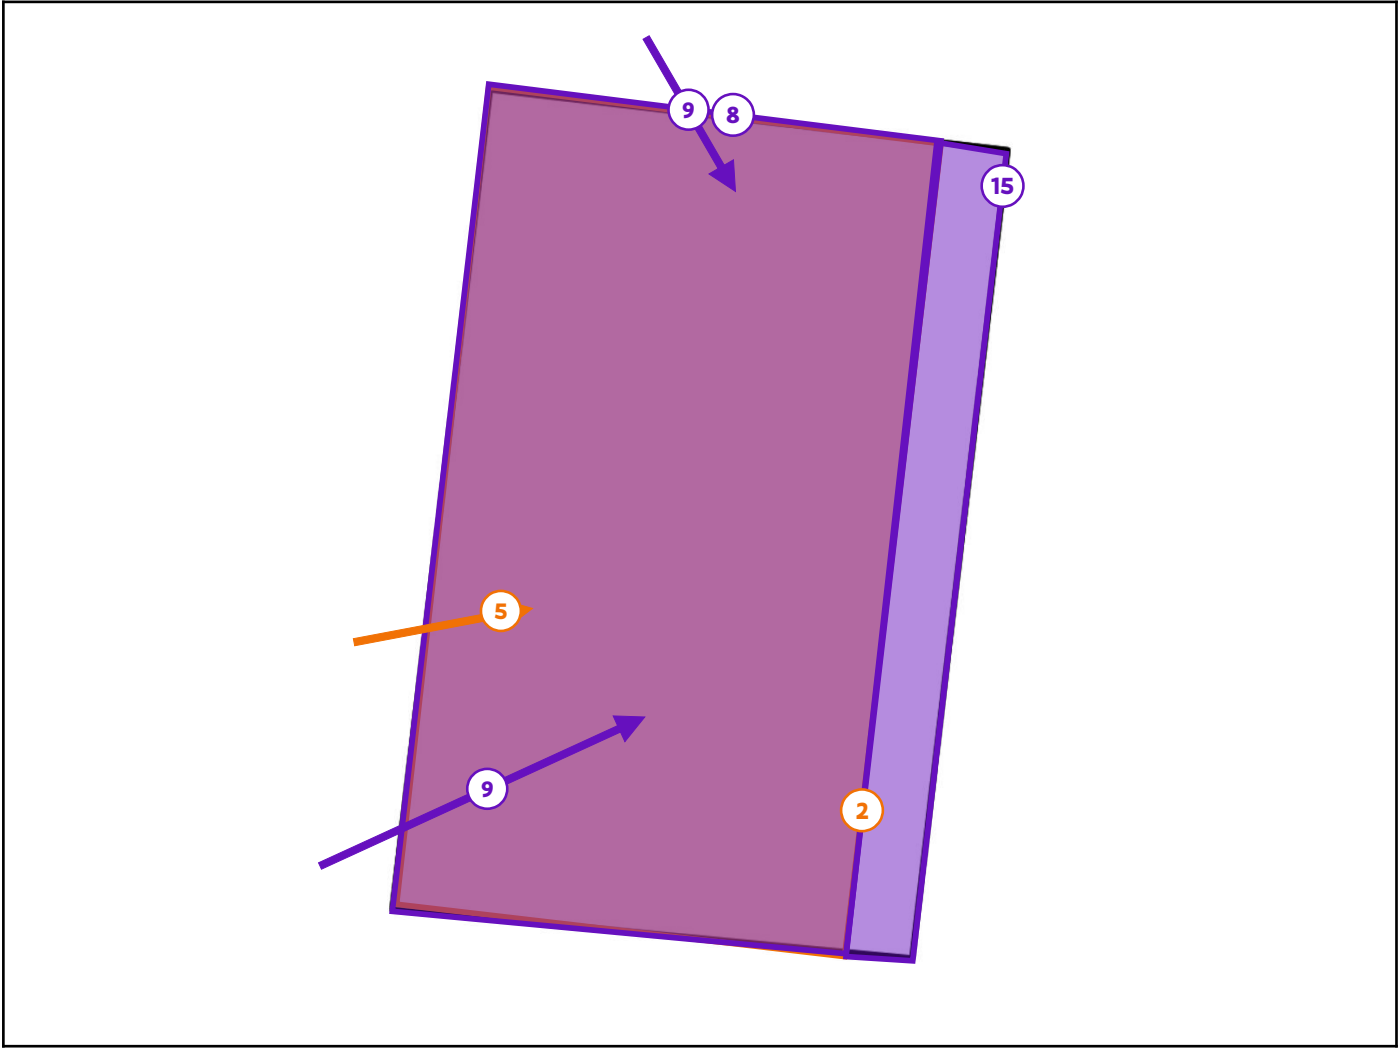

Legende van plan 1.5: Plan Dak

Beschrijving	Type	Actie
2. ALG Dak	Asbestmateriaal	Verwijderen
5. ZOL Asbestbuis	Asbestmateriaal	Verwijderen
8. ALG Onderdak	Beperking	-
9. GLV Schouwen	Beperking	-
15. ALG Plat dak	Advies	-

Zone 2: Stallingen



Tijdens de inspectie vastgesteld:

2 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

2 Adviezen

0 Geen asbest


Plan 2.1: Plan Stallingen

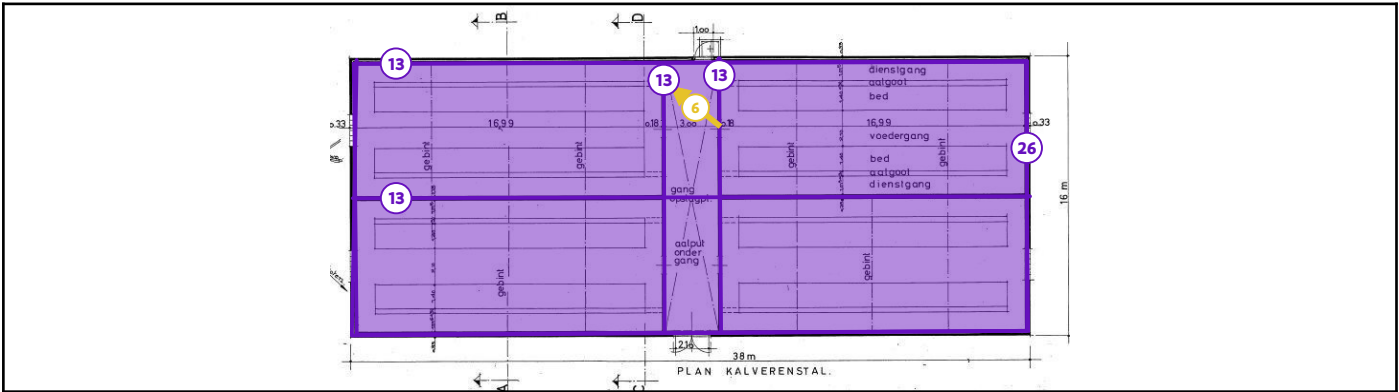

Legende van plan 2.1: Plan Stallingen

Beschrijving	Type	Actie
6. ALG Elec meter stalling	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
13. ALG Muren Stallingen	Advies	-
26. ALG Vloer stallingen	Advies	-


Plan 2.2: Plan Stallingen dak

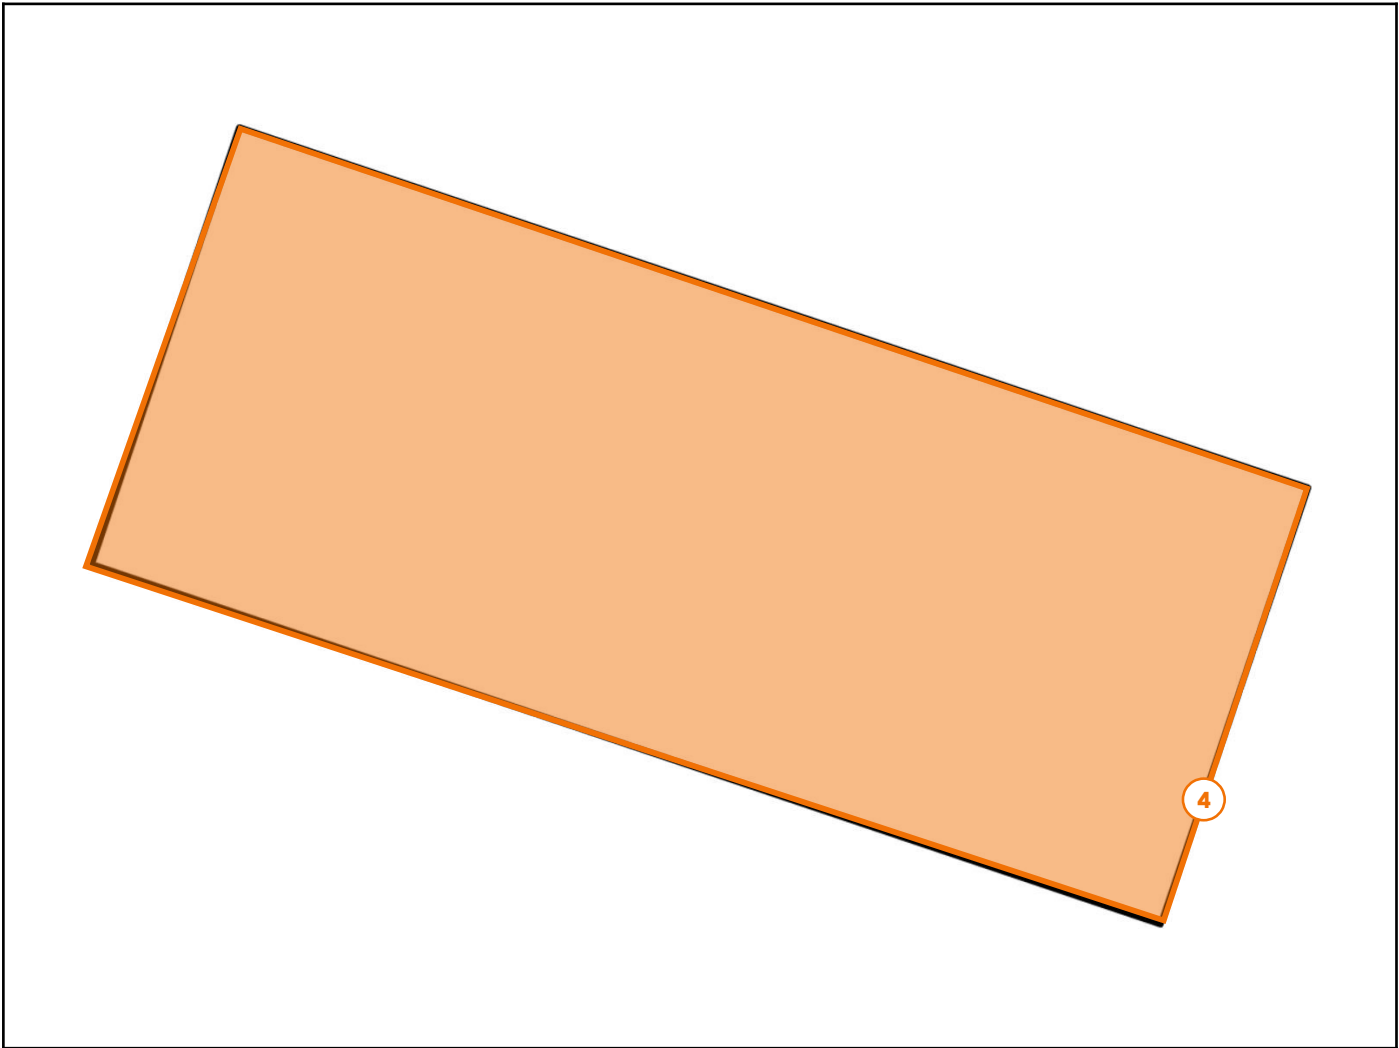

Legende van plan 2.2: Plan Stallingen dak

Beschrijving	Type	Actie
4. ALF Golfplaten stallingen	Asbestmateriaal	Verwijderen

Zone 3: Bijgebouw stalling

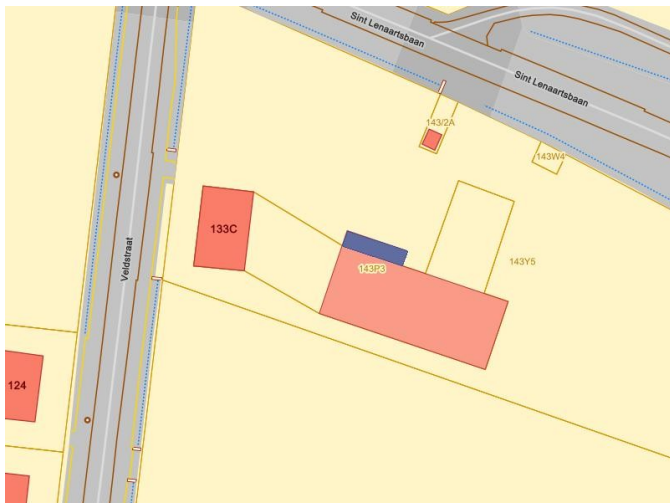

Tijdens de inspectie vastgesteld:

1 Asbestmateriaal

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

2 Adviezen

0 Geen asbest


Plan 3.1: Plan Bijgebouw stalling muur en vloer

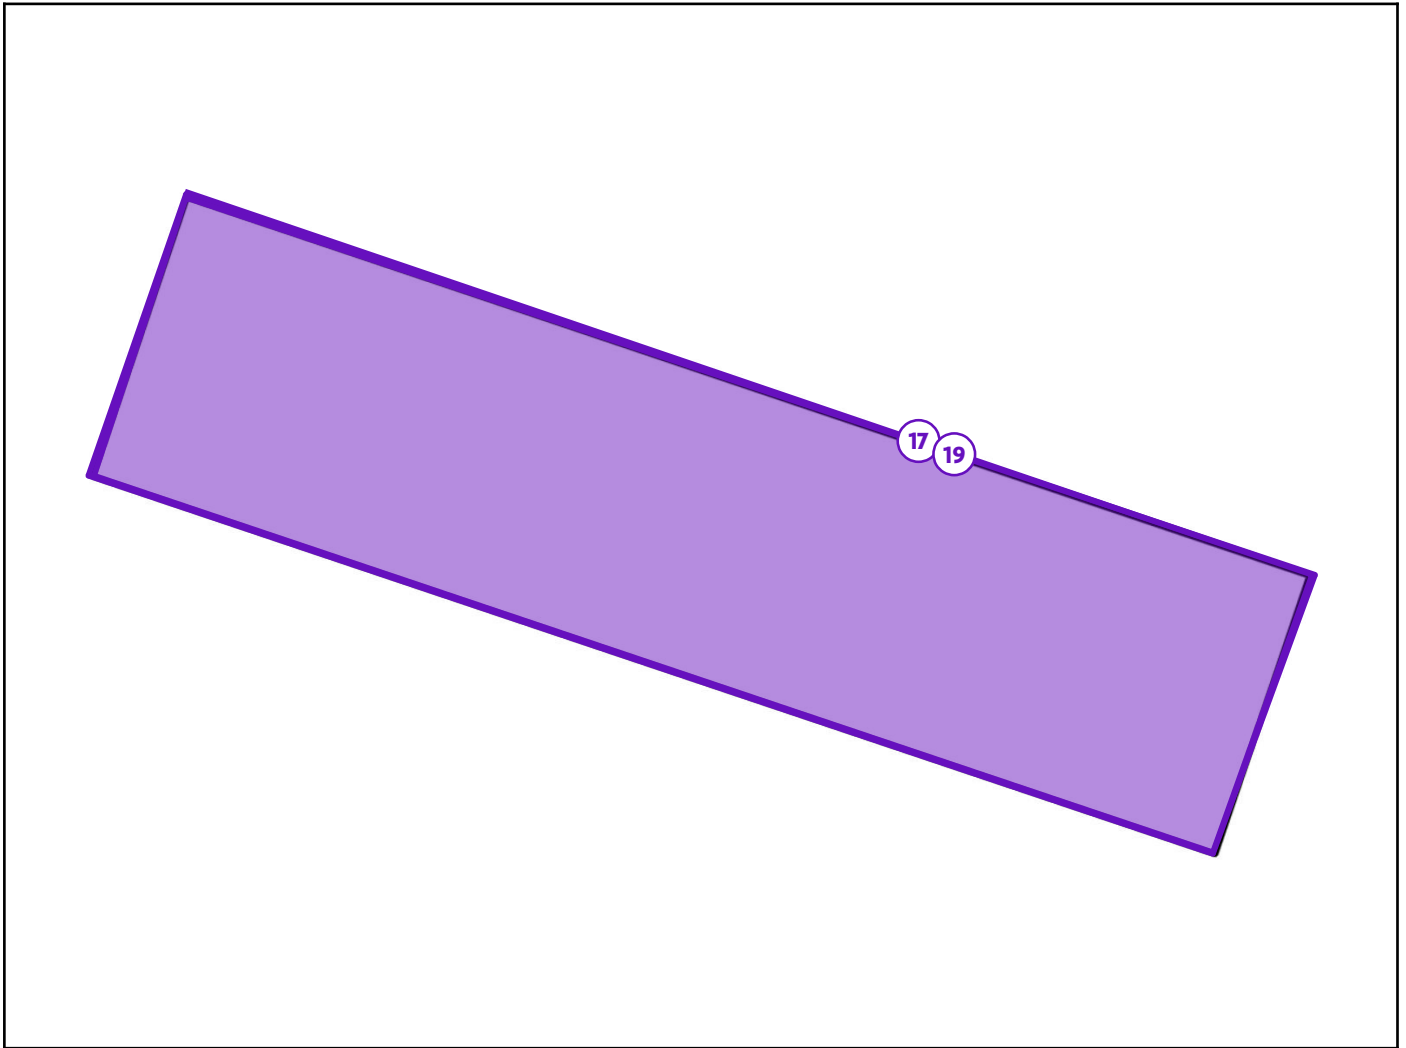

Legende van plan 3.1: Plan Bijgebouw stalling muur en vloer

Beschrijving	Type	Actie
17. ALG Vloer bijgebouw stalling	Advies	-
19. ALG Muren betonplaten	Advies	-

Plan 3.2: Plan Bijgebouw stalling dak

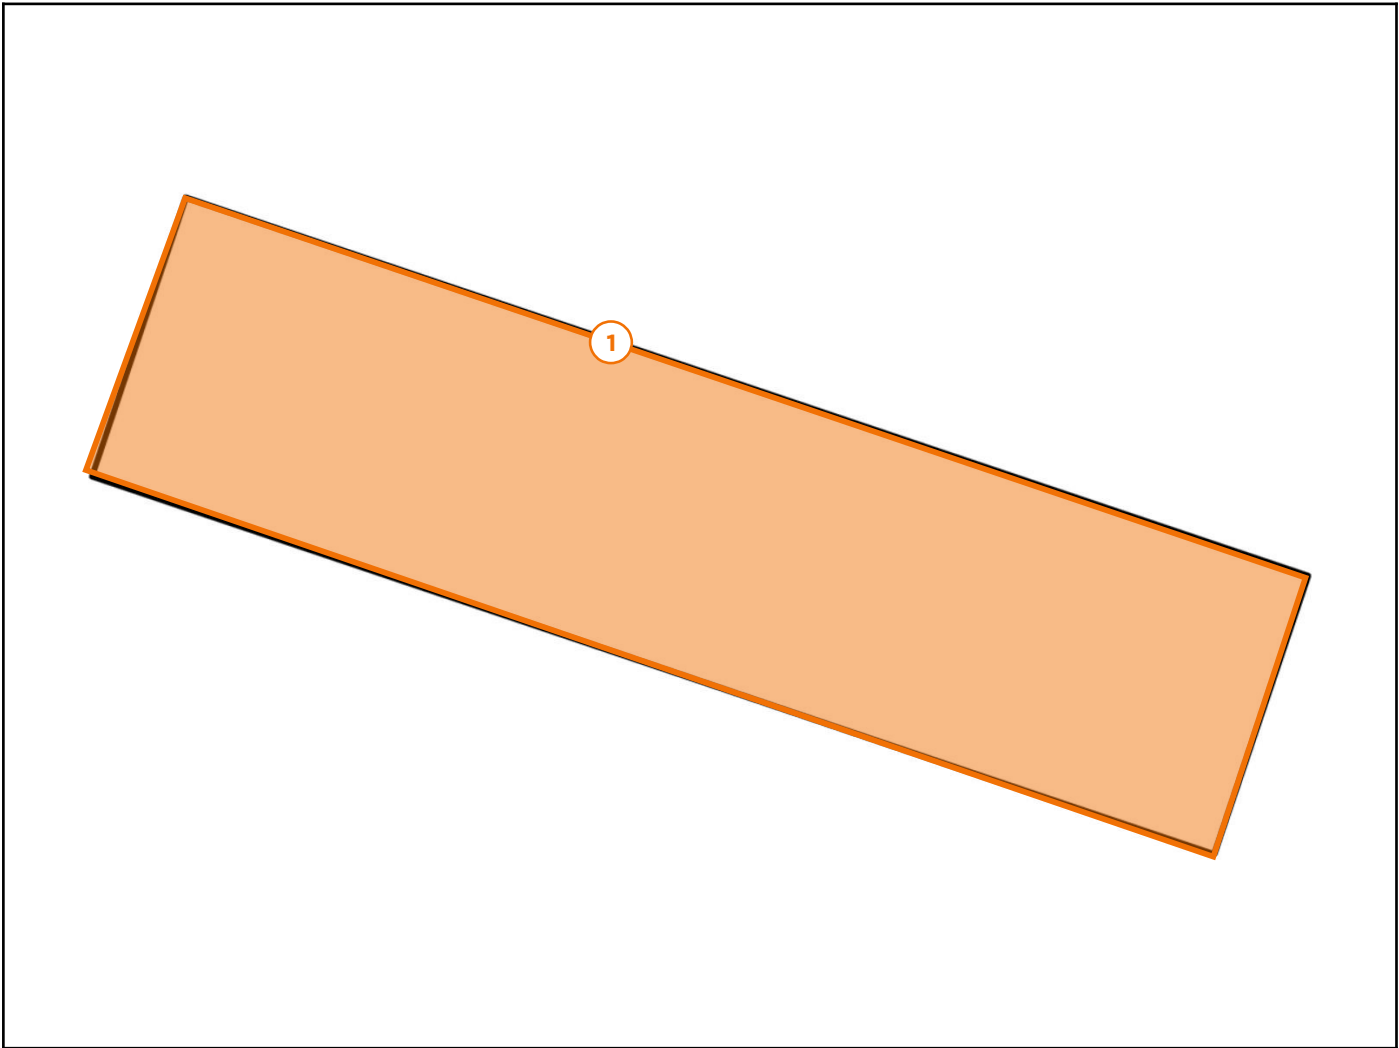

Legende van plan 3.2: Plan Bijgebouw stalling dak

Beschrijving	Type	Actie
1. ALG Dak bijgebouw stalling	Asbestmateriaal	Verwijderen


Zone 4: Verharding



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 1 Advies**
- 0 Geen asbest


Plan 4.1: Plan Verharding

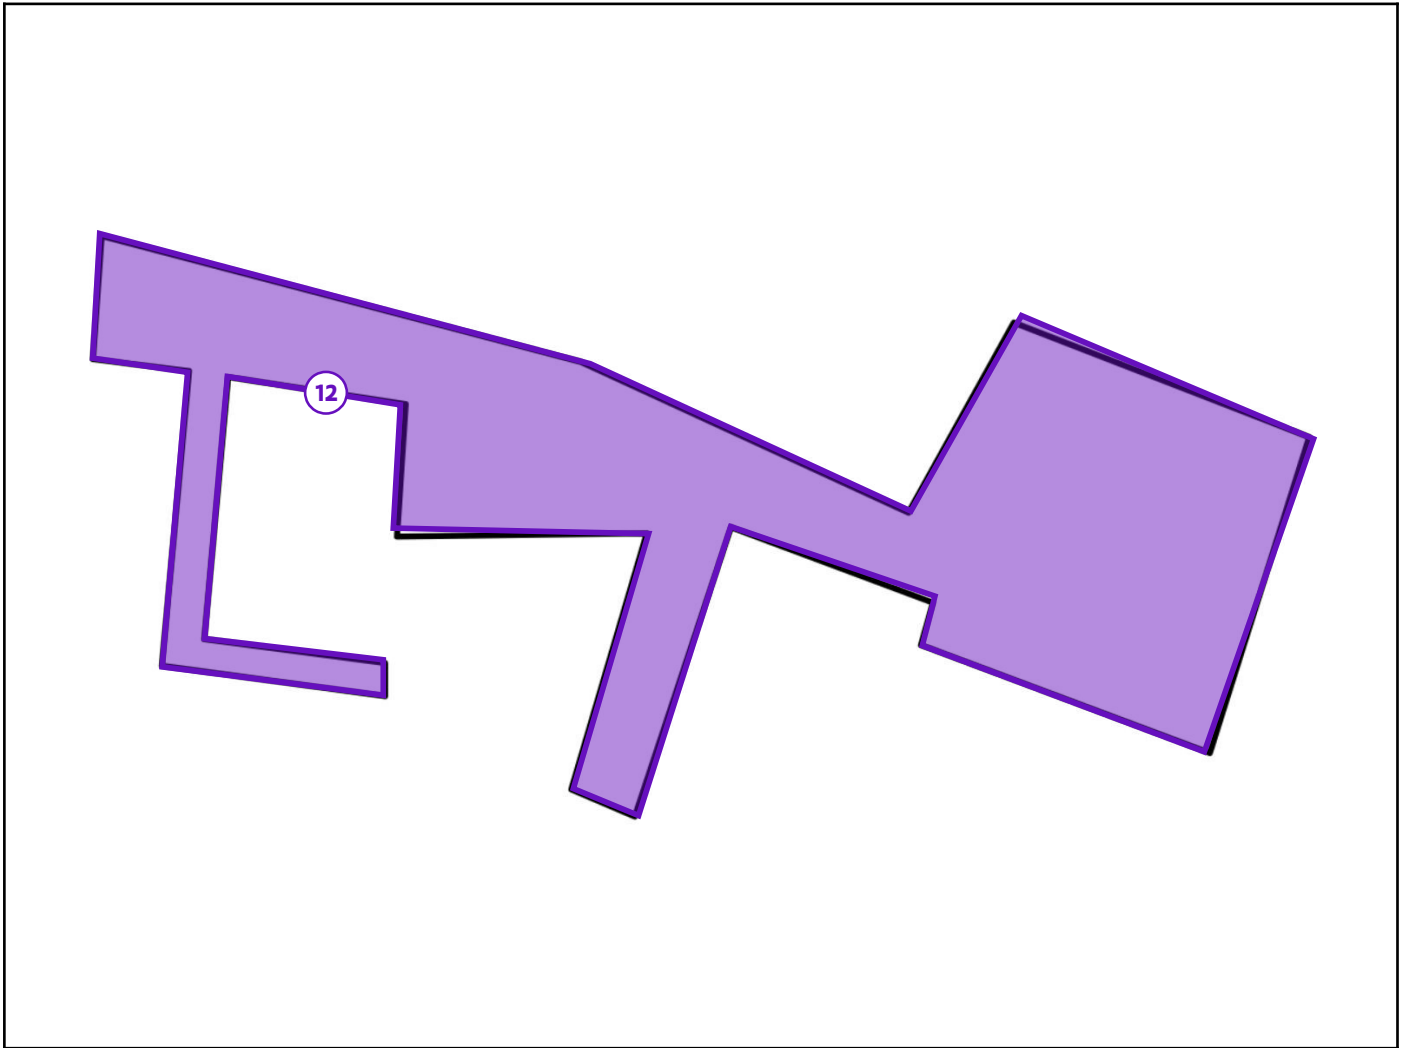

Legende van plan 4.1: Plan Verharding

Beschrijving	Type	Actie
12. ALG Verharding	Advies	-


Zone 5: Schapenstal

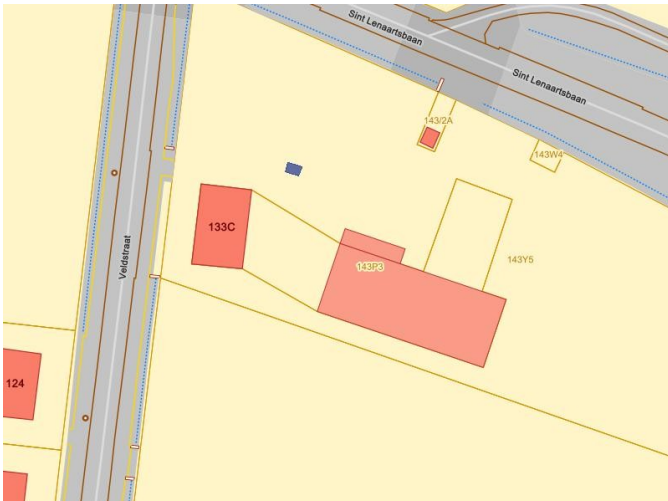

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 1 Asbestmateriaal**
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 0 Geen asbest

Plan 5.1: Plan Schapenstal

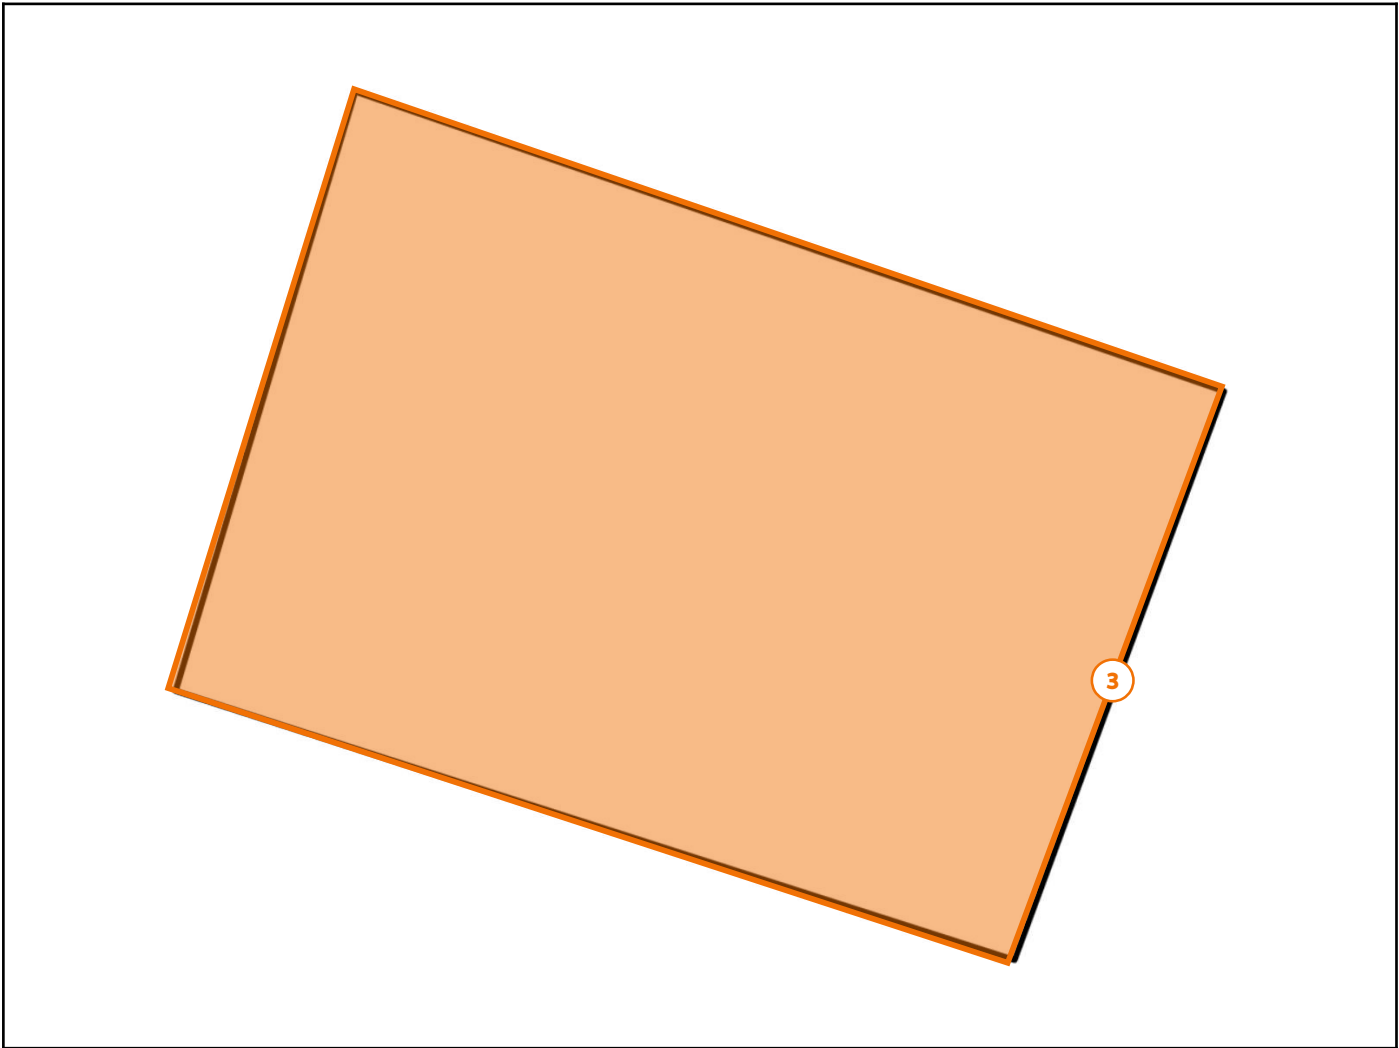

Legende van plan 5.1: Plan Schapenstal

Beschrijving	Type	Actie
3. ALG Dak schapenstal	Asbestmateriaal	Verwijderen

Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De golfplaten stuk per stuk verwijderen door deze 1 voor 1 los te schroeven. Het verwijderen dient te gebeuren zonder de golfplaten te breken of te beschadigen. Voor het begin van de werken is het aangeraden om de golfplaten licht te bevochtigen teneinde mogelijke emissie van asbestvezels te vermijden. Zorg verder voor een gepaste persoonlijke bescherming (FFP3 mondkap, handschoenen, overal,...). Het verwijderen mag gebeuren door de eigenaar zelf indien hij de nodige voornoemde veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Indien de eigenaar niet over de noodzakelijke materialen of kennis beschikt is het aangeraden een professionele firma te contacteren. Zie ook link <https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>.

We raden aan om zoveel mogelijk bewijsdocumenten te verzamelen na de verwijdering, zoals facturen,

stortingsbewijzen, en foto's. Deze documenten zijn noodzakelijk voor een actualisatie van uw asbestattest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Bijgebouw stalling

- Plan 3.2: Plan Bijgebouw stalling dak

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	ALG Dak bijgebouw stalling
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Golfplaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 30,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	30,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto

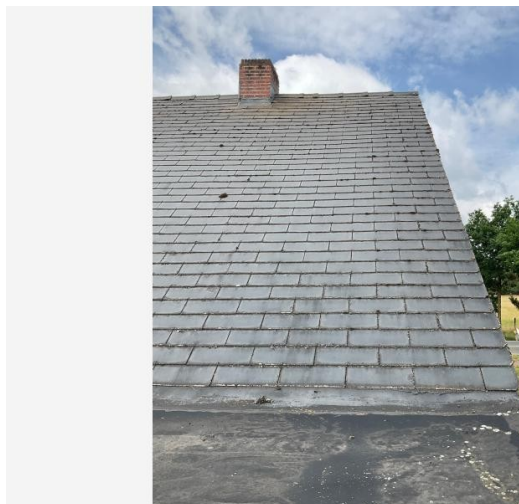

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer en verwijder dit asbestmateriaal wanneer het bij werken eenvoudig bereikbaar wordt. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
Gezien de hoeveelheid en complexiteit (dak) is het aangewezen dat enkel werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen de leien verwijderen. Het verwijderen dient grondig te gebeuren met de nodige aandacht voor het opruimen van stukjes gevallen puin op de ondergrond. De verwijdermethode is slechts een advies en kan dus pas met zekerheid bepaald worden als het duidelijk is welke werkwijze de aannemer hanteert en hangt ook af van de risicoanalyse van de aannemer. Zie ook link <https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>.

We raden aan om zoveel mogelijk bewijsdocumenten te verzamelen na de verwijdering, zoals facturen, stortingsbewijzen, en foto's. Deze documenten zijn noodzakelijk voor een actualisatie van uw asbestattest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.5: Plan Dak

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalarisico	Laag materiaalarisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
----------------------------------	---

Berekening materiaalarisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	ALG Dak
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Lei, shingle
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 220,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	220,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Genageld, geniet
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Kunstleien kunnen asbesthoudend zijn en kan enkel uitgesloten worden na een negatieve asbestanalyse. Monstername is echter niet mogelijk binnen het kader van het niet-destructieve onderzoek zonder kans op gevolgschade.



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De golfplaten stuk per stuk verwijderen door deze 1 voor 1 los te schroeven. Het verwijderen dient te gebeuren zonder de golfplaten te breken of te beschadigen. Voor het begin van de werken is het aangeraden om de golfplaten licht te bevochtigen teneinde mogelijke emissie van asbestvezels te vermijden. Zorg verder voor een gepaste persoonlijke bescherming (FFP3 mondkap, handschoenen, overal,...). Het verwijderen mag gebeuren door de eigenaar zelf indien hij de nodige voornoemde veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Indien de eigenaar niet over de noodzakelijke materialen of kennis beschikt is het aangeraden een professionele firma te contacteren. Zie ook link <https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>.

We raden aan om zoveel mogelijk bewijsdocumenten te verzamelen na de verwijdering, zoals facturen,

stortingsbewijzen, en foto's. Deze documenten zijn noodzakelijk voor een actualisatie van uw asbestattest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 5: Schapenstal

- Plan 5.1: Plan Schapenstal

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	ALG Dak schapenstal
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Golfplaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 6,00 m² - 1 stuk
Totale oppervlakte	6,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee



Overzichtsfoto

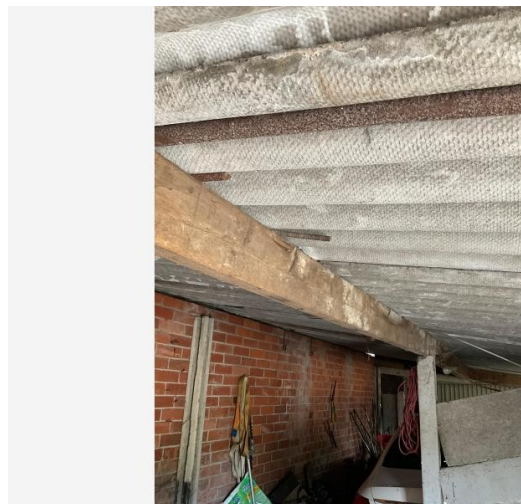

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Hemelwater dat afspoelt van asbestcement daken of gevels kan asbestdeeltjes bevatten. Gebruik het enkel voor gesloten circuits (bv. spoelen toiletten). Reinig na het vervangen van het dak of de gevel de dakgoten en regenwaterput of -ton om asbesthoudend sediment of slib te verwijderen

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
De golfplaten stuk per stuk verwijderen door deze 1 voor 1 los te schroeven. Het verwijderen dient te gebeuren zonder de golfplaten te breken of te beschadigen. Voor het begin van de werken is het aangeraden om de golfplaten licht te bevochtigen teneinde mogelijke emissie van asbestvezels te vermijden. Zorg verder voor een gepaste persoonlijke bescherming (FFP3 mondkap, handschoenen, overal,...). Het verwijderen mag gebeuren door de eigenaar zelf indien hij de nodige voornoemde veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Indien de eigenaar niet over de noodzakelijke materialen of kennis beschikt is het aangeraden een professionele firma te contacteren. Zie ook link <https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>.

We raden aan om zoveel mogelijk bewijsdocumenten te verzamelen na de verwijdering, zoals facturen, stortingsbewijzen, en foto's. Deze documenten zijn noodzakelijk voor een actualisatie van uw asbestattest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Stallingen

- Plan 2.2: Plan Stallingen dak

Detailinformatie

Risicobeoordeling


Eindbeoordeling materiaalarisico	Verhoogd materiaalarisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
----------------------------------	---

Berekening materiaalarisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	ALF Golfplaten stallingen
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Schuin dak
Asbestmateriaal	Dak- en gevelbekleding - Golfplaat
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 620,00 m ² - 1 stuk
Totale oppervlakte	620,00 m ²
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

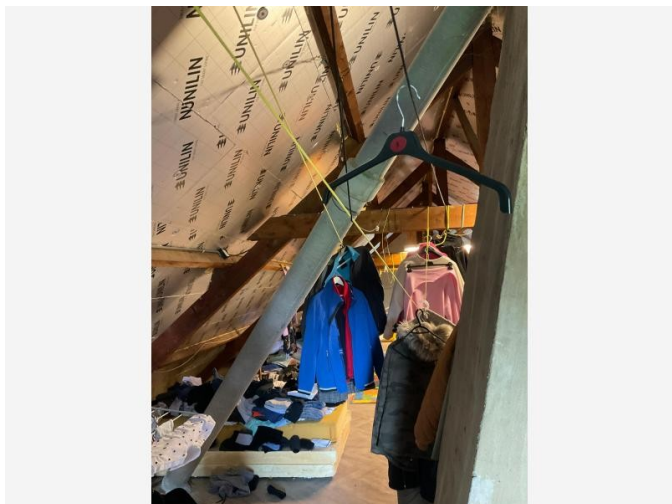

Overzichtsfoto

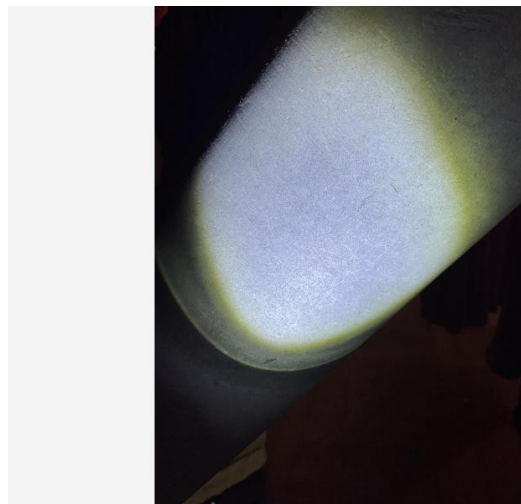

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer en verwijder dit asbestmateriaal wanneer het bij werken eenvoudig bereikbaar wordt. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Asbestcementen buis is hechtgebonden. De buis kan mits de nodige aandacht verwijderd worden zonder het te beschadigen. Het verwijderen mag gebeuren door de eigenaar zelf (zonder te breken, slijpen, zagen of beitelen, zodat de buis in 1 stuk blijft) indien hij de nodige voornoemde veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Indien de eigenaar niet over de noodzakelijke materialen of kennis beschikt is het aangeraden een professionele firma te contacteren. Zie ook link <https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>. Het is aangeraden om vooraf al het materiaal (bv. vloer) rond de buis eerst te verwijderen zodat de buis onaangestast verwijderd kan worden. Zorg verder voor een gepaste persoonlijke bescherming (FFP3 mondkmasker, handschoenen, overal,...).

We raden aan om zoveel mogelijk bewijsdocumenten te verzamelen na de verwijdering, zoals facturen, stortingsbewijzen, en foto's. Deze documenten zijn noodzakelijk voor een actualisatie van uw asbestattest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.5: Plan Dak

Detailinformatie

Risicobeoordeling


Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	ZOL Asbestbuis
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Sanitaire infrastructuur en uitrusting (toe- en afvoer)
Asbestmateriaal	Rookgaskanaal
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 4,50 m - 50,00 cm - 1,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,034 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Monstername is niet mogelijk zonder de schouwbus te beschadigen. Asbesthoudendheid van schouwbus kan enkel uitgesloten worden na een negatieve analyse. Bij structurele werken, renovatie of sloop wordt aangeraden om eerst een aanvullend onderzoek uit te voeren.

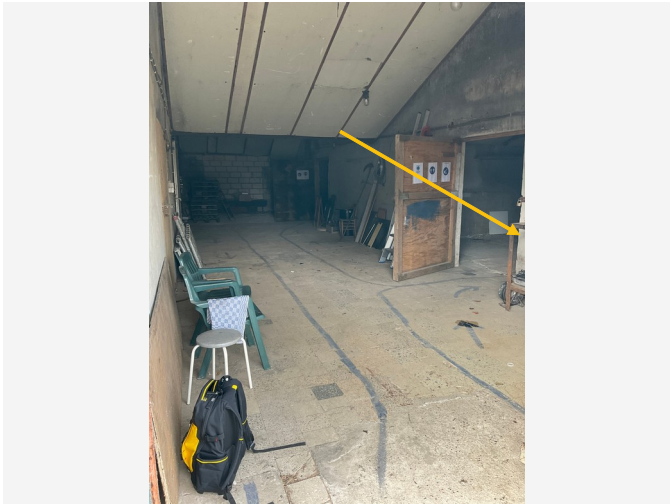

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer en verwijder dit asbestmateriaal wanneer het bij werken eenvoudig bereikbaar wordt. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
Bakeliet is hechtgebonden en mag door de eigenaar zelf verwijderd worden. Verwijderen door deze voorzichtig los te schroeven zonder de toepassing te beschadigen en daarna afvoeren als asbesthoudend afval. Zorg verder voor een gepaste persoonlijke bescherming (FFP3 mondmasker, handschoenen, overal,...).

Indien de eigenaar niet over de noodzakelijke materialen of kennis beschikt is het aangeraden een professionele firma te contacteren. Zie ook link <https://ovam.vlaanderen.be/wie-mag-wat-verwijderen>.

We raden aan om zoveel mogelijk bewijsdocumenten te verzamelen na de verwijdering, zoals facturen, stortingsbewijzen, en foto's. Deze documenten zijn noodzakelijk voor een actualisatie van uw asbestattest.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Stallingen

- Plan 2.1: Plan Stallingen

Detailinformatie

Algemene opmerkingen

--

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalarisico	Laag materiaalarisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
----------------------------------	---

Berekening materiaalarisico


Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	ALG Elec meter stalling
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,20 m² - 0,10 cm - 1 stuk
Totaal volume	< 0,001 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geklemd • Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Bakeliet kan asbesthoudend zijn en kan enkel uitgesloten worden na een negatieve asbestanalyse. Monstername (van bijvoorbeeld elektrische toepassingen in gebruik) is echter niet mogelijk binnen het kader van het niet-destructieve onderzoek zonder kans op gevolgschade.



Overzichtsfoto

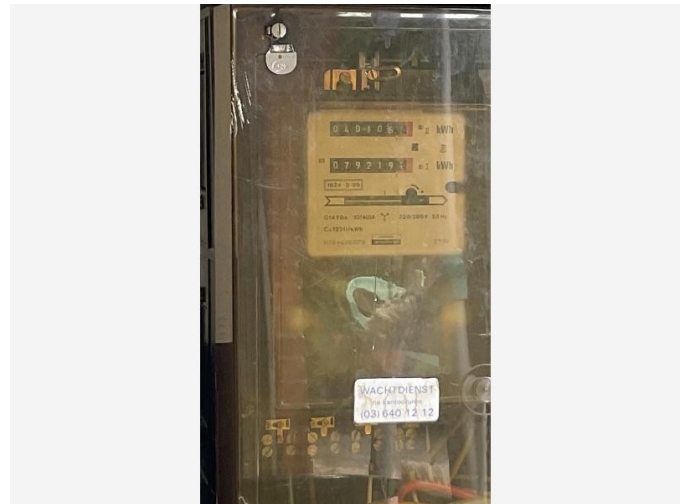

Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer en verwijder dit asbestmateriaal wanneer het bij werken eenvoudig bereikbaar wordt. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige handelingen
De bakelieten materialen (o.a. electriciteitsmeter) zijn geen eigendom van de eigenaar en kunnen dus enkel verwijderd worden door werknemers van de elektriciteitsmaatschappij die beschikken over een opleidingsattest eenvoudige handelingen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur

Detailinformatie

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Zeer laag materiaalrisico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave
---------------------------------	---


Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Stootvaste afscherming of omkasting
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact calciumsilicaatmateriaal of categorie III 'gebondenheid'

Technische gegevens

Beschrijving	GLV Electriche meter(kast)
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,50 m² - 0,40 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,002 m ³
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Geschroefd
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Bakeliet kan asbesthoudend zijn en kan enkel uitgesloten worden na een negatieve asbestanalyse. Monstername (van bijvoorbeeld elektrische toepassingen in gebruik) is echter niet mogelijk binnen het kader van het niet-destructieve onderzoek zonder kans op gevolgschade. Tevens bevindt de elektrische meter zich binnen de verzegelde kast van de elektriciteitsmaatschappij.

Beperkingen

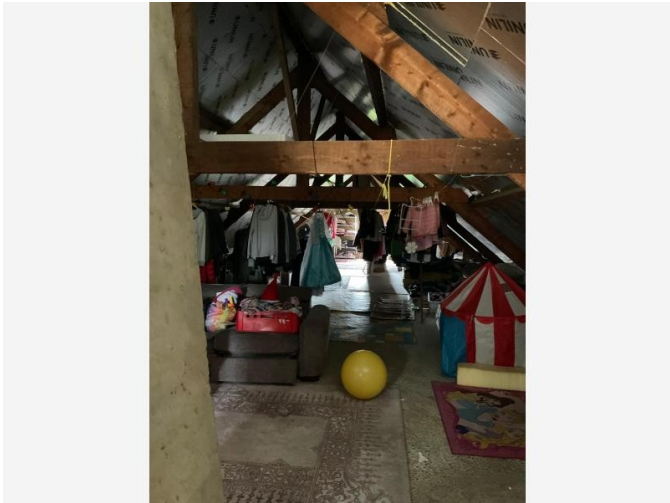

Situeringfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Niet inspecteerbaar.

Uitleg van de asbestdeskundige: Het onderdak is niet visueel inspecteerbaar, noch via de zolder (volledig afgewerkt en geïsoleerd), noch via de buitenzijde (kunstleien dakbedekking). Hierdoor kon geen uitspraak worden gedaan over het type of de samenstelling van het onderdakmateriaal. Volgens de eigenaar is er een vermoeden dat het onderdak van asbesthoudende menuiserie is.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.5: Plan Dak



Situeringsfoto

Conclusie

Tijdelijke beperking

Reden: Het te onderzoeken materiaal situeert zich hoger dan 3,50 m te rekenen vanaf een veilige ondergrond

Uitleg van de asbestdeskundige: De schouwen aanwezig op deze inspectielocatie zijn niet volledig geïnspecteerd vermits deze niet toegankelijk of inspecteerbaar zijn. Mogelijks zijn er asbestverdachte onderdelen gebruikt bij de constructie van de schouw.


Bij structurele werken, renovatie of sloop wordt aangeraden om eerst een aanvullend onderzoek uit te voeren.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.5: Plan Dak

Adviezen

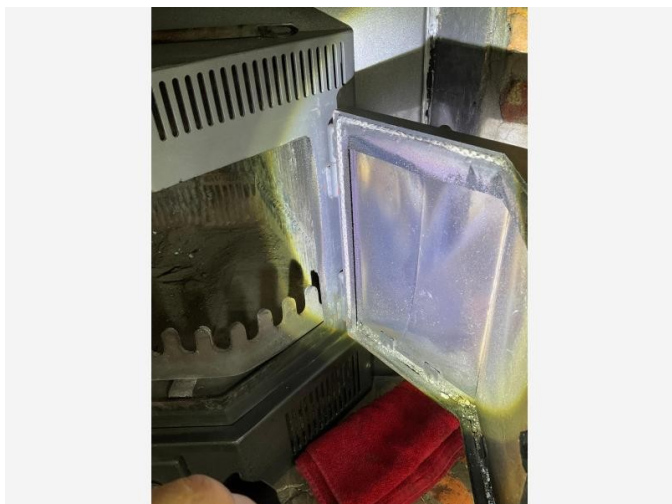

Vrije foto

Advies

De isolatielinten van de houtkachel glinsteren, hierdoor worden ze niet als asbestverdacht beschouwd.

De houtkachel is onderzocht en er zijn geen asbestverdachte materialen vastgesteld, echter gezien de leeftijd van het houtkachel zou het mogelijk zijn dat er alsnog asbesthoudende isolatie-elementen intern gebruikt zijn.

Bij structurele werken, renovatie of sloop wordt aangeraden om eerst een aanvullend onderzoek uit te voeren.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--

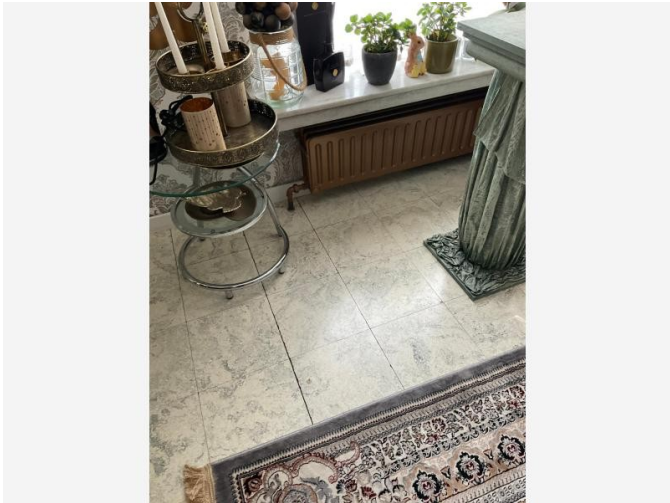

Vrije foto

Advies

De vloeren in deze ruimtes zijn uitgevoerd met keramische tegels, deze zijn niet verdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

De verhardingen op deze constructie zijn van beton of betonklinkers, deze zijn niet verdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 4: Verharding

- Plan 4.1: Plan Verharding

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

De muren van de stallen zijn van snelbouwsteen (buitenkant) en Ytong (binnenkant), deze zijn niet asbestverdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Stallen

- Plan 2.1: Plan Stallen

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

De tegellijm achter de faiencetegels in deze ruimte bevat mogelijks asbest.

Monsternamen zijn niet mogelijk zonder de structurele integriteit van het gebouw aan te tasten en of lekbaarheid te garanderen. Asbesthoudendheid van tegellijm kan enkel uitgesloten worden na een negatieve analyse. Bij structurele werken, renovatie of sloop wordt aangeraden om eerst een aanvullend onderzoek uit te voeren.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur

Detailinformatie

Identificatiemethode	Redelijk vermoeden
----------------------	--------------------

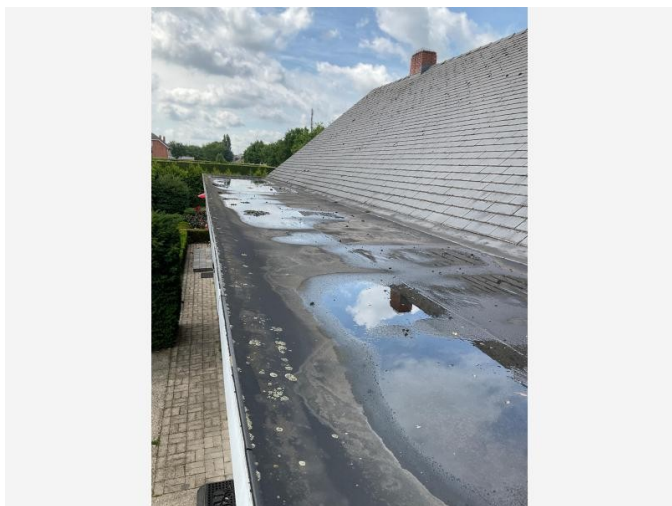

Vrije foto

Advies

Het platte dak is voorzien van een EPDM, dit is niet verdacht. Er wordt geen uitspraak gedaan over eventueel onderliggende lagen.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.5: Plan Dak

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--

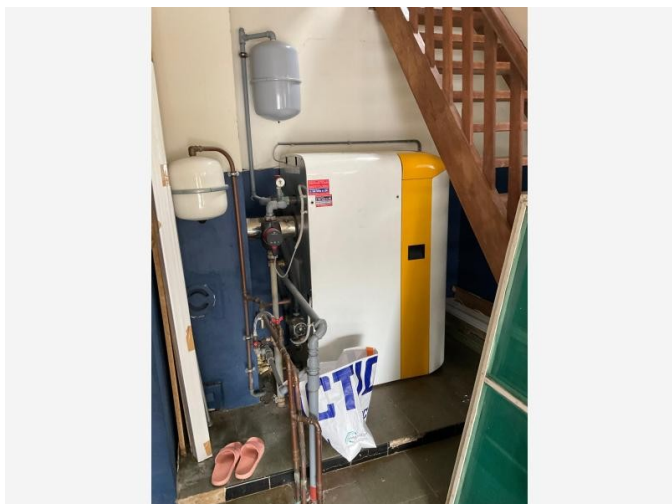

Vrije foto

Advies

De mazoutbrander "De Dietricht" bevat hoogstwaarschijnlijk geen verdachte onderdelen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur

Detailinformatie

Identificatiemethode	Redelijk vermoeden
----------------------	--------------------



Vrije foto

Advies

De vloer in deze ruimte is van beton, dit is niet verdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Bijgebouw stalling

- Plan 3.1: Plan Bijgebouw stalling muur en vloer

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

De muren in de badkamer zijn uitgevoerd met keramische tegels, deze zijn niet verdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

De muren van het bijgebouw aan de stallen zijn uitgevoerd in betonplaten, deze zijn niet verdacht.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 3: Bijgebouw stalling

- Plan 3.1: Plan Bijgebouw stalling muur en vloer

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--

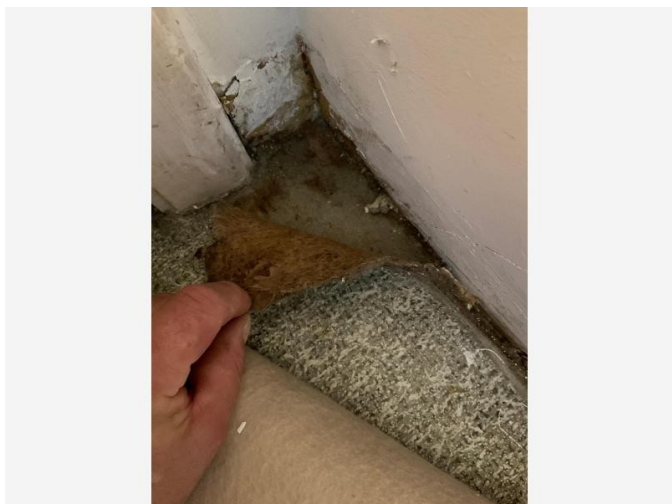

Vrije foto

Advies

Het bovenst vloerzeil is van stof, dit is niet verdacht. Onder dit vloerzeil zit een ander vloerzeil dat een harige ondergrond heeft,... ook dit vloerzeil is niet verdacht.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur

Detailinformatie

Identificatiemethode	Redelijk vermoeden
----------------------	--------------------

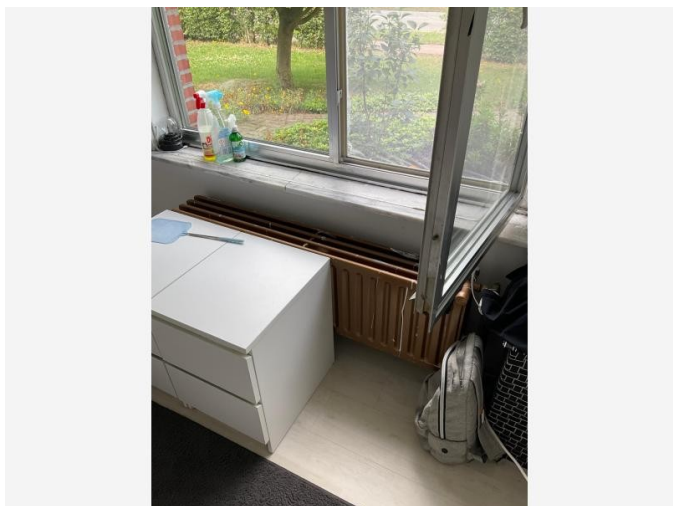

Vrije foto

Advies

De chauffages hebben geen zichtbare asbestverdachte onderdelen (thermische isolatie) echter gezien de leeftijd is het mogelijk dat er intern alsnog asbesthoudende thermische pakkingen gebruikt zijn. Vandaar is het aangeraden dat er voorafgaand renovatiewerken een aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd, om eventueel verborgen toepassingen vast te stellen.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur

Detailinformatie

Identificatiemethode	Redelijk vermoeden
----------------------	--------------------

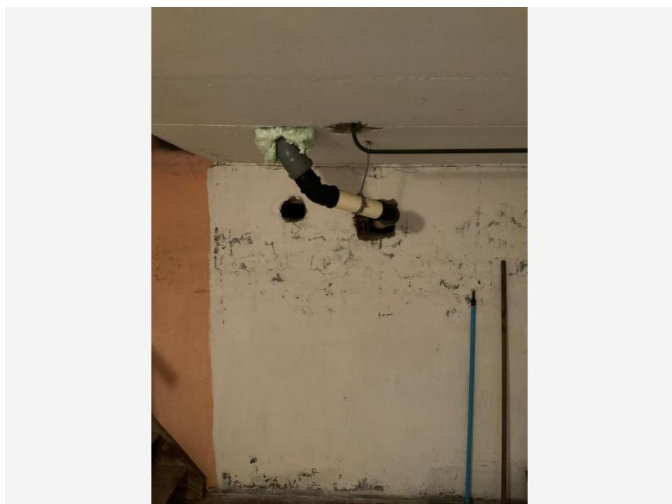

Vrije foto

Advies

Het plafond van de kelder zijn welfsels, deze zijn niet verdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.2: Plan Kelder plafond

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

De muren van de kelder zijn uitgevoerd in beton, dit is niet verdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.1: Plan Kelder vloer en muur

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

Het plafond in deze ruimte is bekleed met houten latten, deze zijn niet verdacht. Er wordt geen uitspraak gedaan over eventueel onderliggende lagen.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.4: Plan GLV plafonds

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Plafond

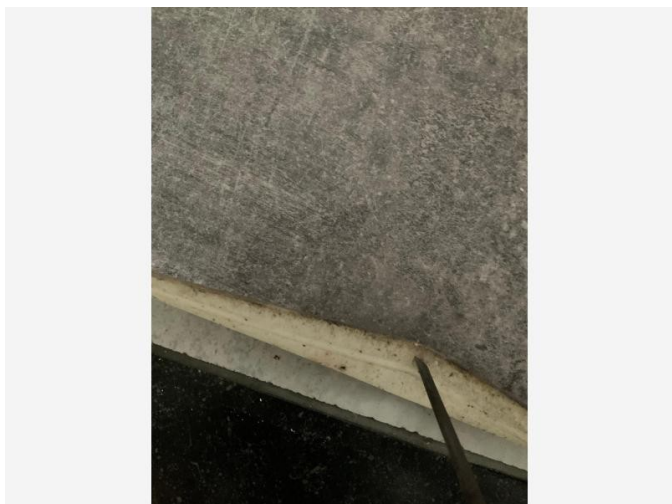

Vrije foto

Advies

Het vloerzeil in deze ruimtes kan gemakkelijk en zonder beschadiging (bv. scheuren of breken) omgeplooid worden. Verder is er geen papieren of vilt als onderlaag vastgesteld. Vloerzeil wordt zodoende als asbestvrij beschouwd. Er wordt geen uitspraak gedaan over eventueel onderliggende lagen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--



Vrije foto

Advies

De vloer in de stalling is van beton of keramische tegels, deze zijn niet verdacht.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Stallingen

- Plan 2.1: Plan Stallingen

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--

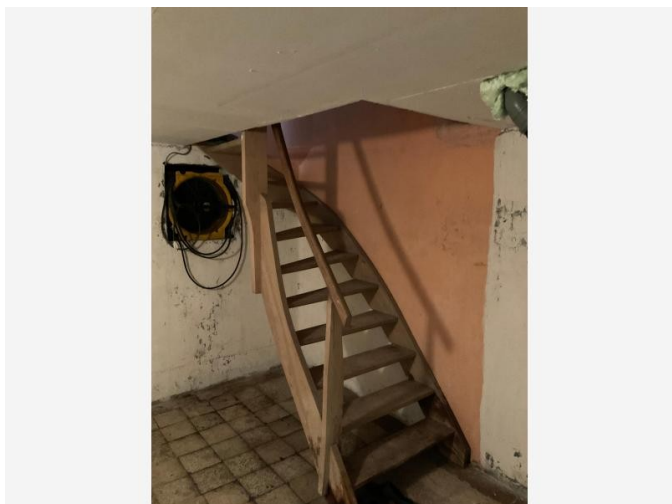

Vrije foto

Advies

De vloer in deze ruimte is uitgevoerd met keramische tegels, deze zijn niet verdacht.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.1: Plan Kelder vloer en muur

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--

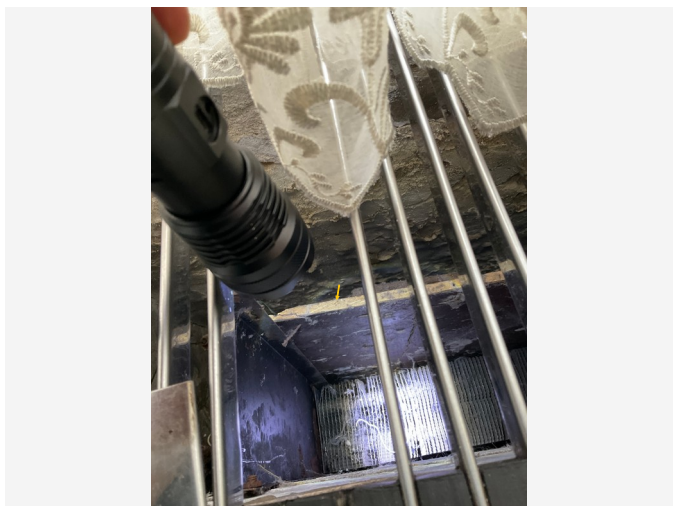

Vrije foto

Advies

Bij de ingebouwde vloerbak van de verwarming zijn de wanden in beton en het tussenschot in geperst hout, deze zijn niet verdacht.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur

Detailinformatie

Identificatiemethode	Redelijk vermoeden
----------------------	--------------------

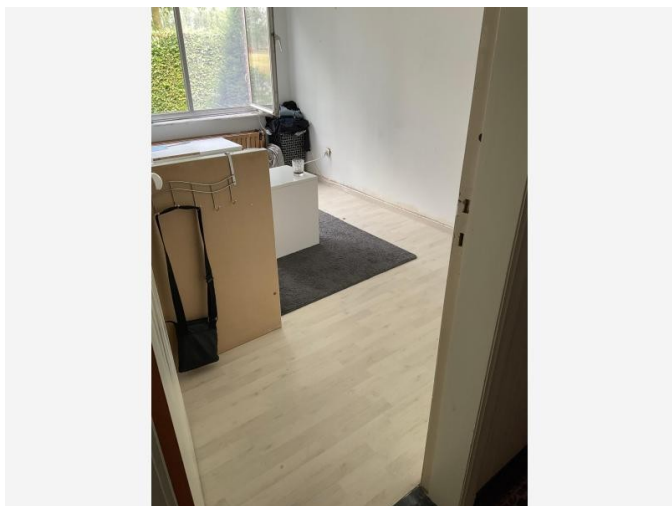

Vrije foto

Advies

Deze vloer in deze ruimte is uitgevoerd met kliklaminaat; dit is niet verdacht.

Er wordt geen uitspraak gedaan over eventueel onderliggende lagen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur


Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--

Geen asbest

Fiche 30: GLV Bezetting muren

Geen asbest

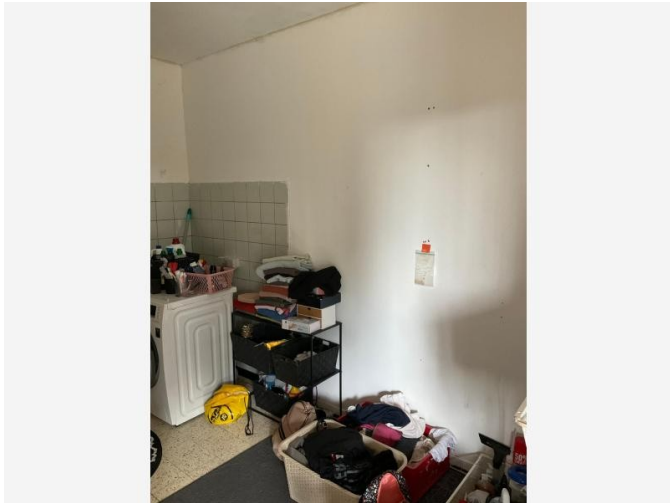

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.3: Plan GLV Vloer en muur

Detailinformatie

Monstername


#	Type	Referentie	Resultaat
30.1	Mengmonster	MM01	Geen asbest

Technische gegevens


Beschrijving	GLV Bezetting muren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 322,00 m ² - 1,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	4,83 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Er werden mengmonsters genomen volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol. De vermelde lengtes, breedtes, hoogtes, diktes of omtrekken betreffen een beredeneerde schatting. Er worden geen rechten verleend aan deze lengtes, breedtes, hoogtes, diktes of omtrekken. Verder is de dikte een schatting die voorkomt uit de monsterplaatsen en is daarom niet altijd representatief.

Fiche 31: GLV Bezetting plafond

Geen asbest

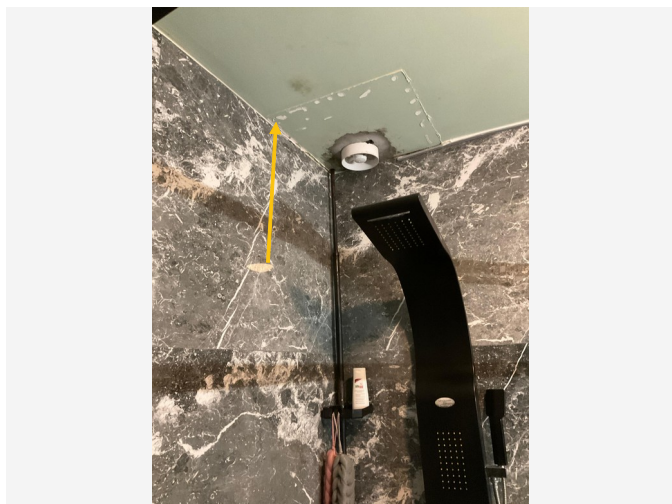

Overzichtsfoto

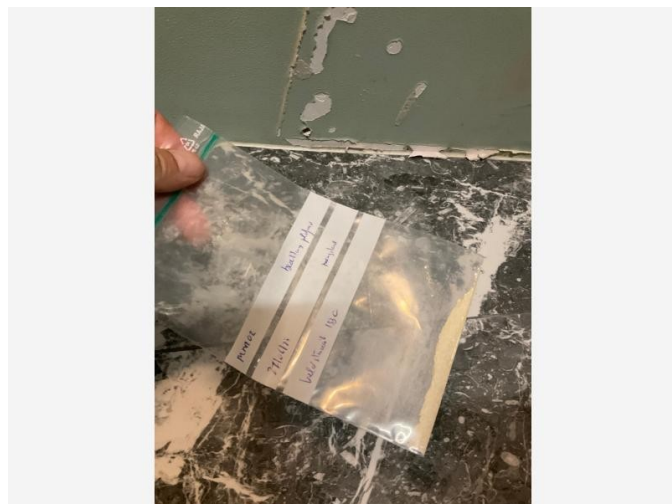

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Woning

- Plan 1.4: Plan GLV plafonds

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
31.1	Mengmonster	MM02	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	GLV Bezetting plafond
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 172,00 m ² - 1,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,58 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Er werden mengmonsters genomen volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol. De vermelde lengtes, breedtes, hoogtes, diktes of omtrekken betreffen een beredeneerde schatting. Er worden geen rechten verleend aan deze lengtes, breedtes, hoogtes, diktes of omtrekken. Verder is de dikte een schatting die voorkomt uit de monsterplaatsen en is daarom niet altijd representatief.

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoonst dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertuig en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.