

Dossiernummer: 24007321

Heverlee, 23/07/2024

Uitvoerder: Daan Joris



CODE CONCLUSIE:

A = geen asbest gevonden
B = herstellingen en/of fixatie nodig
C = asbestverwijdering nodig
D = mogelijk asbest aanwezig
opm: B en C met prioriteit 1, 2 of 3



versie brondocument: 02/2022

ASBESTINVENTARIS

Opdrachtgever	Geïntervieweerde site
Solana N.V.	Solana N.V.
Korte Kopstraat 21	Korte Kopstraat 21
2900 Schoten	2900 Schoten

Datum bezoek: 09/07/2024

Bouwjaar: 1960

Functie gebouw: atelier + kantoor

Begeleiding: enkel voorafgaande korte rondgang met begeleider

Plannen gebouw: alle plannen ter beschikking

Bezetting: volledig bezet tijdens rondgang

Objectnr: n.v.t.

Beperkingen: **een aantal lokalen is niet toegankelijk (zie lijst)**

Inhoudstafel

1. Inleiding
2. Onderzoeksmethodiek
3. Risicoanalyse
4. Beheersplan
5. Gebruik van de asbestinventaris
6. Lijst niet onderzochte lokalen
7. Algemene conclusie
8. Inventaris van de site (beschrijvende fiche)
9. Overzichtslijst onderzochte materialen – Risico – beheersplan

Bijlagen

Bijlage 1: Analyserapporten

Bijlage 2: Plannen

Bijlage 3*: Algemene tekst asbest

Bijlage 4*: Werken aan asbest

Lijst Afkortingen

BIM = BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER

CBM = COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN

CPBW = COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

DIAM. = DIAMETER

FOD WASO = FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

GLV = GELIJKVLOERS

N.D. = NIET DETECTEERBAAR

OPM. = OPMERKING

OPP. = OPPERVLAKTE

PBM = PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

VERD. = VERDIEPING

VOL% = VOLUME PERCENTAGE

WN = WERKNEMER

*** Download gratis de informatieve bijlagen 3 en 4 via de website van IBEVE:**

<https://www.ibeve.be/asbest/ons-aanbod>

1. Inleiding

Deze asbestinventaris werd opgemaakt in het kader van Boek VI Titel 3 van de CODEX met betrekking tot bescherming van de werknemers tegen de risico's voor de gezondheid door blootstelling aan asbest.

Asbest is een minerale vezel die tot eind jaren '90 verwerkt werd in ondermeer bouwmaterialen. Hierbij werden zowel hechtgebonden materialen (asbestcement, lijm, mastiek,...) als minder gebonden tot niet gebonden asbestmaterialen (spuitlagen, textiel, kalkisolaties, asbestkarton,...) op de markt gebracht. Hoe zwakker de binding van de vezels in het materiaal, hoe gemakkelijker de vezels vrijkomen in de lucht.

Gebouwen en installaties die voor 1999 gebouwd of geplaatst werden kunnen dus asbesthoudende materialen bevatten. Gezien het inademen van asbestvezels kan leiden tot longkanker of longvlieskanker op langere termijn is het opsporen van asbestmaterialen een must ten einde mogelijke blootstelling aan asbestvezels te vermijden en de nodige beheersmaatregelen te voorzien.

Op de werkvloer maar evenzeer in de privésfeer of op publieke plaatsen kunnen dergelijke materialen immers aanleiding geven tot blootstelling aan asbestvezels wanneer zij in slechte staat verkeren of wanneer ongebonden materialen vrij aan de lucht voorkomen. Vooral bij werkzaamheden aan dergelijke installaties of gebouwen kunnen asbestvezels vrijgesteld worden wanneer geen gepaste maatregelen voorzien worden.

In het kader van eerder vermeld wetgeving gelden dan ook een aantal verplichtingen voor de werkgevers ten einde de gezondheid van de werknemers die in dergelijke gebouwen of aan de betreffende installaties te werk gesteld worden, te beschermen tegen de risico m.b.t. blootstelling aan asbest.

In dat kader is de werkgever verplicht om een asbestinventaris op te maken met bijhorende risicoanalyse en beheersplan zoals weergegeven in onderstaand schema:

Wie maakt de inventaris?


- Werkgever (inclusief aannemers)
- Werkgever opdrachtgever

Inhoud inventaris?

- Lijst verdachte materialen
 - In alle gebouwen
 - In alle installaties
 - Uitgezonderd verborgen materialen

Hoe?

- Visueel opsporen (rondgang)
- Bestaande info (plannen)
- Info bij werken

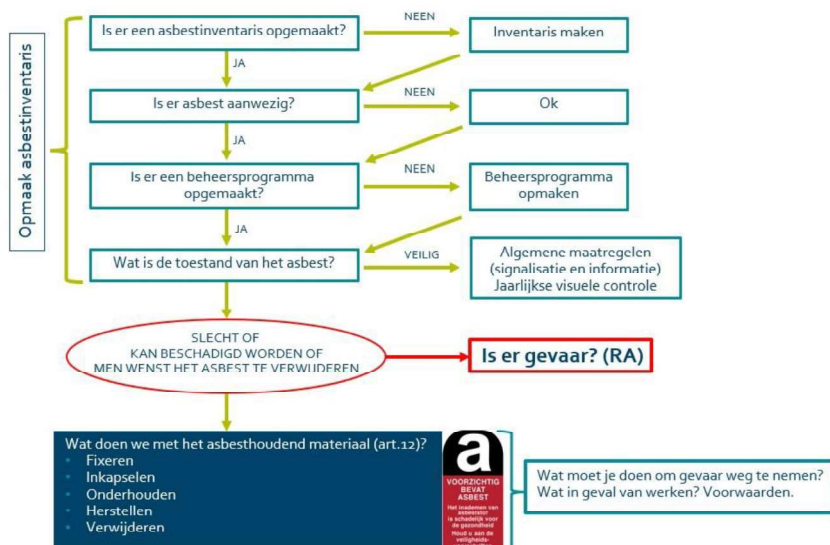

In België geldt voor elke werkgever een verplichte opmaak van een asbestinventaris van zijn gebouwen, installaties, arbeidsmiddelen e.d. waarin of waaraan hij werknemers tewerk stelt. De werkgever kan zich hiervoor laten bijstaan door een erkend labo.

Deze asbestinventaris wordt opgemaakt in het kader van deze verplichtingen voor een werkgever overeenkomstig Boek VI titel 3 van de CODEX met betrekking tot bescherming van de werknemers tegen de risico's voor de gezondheid door blootstelling aan asbest.

Gebouwen en installaties dienen immers veilig bruikbaar te zijn voor de doeleinden waarvoor ze door werknemers gebruikt worden. Dus zowel industriële gebouwen en installaties, kantoorgebouwen, scholen, instellingen, overheidsgebouwen, enz... dienen onderworpen te worden aan een dergelijk onderzoek om de werknemers die erin werken te vrijwaren van gezondheidsrisico's ten gevolge van de aanwezigheid van asbest. Ook bij specifieke werken zoals technisch onderhoud, installatiewerken, renovatie en afbraakwerken dient een dergelijk onderzoek steeds vooraf ter beschikking te zijn en geraadpleegd te worden.

De asbestinventaris heeft betrekking op alle asbest en alle asbesthoudende materialen in alle delen van de gebouwen evenals in arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeidsplaats. Materialen in niet bereikbare plaatsen, machines of installaties die geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling dienen niet onderzocht te worden, maar worden wel opgenomen in een overzicht van niet onderzochte delen. Daarnaast worden de werken die mogelijk een risico vormen opgenomen in een lijst.

Wanneer bij dit onderzoek asbesthoudende materialen worden teruggevonden, dan dient nagegaan te worden of er onder de heersende omstandigheden en het gebruik van het lokaal of de installatie vezels kunnen vrijkomen en of er blootstelling mogelijk is (risicoanalyse).

Het is de werkgever die werknemers tewerk stelt die verantwoordelijk is voor de opmaak van een asbestinventaris (dus niet een gebouweigenaar, een verhuurder,...). Het begrip werkgever dient zeer ruim bekeken te worden en betreft dus niet alleen bedrijven, scholen, overheden of instellingen.

O.a. ook nutsmaatschappijen, dakwerkers, aannemers en loodgieters zijn werkgevers indien zij personeel tewerkstellen op een werf. Zij zijn als werkgever verantwoordelijk voor de gezondheid van hun werknemers en dienen dus voor de installaties en gebouwen waaraan zij werken te beschikken over een asbestonderzoek. Dus ook bij de afbraak van een woning, bij dakwerken, bij sanitaire werken, e.d. dient de betrokken aannemer als werkgever te beschikken over een voorafgaand asbestonderzoek.

Hierbij worden de werken ingedeeld in verschillende typewerkzaamheden waarvoor een aantal voorwaarden gelden naar type uitvoerder, toe te passen techniek, controlemaatregelen en opvolging. De volledige indeling van de werken en de randvoorwaarden evenals basisprincipes zijn weergegeven in de volledige tekst over werken aan asbest in [bijlage 4](#).

2. Onderzoeksmethodiek

Het asbestonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een visuele inspectie zoals bedoeld door Boek VI titel 3 van de CODEX waarbij tevens de richtlijnen van het document "HSG264 Asbestos: The survey guide" gevolgd worden. Een asbestonderzoek aan de hand van een visuele inspectie impliceert dat verborgen of niet zichtbare materialen niet mee worden opgespoord tenzij een bijkomend gericht destructief onderzoek werd aangevraagd in het kader van geplande werken.

Voorafgaand aan dit onderzoek wordt de beschikbare informatie opgevraagd bij de opdrachtgever van de studie. Nuttige informatie met betrekking tot dit onderzoek zijn:

- het bouwjaar van de installatie of het gebouw
- functie en historiek van het gebouw
- eventuele beschikbare lastenboeken
- schema's of plannen
- bestaande onderzoeken en staalname resultaten

Voor zover deze informatie werd doorgegeven aan IBEVE vzw wordt hiermee rekening gehouden bij de uitvoering van het onderzoek. De kans dat materialen over het hoofd gezien worden neemt aanzienlijk af wanneer plannen ter beschikking gesteld worden aan de deskundige en wanneer de visuele inspectie wordt uitgevoerd onder begeleiding van een persoon die het gebouw kent. De deskundige is immers niet vertrouwd met het gebouw en de indeling ervan en kan bij gebrek aan begeleiding bepaalde delen of installaties niet opmerken, vooral wanneer het complexe grote gebouwen of installaties betreft.

Alle lokalen die toegankelijk zijn op het moment van het onderzoek worden systematisch bezocht en onderworpen aan een visuele inspectie. Voor gebouwen met een uniform karakter kan op vraag van de opdrachtgever eventueel overgegaan worden tot indeling van het gebouw in uniforme zones waarbij de verschillende zones door middel van steekproeven onderzocht worden. Dit geniet evenwel niet de voorkeur.

In het kader van geplande werken kan overgegaan worden tot een aanvullend destructief onderzoek waarbij tevens ontoegankelijke plaatsen, kokers, wanden e.d. open gemaakt worden voor onderzoek overeenkomstig vooraf gemaakte afspraken (offerte). Een volledig destructief onderzoek in het kader van sloop of renovatie kan enkel uitgevoerd worden in lokalen die niet bewoond of bezet zijn.

Het type onderzoek, de beschikbaarheid van plannen evenals de vorm van begeleiding wordt weergegeven op het voorblad van de inventaris. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat alle lokalen en installaties toegankelijk zijn en in geval van een destructief onderzoek dat de betreffende lokalen niet bewoond noch bezet zijn.

Ondanks de nauwgezetheid waarmee een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd, bestaat steeds de kans dat materialen over het hoofd werden gezien of dat bepaalde materialen vanwege hun verborgen karakter niet opspoorbaar zijn bij een dergelijk onderzoek en enkel bij breekwerken aan het licht komen.

IBEVE vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolledigheid van de inventaris en de eventuele schade (vertraging of meerkost bij werken) die daaruit zou voortvloeien. Indien door IBEVE vzw visueel opspoorbare materialen over het hoofd werden gezien in lokalen, gebouwdelen of installaties die op het moment van het onderzoek toegankelijk waren, dan wordt door IBEVE vzw een kosteloze aanvulling van de asbestinventaris voorzien.

In deze inventaris wordt elk materiaal beschreven in een aparte fiche met bijhorende foto. De beschrijvende fiche bevat:

- de omschrijving van het materiaal met foto en de locatie
- de risicoanalyse: risico bij normale gebruiksomstandigheden van het betreffende lokaal of installatie waarin het materiaal aanwezig is
- de vereiste beheersmaatregelen en bijhorende termijnen om een veilig normaal gebruik van het lokaal of de installatie te garanderen
 - door wie
 - type handeling
- een overzicht van de werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling
 - type werken
 - toelaatbaarheid en voorwaarden
- een meetstaat
- aan- of afwezigheid van een asbeststicker op het materiaal
- de status van het materiaal



Bij de inventaris worden asbeststickers geleverd die u kan aanbrengen op de teruggevonden asbestmaterialen. Indien dit in de overeenkomst voorzien is, dan worden de stickers aangebracht door IBEVE vzw in een bijkomend bezoek.

In principe dienen alle asbestmaterialen voorzien te worden van een duidelijk zichtbare asbeststicker, al kan men voor bepaalde gevoelige plaatsen met een publiek karakter opteren voor een discrete aanbreng of om de sticker niet te plaatsen. Extra voorzichtigheid, met een duidelijke informatieoverdracht en controle is in dat geval aangewezen bij het toekennen van werkopdrachten in de betreffende zone.

Identieke materialen die op meerdere plaatsen voorkomen kunnen in één en dezelfde fiche beschreven zijn aan de hand van de samenvattende tabel onderaan de fiche. Hierin is voor elk materiaal apart de status en de meetstaat opgenomen.

Alle gegevens uit de beschrijvende fiches zijn tevens opgenomen in een overzichtslijst. 1 rij uit de lijst komt overeen met de gegevens van 1 beschreven materiaal (1 fiche) waarbij de betreffende fiche gemakkelijk teruggevonden kan worden op basis van het vermelde fichenummer in de lijst.

Daarnaast is in dit document een lijst opgenomen met ontoegankelijke plaatsen die in geval van werken of in geval van toekomstig gebruik van de betreffende locaties onderworpen dienen te worden aan een bijkomend onderzoek.

Alle visueel opspoorbare verdachte materialen worden bemonsterd met uitzondering van niet bereikbare materialen of hechtgebonden materialen in goede staat die geen risico vormen bij normaal gebruik. Deze worden opgenomen als verdacht materiaal en in dat geval is duidelijk bij soort asbest de term "no sample" aangegeven op de fiche. Enkel in geval van destructief onderzoek in het kader van geplande werken zullen ook deze laatste materialen bemonsterd worden indien er twijfel bestaat over de aanwezigheid van asbest in deze materialen.

De analyse van de verschillende materiaalmonsters gebeurt in twee stappen door middel van optische microscopie en polarisatiemicroscopie met dispersiekleuring volgens de McCrone-techniek.

Optische microscopie

Optische microscopie heeft tot doel de fysische eigenschappen van de vezels te onderzoeken. Het monster wordt hiervoor op een al dan niet gekleurd vlak aangebracht en op de microscooptafel onder wit licht met een binoculair bekeken. Hierbij wordt de morfologie van de vezel onderzocht. De vezels worden bovendien onderworpen aan een brandproef. Is de vezel asbestiform, dan wordt hij weerhouden voor de tweede stap in de analyse.

Polarisatiemicroscopie met dispersiekleuring

Bij deze techniek wordt nagegaan of de vezels kristallijn of amorf zijn en kan het type asbest bepaald worden. Deze techniek berust op de breking van wit licht bij de overgangen tussen verschillende materialen. De analyse gebeurt volgens de McCrone-techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van vloeistoffen met een bepaalde brekingsindex.

Indien bij "soort asbest" de vermelding N.D. is aangegeven, dan betekent dit dat er geen asbest werd teruggevonden in het genomen staal. Indien wel asbest werd teruggevonden, dan zal de asbestsoort bij naam vermeld staan, met name:

- Chrysotiel (witte asbest)
- Amosit (bruine asbest)
- Crocidoliet (blauwe asbest)
- Tremoliet
- Antophylit
- Actinoliet

Indien vooraf aangevraagd kan hier ook de aanwezigheid van keramische vezel aangegeven zijn.

De opgegeven percentages (vol%asbest) van asbest in het materiaal zijn louter indicatief en maken geen deel uit van de erkende analyse. Deze worden immers geschat op basis van de waarneming van de laborant en op basis van literatuurgegevens van de betreffende typematerialen.

De maatregelen die voorgeschreven worden in de wetgeving evenals de indeling van de werken aan asbestmaterialen zijn onafhankelijk van het type asbest dat teruggevonden werd en worden evenmin beïnvloed door de geraamde vol% in het materiaal. In die zin speelt het percentage asbestvezels in het materiaal een ondergeschikte rol.

In de risicoanalyse wordt evenwel rekening gehouden met een indeling volgens vol% asbest in het materiaal waarbij materialen ingedeeld worden in 4 verschillende klassen (zie verder).

3. Risicoanalyse

Het uitgevoerde onderzoek en de risicoanalyse in deze asbestinventaris is gebaseerd op het document "HSG264 Asbestos: The survey guide" die de publicatie "MDHS 100, Surveying, sampling and assessment of asbestos containing materials" vervangt. Deze risicoanalyse is een gewijzigde versie van de risicoanalyse uit eerder vermelde publicatie waarbij tevens het scoringssysteem van de EPA-methode van de Environmental Protection Agency uit de VS in rekening werd gebracht.

De risicoanalyse houdt rekening met volgende risicobepalende parameters:

- **De hoeveelheid asbest in het materiaal (A: 4 scores)**
 - geen asbest, < 1vol%, 1 – 50 vol% of > 50 vol%.
 - Indien aangevraagd: aanwezigheid van keramische vezels
- **De binding van het materiaal (B: 4 scores)**
 - Hechtgebonden, Zwakgebonden, Ongebonden of Geen asbest
- **Toestand (staat) van het materiaal (C: 3 scores)**
 - In goede staat, Beschadigd of Ernstige schade
- **De vrije oppervlakte van het materiaal (D: 6 scores)**
 - afgesloten, ingekapseld of begraven
 - half afgesloten of zeer kleine hoeveelheid
 - vrije opp gefixeerd
 - vrij maar hechtgebonden en intact
 - vrij aan de buitenlucht of vrij in een technische ruimte
 - vrij aan de binnenlucht
- **Contact met luchtstromen (E: 3 scores)**
 - Geen contact, contact met luchtstroom of contact met ventilatielucht
- **Waterschade (F: 3 scores)**
 - Geen waterschade, Vlekken zichtbaar of Aanzienlijke schade
- **Activiteit en beweging van het materiaal (G: 6 scores)**
 - geen contact/geen verstoring
 - contact zonder verstoring
 - verstoring bij technische interventies
 - contact en verstoring mogelijk
 - trillingen op bros materiaal of belangrijke wrijving bij gebruik
 - regelmatige verstoringen of verstoring bij passage
- **Toegankelijkheid (H: 4 scores)**
 - Ontoegankelijk
 - sporadische toegang (of enkel voor onderhoud en installatie)
 - regelmatige passage of vrije toegang/regelmatig bezet of open verbinding met bezet lokaal
 - continue passage of bezetting

De risicoscore wordt bekomen door de formule:

$$\text{Risiko} = (C + D + E + F + G) \times A \times B \times H.$$

Risicoscore	beoordeling
0	GEEN ASBEST
<12,1	ZEER KLEIN RISICO
< 30,1	KLEIN RISICO
< 54,1	MATIG RISICO
> 54	GROOT RISICO

4. Beheersplan

De beheersmaatregelen die genomen dienen te worden overeenkomstig de opgemaakte fiche voor elk teruggevonden materiaal (beheersplan) in functie van het vastgestelde risico kunnen als volgt ingedeeld worden:

- Jaarlijkse visuele controle
- Fixatie van het materiaal
- Herstel van beperkte schade
- Inkapseling van het materiaal
- Verwijdering van het materiaal

De voorwaarden, het opleidingsniveau en het type uitvoerder evenals de toe te passen techniek conform Boek VI titel 3 van de CODEX, is kort weergegeven voor elk teruggevonden verdacht materiaal in de beschrijvende fiche.

De termijn waarbinnen de maatregelen dienen uitgevoerd te worden is eveneens weergegeven aan de hand van een P-score, met name:

- P0 = dringend
- P1 = binnen het komende jaar
- P2 = binnen de komende 2 jaar
- P3 = binnen de komende 3 jaar
- P4 = voor renovatie of afbraak
- P9 = algemeen bij werken

Tot slot bevat de beschrijvende fiche een meetstaat. Deze is ingevuld voor zover een meetstaat aangevraagd werd bij de inventaris. Bij de meetstaat is tevens de status van het materiaal weergegeven waarbij duidelijk aangegeven staat of de toestand van het materiaal onder controle is, dan wel dat er nog maatregelen dienen genomen te worden.

5. Gebruik van de inventaris

De asbestinventaris, de resultaten van de bijhorende risicoanalyse en de genomen maatregelen dienen voorgelegd te worden aan het CPBW en zowel de preventieadviseur-arbeidsarts als de preventieadviseur dienen hun advies over dit document te geven.

De voorgeschreven maatregelen dienen binnen de gestelde termijnen toegepast en geregistreerd te worden.

De asbestinventaris en de beheersmaatregelen worden up to date gehouden en aangepast aan de toestand na eventuele werken of maatregelen zodat een duidelijk gestructureerd beheer van de asbestmaterialen met de nodige registraties mogelijk wordt. Jaarlijkse visuele controle van de teruggevonden materialen is verplicht en wordt geregistreerd.

De asbestinventaris en het beheersplan zijn voor de bevoegde inspecteurs van de dienst Toezicht Welzijn ter inzage aanwezig op de betreffende site.

De asbestinventaris en het bijhorende beheersplan doen tevens dienst als informatiedocument voor de eigen werknemers en het comité in het kader van de uitvoering van de normale dagtaak of bij specifieke

werkzaamheden. Op basis van de asbestinventaris worden de nodige maatregelen genomen om blootstelling aan asbest te vermijden.

Ook bij werken uitgevoerd door derden op de betreffende site zal door middel van de asbestinventaris de nodige informatie overgemaakt worden aan de betrokken werkgevers (verplichte overdracht tegen schriftelijk afschrift).

M.a.w. in het kader van werken met derden zal een opdrachtgever-werkgever steeds tegen schriftelijk ontvangstbewijs een kopie van de asbestinventaris overmaken aan de aannemers of contractors die op zijn terrein, gebouwen of installaties werken dienen uit te voeren.

Enkele voorbeelden:

- Een firma die als poetsdienst de reiniging van het gebouw uitvoert dient op de hoogte te zijn van de aanwezige asbestmaterialen die een risico kunnen vormen voor hun personeel bij de uitvoering van het werk.
- Een loodgieter of elektricien die op installaties in een bedrijf werken komt uitvoeren dient op de hoogte te zijn van de aanwezige asbestmaterialen en de beperkingen en maatregelen die dat met zich meebrengt tijdens de uitvoering van het betreffende werk.
- Een onderhoudstechniker die onderhoud uitvoert op een installatie (vb chauffageketel) dient op de hoogte te zijn van de aanwezige asbestmaterialen en de beperkingen en maatregelen die deze met zich meebrengen.

Indien de opdrachtgever van bepaalde werken zelf geen werkgever is (bvb particulier, verhuurder, makelaar,...), dan is er waarschijnlijk geen asbestinventaris van het betreffende gebouw of de betreffende installatie ter beschikking en zal de aannemer als werkgever zelf een voorafgaand asbestonderzoek moeten uitvoeren vooraleer hij werken kan aanvangen. Er moet een schriftelijk document opgemaakt worden van dit onderzoek.

Werken aan installaties, arbeidsmiddelen of gebouwen mogen **NOOIT** aanvangen zonder voorafgaand asbestonderzoek (dit geldt bijvoorbeeld ook voor de afbraak van een woning). Personeel (intern of extern) dient steeds specifiek opgeleid te zijn indien zij werken aan asbestmaterialen uitvoeren (opleidingsniveau in functie van de indeling van de werken zie bijlage 4).

Indien uit dit onderzoek de aanwezigheid van asbestmaterialen blijkt, dan dient de werkgever de nodige maatregelen te treffen om blootstelling van zijn eigen personeel en dat van derden bij de uitvoering van de werkzaamheden te voorkomen (zie verder). Hierbij ligt duidelijk vooraf vast onder welke voorwaarden de werkzaamheden mogen uitgevoerd worden (Opleiding, erkenning, melding, werkwijze,... zie bijlage 4).

Deze inventaris mag in GEEN GEVAL aangewend worden als asbestvrijverklaring van een gebouw of installatie. Het document biedt een eventuele koper geen enkele garantie op de afwezigheid van asbest, zelfs indien er in de inventaris op basis van een visuele inspectie geen asbestmaterialen werden teruggevonden.

Deze asbestinventaris mag in het kader van een eventuele verkoop of verhuur van het gebouw of installatie enkel als informatief document gebruikt worden na schriftelijke toestemming van IBEVE vzw. IBEVE vzw is niet aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het gebouw of financiële geschillen tussen verkoper en koper naar aanleiding van de vaststelling van asbestmaterialen die niet in deze inventaris vermeld zijn.

6. Lijst niet onderzochte lokalen

Oude branddeuren kunnen asbestmaterialen bevatten die volledig afgesloten en niet zichtbaar zijn. Branddeuren worden evenwel niet beschadigd in het kader van een asbestonderzoek gezien zij geen risico op blootstelling vormen en gezien beschadiging de brandwerende eigenschappen van de deur zal aantasten. Bij beschadigde deuren of deuren met een zichtbaar aanwezig asbestmateriaal kan de aanwezigheid van asbest wel vastgesteld worden. Indien de leverancier en het bouwjaar nog op het kenteken van de deur aanwezig is, dan kan via deze weg de nodige informatie met betrekking tot asbest bekomen worden.

Oude installaties (bvb chauffageketel) kunnen steeds materialen bevatten die niet opspoorbaar zijn zonder demontage van de installatie. Bij een visuele inspectie worden dergelijke installaties niet gedemonteerd en is bij verwijdering of demontage van de installatie mogelijk een bijkomend asbestonderzoek aangewezen.

In kanalen kunnen brandkleppen voorkomen die niet opspoorbaar zijn zonder demontage van het kanaal. Hiermee dient vooral in hoogbouw rekening mee gehouden te worden bij demontagewerken van kanalen.

Platte daken werden niet geperforeerd voor controle gezien de gebouwen in gebruik zijn. Bij afbraak van het gebouw of vernieuwing van het dak dient eerst een controle van de roofing en eventuele onderliggende materialen te gebeuren

Alle lokalen en gebouwdelen werden bezocht met uitzondering van de plaatsen vermeld in onderstaande lijst. Deze niet onderzochte plaatsen dienen bijkomend onderzocht te worden in geval van werken in de betreffende ruimtes of bij gewijzigde functie van de betreffende ruimte.

Indicatie op plan	Gebouw	Verd.	Plaats/lokaal/materiaal	Opmerking
Ja	Kantoor + atelier	-1	Kruipkelder	<1,5m
Ja	Kantoor + atelier	+3	Zolder	Losliggend puin (niet veilig te betreden)

Bovenstaande niet onderzochte plaatsen dienen bijkomend onderzocht te worden in geval van werken in de betreffende ruimtes of bij gewijzigde functie van de betreffende ruimte.

7. Algemene conclusie

Een overzicht van de materialen is opgenomen in de bijgevoegde lijst van onderzochte materialen. De volledige beschrijving van elk materiaal inclusief foto, risicoanalyse en beheersmaatregelen zijn opgenomen in de beschrijvende fiches (deel 8).


Specifieke werken die een risico vormen zijn opgenomen in de beschrijvende fiche.

Er werden asbestmaterialen teruggevonden in het gebouw. Het betreft hechtgebonden materialen. Zie fiche 1, 2, 6 en 25.

Bij werkzaamheden dient men steeds de nodige voorzorgsmaatregelen te voorzien en de asbestmaterialen vooraf te laten verwijderen overeenkomstig de methodiek en uitvoerder zoals beschreven in de fiches van deze inventaris.

Deze inventaris is een eerste stap in het beheer van asbest op de werkvloer. De inventaris dient aangepast te worden aan elke gewijzigde toestand en de beschreven materialen worden onderworpen aan een jaarlijkse visuele inspectie.

Bij specifieke werkzaamheden in het gebouw of aan een installatie dient deze inventaris steeds vooraf geraadpleegd te worden ten einde de nodige maatregelen ter preventie van blootstelling van werknemers te treffen. Het document wordt voorafgaand aan werkzaamheden overgemaakt tegen schriftelijk en ondertekend afschrift aan eventuele externe werkgevers die op de betreffende site werken uitvoeren (vb aannemers, loodgieters, poetsdienst,...).

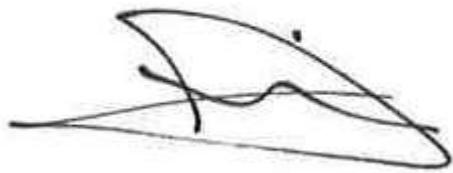


Daan Joris
Uitvoerder inventaris

8. Inventaris van de site – beschrijvende fiches

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staaln	soort asbest
1	vezelcement schouwbus	hechtgebonden	24007321 -		Chrysotiel ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+1	bevat asbest
lokaal	dak	Opm:	enkel in dit lokaal gevonden	
toepassing/plaats	schouwbus / dak			Status materiaal
Bevestiging op drager	gemetst			nog aanwezig

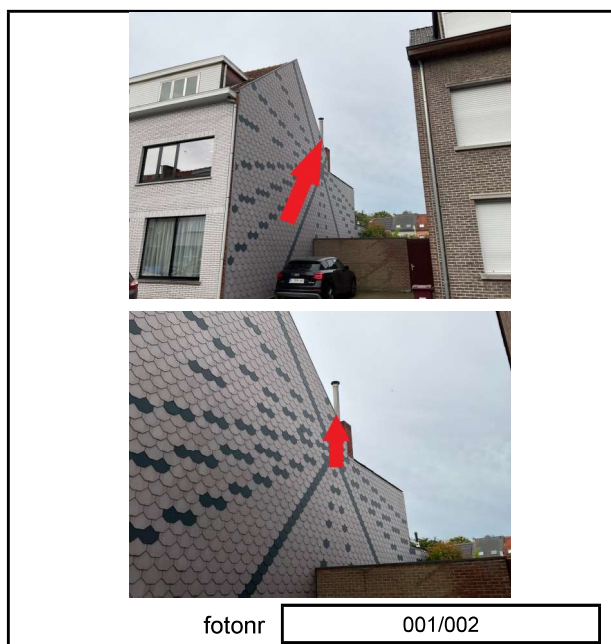

RISICOANALYSE		Score
Vol% asbest	1-50 %	2
binding	hechtgebonden	1
toestand	verweerd	3
vrije opp.	vrij aan de buitenlucht	2
luchtstromen	geen	0
waterschade	geen	0
verstoring	verstoring bij technische interventies	2
toegang bezetting	sporadische toegang	1
Evaluatie	KLEIN RISICO	14
Beperkt herstel of fixatie is vereist. Bij specifieke omstandigheden zoals onderhouds-, herstel- of breekwerken dient men steeds voorzorgsmaatregelen te nemen conform de gewestelijke en federale wetgeving (zie verder onder werken met verhoogd		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	verwijderen	ingemetste delen vrijkappen/buis niet beschadigen	< 3 jaar	P3 eenvoudige handeling	WN's met attest EH
M2	geen		geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO		toelaatbaarheid
W1	wegnemen van asbestmateriaal _ bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak	volgens strikte procedure
W2	breekwerken _ niet boren/niet slijpen/niet beschadigen	enkel na verwijdering asbest
W3	reinigen _ niet opschuren of beschadigen	verboden
W4	technisch onderhoud/herstel _ herstellen of onderhouden van asbesttoepassing	volgens strikte procedure
W5	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
+1	dak							1		niet mogelijk	beheerst
			totaal aantal								
			1 stuks								

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staaln	soort asbest
2	vezelcementleien	hechtgebonden	24007321 -		Chrysotiel ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+2	bevat asbest
lokaal	zijgevel	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	lei / zijgevel			Status materiaal
Bevestiging op drager	gehaakt			nog aanwezig

fotonr

003/004

RISICOANALYSE

		Score
Vol% asbest	1-50 %	2
binding	hechtgebonden	1
toestand	verweerd	3
vrije opp.	vrij aan de buitenlucht	2
luchtstromen	geen	0
waterschade	geen	0
verstoring	verstoring bij technische interventies	2
toegang bezetting	enkel voor onderhoud en installatie	1

Evaluatie

KLEIN RISICO

14

Beperkt herstel of fixatie is vereist. Bij specifieke omstandigheden zoals onderhouds-, herstel- of breekwerken dient men steeds voorzorgsmaatregelen te nemen conform de gewestelijke en federale wetgeving (zie verder onder werken met verhoogd


BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	verwijderen	licht bevochtigen/loshaken in 1 stuk/zoldervloer afdekken (folie)	< 3 jaar	P3 eenvoudige handeling	WN's met attest EH
M2	geen		geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	wegnemen van asbestmateriaal	_ bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak	volgens strikte procedure
W2	breekwerken	_ niet boren/niet slijpen/niet beschadigen	enkel na verwijdering asbest
W3	reinigen	- dak of gevel niet ontmossen/ niet afschuren of reinigen onder hoge druk	verboden
W4	herstel dak	_ herstellingswerken aan leien dak of gevel	volgens strikte procedure
W5	dakwerken	_ dakwerken	enkel na verwijdering asbest

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING				
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering		STATUS		
+2	zijgevel							1	20	niet mogelijk		beheerst		
									-					
									-					
									-					
									-					
+ algemeen voorkomend!!			totale oppervlakte											
			20 m2											

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
3	vezelcementleien	geen asbest	24007321 - 001	N.D.	()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	0	geen asbest
lokaal	zijgevel	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	lei / muur			Status materiaal
Bevestiging op drager	gehaakt			geen asbest

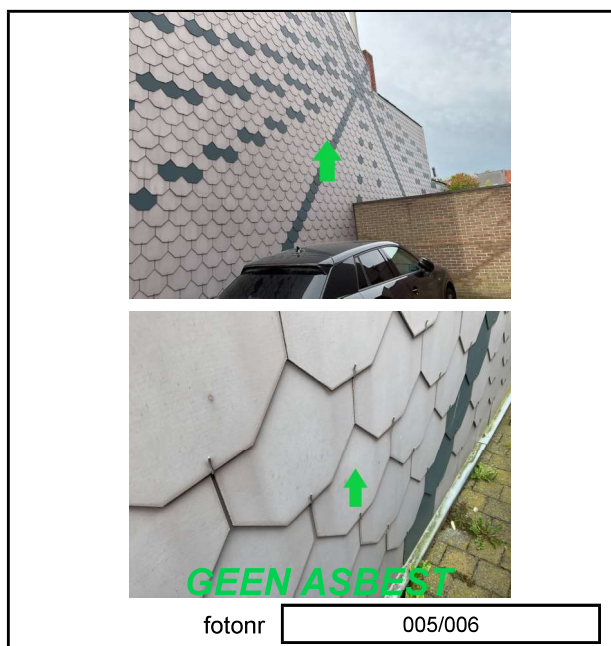

RISICOANALYSE		Score
Vol% asbest	geen asbest	0
binding	geen asbest	0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	geen asbest	0
geen asbest		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen	-	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
0	zijgevel	001									
+ algemeen voorkomend!!											

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
4	silicone	geen asbest	24007321 -		geen asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	0	geen asbest
lokaal	gevel	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	silicone / tussen nieuw raamprofiel en gevelsteen en tussen nieuw raamprofiel en vensterglas			Status materiaal
Bevestiging op drager	gesmeerd			geen asbest



fotonr 007/008

RISICOANALYSE

Vol% asbest	geen asbest	0
binding	geen asbest	0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	geen asbest	0

geen asbest

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen -	geen	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING					
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS				
0	gevel														
+ algemeen voorkomend!!															

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
5	/	geen asbest zichtbaar	24007321 -		geen asbest zichtbaar ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	-1	geen asbest zichtbaar
lokaal	kruipkelder	Opm:	niet toegankelijk	
toepassing/plaats	/			Status materiaal
Bevestiging op drager	onbekend			niet gekend

	RISICOANALYSE		Score
	Vol% asbest	geen asbest zichtbaar	0
	binding	geen asbest zichtbaar	0
	toestand		
	vrije opp.		
	luchtstromen		
	waterschade		
	verstoring		
	toegang bezetting		
	Evaluatie	geen asbest zichtbaar	0
geen asbest zichtbaar			
<1,5m			


BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	let op voor eventuele verborgen materialen	geen	-	geen
M2	geen	let op voor eventuele verborgen materialen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
-1	kruipkelder										

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staaln	soort asbest
6	mastiek	hechtgebonden	24007321 - 002		Chrysotiel (1-5)

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+2	bevat asbest
lokaal	refter	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	mastiek / tussen vensterprofiel en vensterglas			Status materiaal
Bevestiging op drager	gesmeerd			nog aanwezig

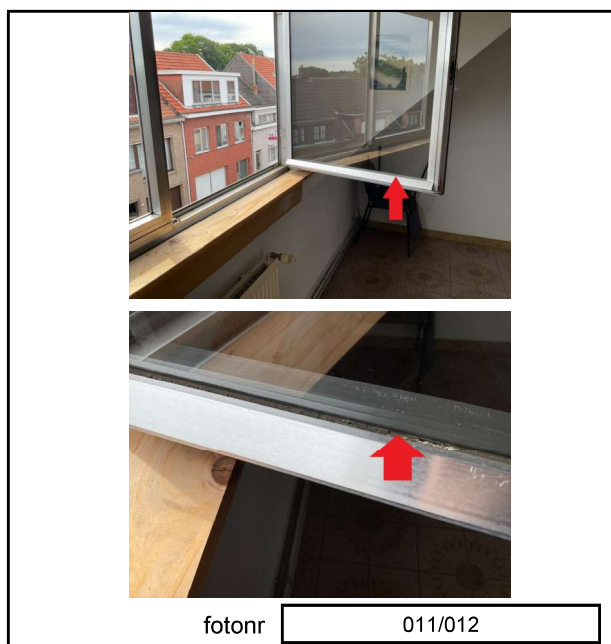

RISICOANALYSE		Score
Vol% asbest	1-50 %	2
binding	hechtgebonden	1
toestand	in goede staat	0
vrije opp.	vrij aan de buitenlucht	2
luchtstromen	geen	0
waterschade	geen	0
verstoring	verstoring bij technische interventies	2
toegang bezetting	regelmatige passage	2
Evaluatie	KLEIN RISICO	16
<i>Bij specifieke omstandigheden zoals onderhouds-, herstel- of breekwerken dient men steeds voorzorgsmaatregelen te nemen conform de gewestelijke en federale wetgeving (zie verder onder werken met verhoogd risico)</i>		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	verwijderen	mastiek lossnijden van muur en kader/bevochtigen	bij werken P9	eenvoudige handeling	WN's met attest EH
M2	geen		geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	wegnemen van asbestmateriaal	_ bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak	volgens strikte procedure
W2	breekwerken	_ niet boren/niet slijpen/niet beschadigen	enkel na verwijdering asbest
W3	reinigen	_ niet opschuren of beschadigen	verboden
W4	herstel schrijnwerk	herstellen of vervangen van deuren, ramen, panelen - of uitzetvoegen	volgens strikte procedure
W5	renovatie schrijnwerk	_ vervangen van ramen en deuren	enkel na verwijdering asbest

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT						OPVOLGING					
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS			
+2	refter	002				49,2		1		niet aangewezen		beheerst		
+ algemeen voorkomend!!			totale lengte											
			49,2 lopende meter											

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
7	silicone	geen asbest	24007321 -		geen asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+2	geen asbest
lokaal	gevel	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	silicone / tussen oud raamprofiel en gevel		Status materiaal	
Bevestiging op drager	gesmeerd		geen asbest	



RISICOANALYSE			Score
Vol% asbest	geen asbest		0
binding	geen asbest		0
toestand			
vrije opp.			
luchtstromen			
waterschade			
verstoring			
toegang bezetting			
Evaluatie	geen asbest		0
geen asbest			

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen -	geen	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
+2	gevel										
+ algemeen voorkomend!!											

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
8	/	geen asbest	24007321 -		geen asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+3	geen asbest
lokaal	zolder	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	geen onderdak / dak			Status materiaal
Bevestiging op drager /				geen asbestmateriaal

	RISICOANALYSE		Score
	Vol% asbest	geen asbest	0
	binding	geen asbest	0
	toestand		
	vrije opp.		
	luchtstromen		
	waterschade		
	verstoring		
	toegang bezetting		
	Evaluatie	geen asbest	0
geen asbest			
fotonr 015/016			

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen -	geen	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
+3	zolder										
+ algemeen voorkomend!!											

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
9	/	geen asbest zichtbaar	24007321 -		geen asbest zichtbaar ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+3	geen asbest zichtbaar
lokaal	zolder	Opm:	enkel in dit lokaal gevonden	
toepassing/plaats	rommel / vloer			Status materiaal
Bevestiging op drager	losliggend			niet gekend

fotonr

017/018

RISICOANALYSE

Score

Vol% asbest	geen asbest zichtbaar	0
binding	geen asbest zichtbaar	0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		

Evaluatie

geen asbest zichtbaar

0

geen asbest zichtbaar

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	let op voor eventuele verborgen materialen	geen	-	geen
M2	geen	let op voor eventuele verborgen materialen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
+3	zolder										

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
10	/	geen asbest zichtbaar	24007321 -		mogelijk asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+2	mogelijk asbest
lokaal	keuken	Opm:	<i>algemeen voorkomend in gebouw</i>	
toepassing/plaats	onderdak / dak		Status materiaal	
Bevestiging op drager	onbekend		nog aanwezig	

 fotonr 019/020	RISICOANALYSE		Score
	Vol% asbest	mogelijk asbest	2
	binding		0
	toestand		
	vrije opp.		
	luchtstromen		
	waterschade		
	verstoring		
	toegang bezetting		
Evaluatie		mogelijk asbest	0
mogelijk asbest			
Er is mogelijk een onderdak aanwezig.			

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	bij werken P9	staalname	labo
M2	geen		geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	niet gekend/controlle bij werken	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING					
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS				
+2	keuken														
+ algemeen voorkomend!!															

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
11	gyproc	geen asbest	24007321 -		geen asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+2	geen asbest
lokaal	volledig verdiep	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	gyproc / muur			Status materiaal
Bevestiging op drager	geschroefd			geen asbestmateriaal

	RISICOANALYSE		Score
	Vol% asbest	geen asbest	0
	binding	geen asbest	0
	toestand		
	vrije opp.		
	luchtstromen		
	waterschade		
	verstoring		
	toegang bezetting		
	Evaluatie	geen asbest	0
geen asbest			

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen -	geen	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
+2	volledig verdiep										
+ algemeen voorkomend!!											

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
12	faiencelijm	hechtgebonden	24007321 -		mogelijk asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+2	mogelijk asbest
lokaal	badkamer	Opm:	enkel in dit lokaal gevonden	
toepassing/plaats	faiencelijm / achter faiencetegels			Status materiaal
Bevestiging op drager	gesmeerd			nog aanwezig



RISICOANALYSE		Score
Vol% asbest	mogelijk asbest	2
binding		0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	mogelijk asbest	0
mogelijk asbest		
Er zit mogelijk faiencelijm achter de faiencetegels.		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	bij werken P9	staalname	labo
M2	geen		geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	niet gekend/controle bij werken	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING						
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS					
+2	badkamer															

Fiche nr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
13	rubber	geen asbest	24007321 - 003	N.D.	()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+2	geen asbest
lokaal	traphal	Opm:	enkel in dit lokaal gevonden	
toepassing/plaats	trapbekleding / trede			Status materiaal
Bevestiging op drager	gelijmd			geen asbestmateriaal

	RISICOANALYSE		Score
	Vol% asbest	geen asbest	0
	binding	geen asbest	0
	toestand		
	vrije opp.		
	luchtstromen		
	waterschade		
	verstoring		
	toegang bezetting		
	Evaluatie	geen asbest	0
geen asbest			
fotonr 025/026			


BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen	-	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING					
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS				
+2	traphal	003													

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
14	gyproc	geen asbest	24007321 -		geen asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+2	geen asbest
lokaal	refter	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	gyproc / boven vals plafond			Status materiaal
Bevestiging op drager	genageld			geen asbestmateriaal

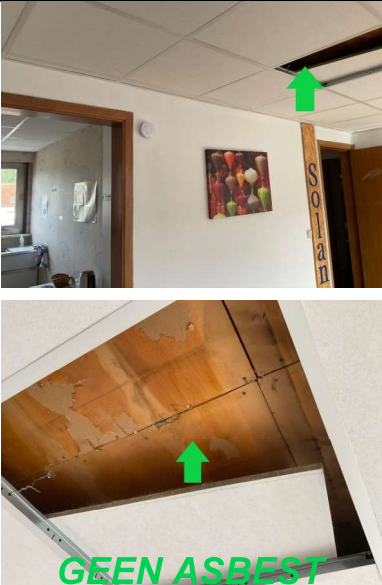 fotonr 027/028	RISICOANALYSE		Score
	Vol% asbest	geen asbest	0
	binding	geen asbest	0
	toestand		
	vrije opp.		
	luchtstromen		
	waterschade		
	verstoring		
	toegang bezetting		
	Evaluatie	geen asbest	0
geen asbest			

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen	-	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
+2	refter										
+ algemeen voorkomend!!											

Fiche nr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
15	plafondtegels	geen asbest	24007321 -	004	N.D. ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+2	geen asbest
lokaal	archief	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	plafondtegels / plafond			Status materiaal
Bevestiging op drager	gelijmd			geen asbest

 fotonr 029/030	RISICOANALYSE		Score
	Vol% asbest	geen asbest	0
	binding	geen asbest	0
	toestand		
	vrije opp.		
	luchtstromen		
	waterschade		
	verstoring		
	toegang bezetting		
	Evaluatie	geen asbest	0
geen asbest			

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen	-	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
+2	archief	004									
+ algemeen voorkomend!!											

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
16	houtvezelplaat	geen asbest	24007321 -		geen asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	0	geen asbest
lokaal	sanitair	Opm:	enkel in dit lokaal gevonden	
toepassing/plaats	plaat / muur			Status materiaal
Bevestiging op drager	genageld			geen asbest



fotonr 031/032

RISICOANALYSE

Vol% asbest	geen asbest	0
binding	geen asbest	0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	geen asbest	0
geen asbest		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen -	geen	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING					
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS				
0	sanitair														

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
17	recente CV-ketel	geen asbest	24007321 -		geen asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	0	geen asbest
lokaal	stookplaats	Opm:	enkel in dit lokaal gevonden	
toepassing/plaats	recente cv-ketel / muur			Status materiaal
Bevestiging op drager	gekneld			geen asbest



RISICOANALYSE		Score
Vol% asbest	geen asbest	0
binding	geen asbest	0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	geen asbest	0
geen asbest		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen	-	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING					
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS				
0	stookplaats														

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
18	polyester	geen asbest	24007321 -		geen asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	0	geen asbest
lokaal	atelier	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	koepel / plafond			Status materiaal
Bevestiging op drager	geschroefd			nog aanwezig



fotonr 035/036

RISICOANALYSE

Vol% asbest	geen asbest	0
binding	geen asbest	0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	geen asbest	0
geen asbest		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen -	geen	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING					
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS				
0	atelier														
+ algemeen voorkomend!!															

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
19	meszekering	hechtgebonden	24007321 -		mogelijk asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	0	<i>mogelijk asbest</i>
lokaal	atelier	Opm:	<i>enkel in dit lokaal gevonden</i>	
toepassing/plaats	meszekering / elektrische kast			Status materiaal
Bevestiging op drager	gekneld			nog aanwezig

fotonr

037038

RISICOANALYSE

Score

Vol% asbest	mogelijk asbest	2
binding		0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		

Evaluatie

mogelijk asbest

0

mogelijk asbest

fotonr 037038

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	bij werken P9	staalname	labo
M2	geen		geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	niet gekend/controle bij werken	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
0	atelier							3			
			totaal aantal								
			3 stuks								

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
20	bakeliet	hechtgebonden	24007321 -		mogelijk asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	0	mogelijk asbest
lokaal	atelier	Opm:	enkel in dit lokaal gevonden	
toepassing/plaats	bakeliet / muur	Status materiaal		
Bevestiging op drager	geschroefd	nog aanwezig		



fotonr 039/040

RISICOANALYSE		Score
Vol% asbest	mogelijk asbest	2
binding		0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	mogelijk asbest	0
mogelijk asbest		


BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	bij werken P9	staalname	labo
M2	geen		geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO		toelaatbaarheid
W1	niet gekend/controle bij werken -	-
W2	geen -	-
W3	geen -	-
W4	geen -	-
W5	geen -	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
0	atelier										

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
21	/	geen asbest	24007321 -		geen asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+1	geen asbest
lokaal	volledig verdiep	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	hout + beton /muur + plafond			Status materiaal
Bevestiging op drager	andere			geen asbestmateriaal

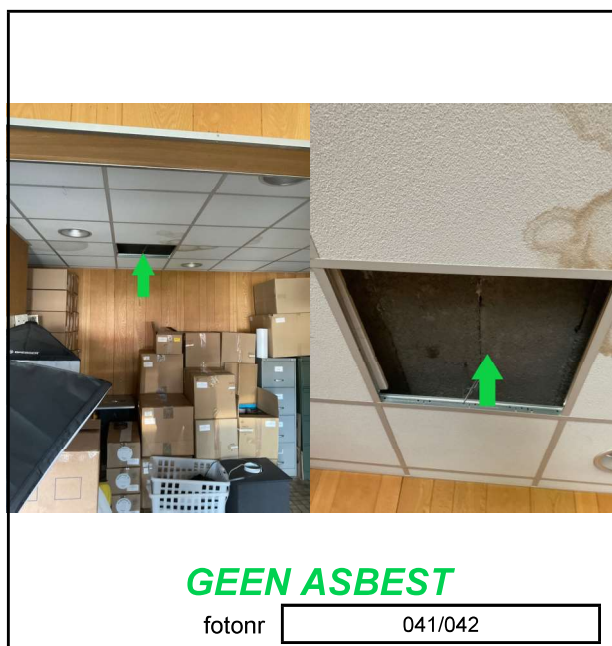

RISICOANALYSE		Score
Vol% asbest	geen asbest	0
binding	geen asbest	0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	geen asbest	0
geen asbest		
Er is geen pleister aanwezig op de muren en plafonds op de eerste verdieping.		


BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen -	geen	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
+1	volledig verdiep										
+ algemeen voorkomend!!											

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
22	bitumen	hechtgebonden	24007321 -		mogelijk asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+1	mogelijk asbest
lokaal	dak	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	zwarte bitumen / dak eerste deel atelier			Status materiaal
Bevestiging op drager	gelijmd			mogelijk asbest

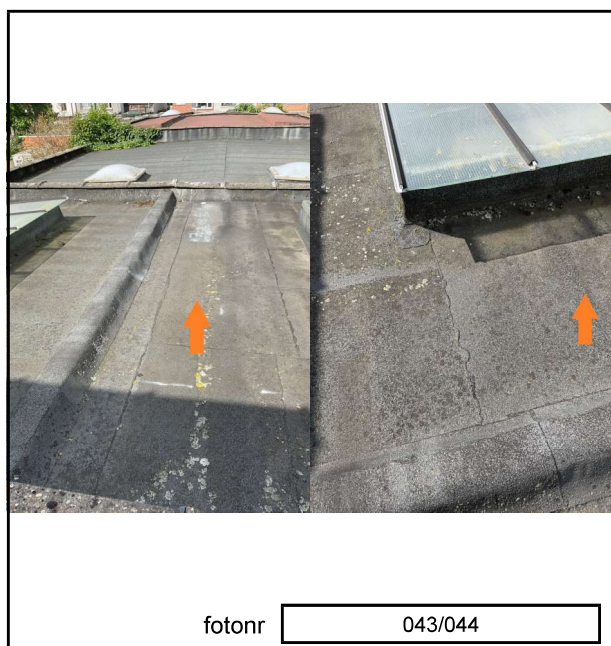

RISICOANALYSE		Score
Vol% asbest	mogelijk asbest	2
binding		0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	mogelijk asbest	0
mogelijk asbest		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	bij werken P9	staalname	labo
M2	geen		geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	niet gekend/controlle bij werken	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING					
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS				
+1	dak														
+ algemeen voorkomend!!															

Fiche nr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
23	bitumen	hechtgebonden	24007321 -		mogelijk asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+1	mogelijk asbest
lokaal	dak	Opm:	<i>algemeen voorkomend in gebouw</i>	
toepassing/plaats	rode bitumen / dak tweede deel atelier		Status materiaal	
Bevestiging op drager	gelijmd		mogelijk asbest	



RISICOANALYSE		Score
Vol% asbest	mogelijk asbest	2
binding		0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	mogelijk asbest	0
mogelijk asbest		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	bij werken P9	staalname	labo
M2	geen		geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	niet gekend/controlle bij werken	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING					
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS				
+1	dak														
+ algemeen voorkomend!!															

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
24	bitumen	hechtgebonden	24007321 -		mogelijk asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+1	mogelijk asbest
lokaal	dak	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	zwarte bitumen / dak derde deel atelier			Status materiaal
Bevestiging op drager	gelijmd			mogelijk asbest



RISICOANALYSE		Score
Vol% asbest	mogelijk asbest	2
binding		0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	mogelijk asbest	0
mogelijk asbest		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	bij werken P9	staalname	labo
M2	geen		geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	niet gekend/controlle bij werken	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING					
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS				
+1	dak														
+ algemeen voorkomend!!															

Fiche nr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
25	mastiek	hechtgebonden	24007321 -	005	Chrysotiel (1-5)

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+1	bevat asbest
lokaal	achtergevel	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	mastiekrest / tussen vensterprofiel en gevelsteen			Status materiaal
Bevestiging op drager	gesmeerd			nog aanwezig



RISICOANALYSE			Score
Vol% asbest	1-50 %		2
binding	hechtgebonden		1
toestand	verweerd		3
vrije opp.	vrij aan de buitenlucht		2
luchtstromen	geen		0
waterschade	geen		0
verstoring	verstoring bij technische interventies		2
toegang bezetting	regelmatige passage		2
Evaluatie	KLEIN RISICO		28
Beperkt herstel of fixatie is vereist. Bij specifieke omstandigheden zoals onderhouds-, herstel- of breekwerken dient men steeds voorzorgsmaatregelen te nemen conform de gewestelijke en federale wetgeving (zie verder onder werken met verhoogd			
Ook bij de voorgevel is dit aanwezig.			


BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	verwijderen	mastiek lossnijden van muur en kader/bevochtigen	< 1 jaar	P1 eenvoudige handeling	WN's met attest EH
M2	geen		geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	wegnemen van asbestmateriaal	_ bij technisch onderhoud, renovatie of afbraak	volgens strikte procedure
W2	breekwerken	_ niet boren/niet slijpen/niet beschadigen	enkel na verwijdering asbest
W3	reinigen	_ niet opschuren of beschadigen	verboden
W4	herstel schrijnwerk	herstellen of vervangen van deuren, ramen, panelen - of uitzetvoegen	volgens strikte procedure
W5	renovatie schrijnwerk	_ vervangen van ramen en deuren	enkel na verwijdering asbest

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT						OPVOLGING			
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS	
+1	achtergevel	005				1		1		niet aangewezen	beheerst	
			totale lengte									
+ algemeen voorkomend!!			1 lopende meter									

Fiche nr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
26	faiencelijm	hechtgebonden	24007321 -		mogelijk asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+1	mogelijk asbest
lokaal	wc	Opm:	enkel in dit lokaal gevonden	
toepassing/plaats	faienceljm / achter faiencetegels			Status materiaal
Bevestiging op drager	gelijmd			nog aanwezig

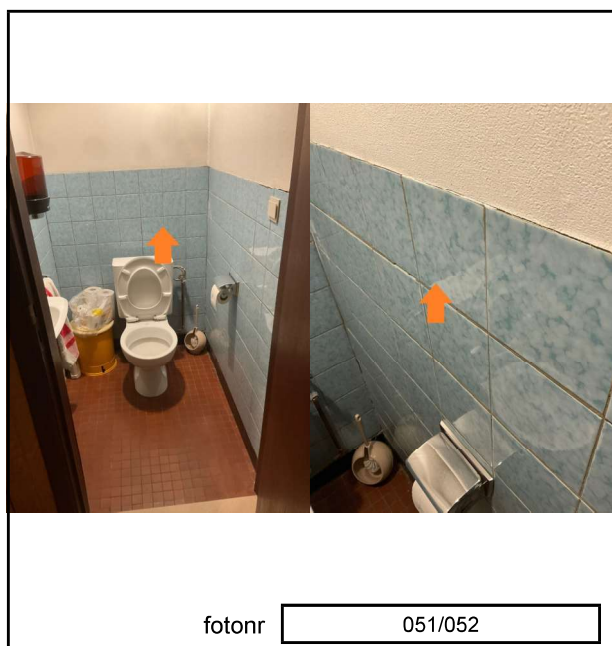

fotonr 051/052

RISICOANALYSE		Score
Vol% asbest	mogelijk asbest	2
binding		0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	mogelijk asbest	0
mogelijk asbest		
Er zit mogelijk faiencelijm achter de faiencetegels.		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	bij werken P9	staalname	labo
M2	geen		geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	niet gekend/controle bij werken	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
+1	WC										

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
27	/	geen asbest	24007321 -		geen asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	0	geen asbest
lokaal	alle	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	beton+hout+gyproc+steen / muur + plafond		Status materiaal	
Bevestiging op drager	andere		geen asbestmateriaal	

	RISICOANALYSE		Score
	Vol% asbest	geen asbest	0
	binding	geen asbest	0
	toestand		
	vrije opp.		
	luchtstromen		
	waterschade		
	verstoring		
	toegang bezetting		
	Evaluatie	geen asbest	0
geen asbest			

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen	-	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
0	alle										
+ algemeen voorkomend!!											

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
28	/	geen asbest	24007321 -		geen asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	0	geen asbest
lokaal	stookplaats	Opm:	enkel in dit lokaal gevonden	
toepassing/plaats	geen pleister / muur + plafond			Status materiaal
Bevestiging op drager	andere			geen asbestmateriaal



fotonr 055/056

RISICOANALYSE

Vol% asbest	geen asbest	0
binding	geen asbest	0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	geen asbest	0
geen asbest		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen -	geen	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING					
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS				
0	stookplaats														

Fiche nr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
29	/	geen asbest	24007321 -		geen asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	0	geen asbest
lokaal	atelier	Opm:	enkel in dit lokaal gevonden	
toepassing/plaats	nieuwe warmteblazer / plafond			Status materiaal
Bevestiging op drager	gehaakt			geen asbestmateriaal

		RISICOANALYSE		Score
Vol% asbest	geen asbest		0	
binding	geen asbest		0	
toestand				
vrije opp.				
luchtstromen				
waterschade				
verstoring				
toegang bezetting				
Evaluatie	geen asbest		0	
geen asbest				

fotonr057/058


BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen	-	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
0	atelier										

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
30	beton	geen asbest	24007321 -		geen asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	0/+1/+2	geen asbest
lokaal	alle	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	beton + steen / vloer		Status materiaal	
Bevestiging op drager	ingegoten		geen asbest	

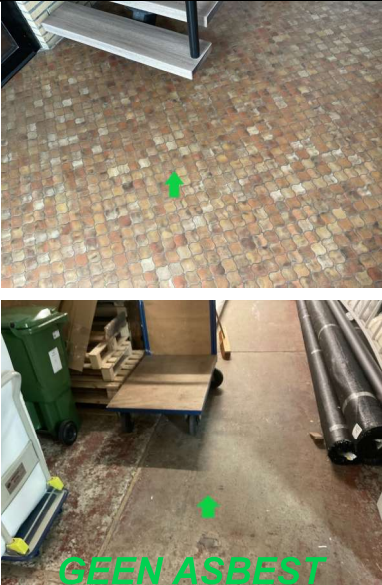

fotonr 059/060

RISICOANALYSE

Vol% asbest	geen asbest	0
binding	geen asbest	0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	geen asbest	0
geen asbest		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	geen	geen -	geen	geen
M2	geen	geen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING					
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS				
0/+1/+2	alle														
+ algemeen voorkomend!!															

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
31	/	geen asbest zichtbaar	24007321 -		geen asbest zichtbaar ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	0	geen asbest zichtbaar
lokaal	atelier	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	materiaal in opslag / vloer + muur			Status materiaal
Bevestiging op drager	onbekend			niet gekend

fotonr

061/062

RISICOANALYSE

Score

Vol% asbest	geen asbest zichtbaar	0
binding	geen asbest zichtbaar	0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		

Evaluatie

geen asbest zichtbaar

0

geen asbest zichtbaar

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	geen	let op voor eventuele verborgen materialen	geen	-	geen
M2	geen	let op voor eventuele verborgen materialen	geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	geen	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING	
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS
0	atelier										
+ algemeen voorkomend!!											

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
32	bitumen	hechtgebonden	24007321 -		mogelijk asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+1	mogelijk asbest
lokaal	dak	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	zwarte bitumen / dak eerste verdiep			Status materiaal
Bevestiging op drager	gelijmd			mogelijk asbest



fotonr 063

RISICOANALYSE

Vol% asbest	mogelijk asbest	2
binding		0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	mogelijk asbest	0
mogelijk asbest		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	bij werken P9	staalname	labo
M2	geen		geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	niet gekend/controlle bij werken	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING					
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS				
+1	dak														
+ algemeen voorkomend!!															

Fichenr	toepassing	binding	Referentie	staalnr	soort asbest
33	bitumen	hechtgebonden	24007321 -		mogelijk asbest ()

Gebouw	kantoor + atelier	verd	+1	mogelijk asbest
lokaal	dak	Opm:	algemeen voorkomend in gebouw	
toepassing/plaats	zwarte bitumen / dak tweede verdiep			Status materiaal
Bevestiging op drager	gelijmd			mogelijk asbest



fotonr 064

RISICOANALYSE

Vol% asbest	mogelijk asbest	2
binding		0
toestand		
vrije opp.		
luchtstromen		
waterschade		
verstoring		
toegang bezetting		
Evaluatie	mogelijk asbest	0
mogelijk asbest		

BEHEERSMAATREGELEN (M)			termijn	werkwijze	uitvoerder
M1	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	bij werken P9	staalname	labo
M2	geen		geen	geen	geen

WERKZAAMHEDEN MET VERHOOGD RISICO			toelaatbaarheid
W1	niet gekend/controlle bij werken	-	-
W2	geen	-	-
W3	geen	-	-
W4	geen	-	-
W5	geen	-	-

Andere Lokaties		n° staal	MEETSTAAT							OPVOLGING					
verd	lokaal/plaats		dikte cm	breedte m	hoogte m	lengte m	diam. cm	# stuks	opp m²	etikettering	STATUS				
+1	dak														
+ algemeen voorkomend!!															

9. Overzichtslijst Onderzochte Materialen - Risico - beheersmaatregelen

fiche nr	gebouw	verd	lokalen	toepassing/plaats	type materiaal	fotonr	staalnr	type asbest	oordeel	binding	Risico	Risico oordeel	preventiemaatregel	termijn	werkwijze	uitvoerder	risico bij werken?	status materiaal
1	kantoor + atelier	+1	dak	schouwbus / dak	vezelcement schouwbus	001/ 002		Chrysotiel	bevat asbest	hechtgebonden	14	KLEIN RISICO	verwijderen ingemetselde delen vrijkappen/buis niet beschadigen	P3	eenvoudige handeling	VN's met attes EH	ja, detail zie fiche	beheerst
2	kantoor + atelier	+2	zijgevel	lei / zijgevel	vezelcementleien	003/ 004		Chrysotiel	bevat asbest	hechtgebonden	14	KLEIN RISICO	verwijderen licht bevochtigen/loshake n in 1 stuk/zoldervloer afdekken (tölle)	P3	eenvoudige handeling	VN's met attes EH	ja, detail zie fiche	beheerst
3	kantoor + atelier	0	zijgevel	lei / muur	vezelcementleien	005/ 006	001	N.D.	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen	-	geen	geen	geen	
4	kantoor + atelier	0	gevel	silicone / tussen nieuw raamprofiel en gevelsteen en tussen nieuw raamprofiel en vensterglas	silicone	007/ 008		geen asbest	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen	-	geen	geen	geen	
5	kantoor + atelier	-1	kruipkelder	/	/	009/ 010		geen asbest zichtbaar	geen asbest zichtbaar	geen asbest zichtbaar	0	geen asbest zichtbaar	geen	-	geen	geen	geen	
6	kantoor + atelier	+2	refer	mastiek / tussen vensterprofiel en vensterglas	mastiek	011/ 012	002	Chrysotiel	bevat asbest	hechtgebonden	16	KLEIN RISICO	verwijderen mastiek lossnijden van muur en kader/bevochtigen	P9	eenvoudige handeling	VN's met attes EH	ja, detail zie fiche	beheerst
7	kantoor + atelier	+2	gevel	silicone / tussen oud raamprofiel en gevel	silicone	013/ 014		geen asbest	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen	-	geen	geen	geen	
8	kantoor + atelier	+3	zolder	geen onderdak / dak	/	015/ 016		geen asbest	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen	-	geen	geen	geen	

9. Overzichtslijst Onderzochte Materialen - Risico - beheersmaatregelen

fiche nr	gebouw	verd	lokalen	toepassing/plaats	type materiaal	fotonr	staaln	type asbest	oordeel	binding	Risico	Risico oordeel	preventiemaatregel		termijn	werkwijze	uitvoerder	risico bij werken?	status materiaal
9	kantoor + atelier	+3	zolder	rommel / vloer	/	017/ 018		geen asbest zichtbaar	geen asbest zichtbaar	geen asbest zichtbaar	0	geen asbest zichtbaar	geen	let op voor eventuele verborgen materialen	-	geen	geen	geen	
10	kantoor + atelier	+2	keuken	onderdak / dak	/	019/ 020		mogelijk asbest	mogelijk asbest	geen asbest zichtbaar	0	mogelijk asbest	staalhame	identificatie van eventuele vezels in materiaal	P9	staalhame	labo	ja, detail zie fiche	
11	kantoor + atelier	+2	volledig verdiep	gyproc / muur	gyproc	021/ 022		geen asbest	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen	geen	-	geen	geen	geen	
12	kantoor + atelier	+2	badkamer	faiencelijm / achter faiencetegels	faiencelijm	023/ 024		mogelijk asbest	mogelijk asbest	hechtgebonden	0	mogelijk asbest	staalhame	identificatie van eventuele vezels in materiaal	P9	staalhame	labo	ja, detail zie fiche	
13	kantoor + atelier	+2	traphal	trapbekleding / trede	rubber	025/ 026	003	N.D.	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen	geen	-	geen	geen	geen	
14	kantoor + atelier	+2	refer	gyproc / boven vals plafond	gyproc	027/ 028		geen asbest	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen	geen	-	geen	geen	geen	
15	kantoor + atelier	+2	archief	plafondtegels / plafond	plafondtegels	029/ 030	004	N.D.	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen	geen	-	geen	geen	geen	
16	kantoor + atelier	0	sanitair	plaat / muur	houtvezelplaat	031/ 032		geen asbest	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen	geen	-	geen	geen	geen	

9. Overzichtslijst Onderzochte Materialen - Risico - beheersmaatregelen

fiche nr	gebouw	verd	lokalen	toepassing/plaats	type materiaal	fotonr	staalnr	type asbest	oordeel	binding	Risico	Risico oordeel	preventiemaatregel		termijn	werkwijze	uitvoerder	risico bij werken?	status materiaal
17	kantoor + atelier	0	stookplaats	recente cv-ketel / muur	recente CV-ketel	033/ 034		geen asbest	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen		-	geen	geen	geen	
18	kantoor + atelier	0	atelier	koepel / plafond	polyester	035/ 036		geen asbest	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen		-	geen	geen	geen	
19	kantoor + atelier	0	atelier	meszekering / elektrische kast	meszekering	037/ 038		mogelijk asbest	mogelijk asbest	hechtgebonden	0	mogelijk asbest	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	P9	staalname	labo	ja, detail zie fiche	
20	kantoor + atelier	0	atelier	bakeliet / muur	bakeliet	039/ 040		mogelijk asbest	mogelijk asbest	hechtgebonden	0	mogelijk asbest	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	P9	staalname	labo	ja, detail zie fiche	
21	kantoor + atelier	+1	volledig verdiep	hout + beton /muur + plafond	/	041/ 042		geen asbest	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen		-	geen	geen	geen	
22	kantoor + atelier	+1	dak	zwarte bitumen / dak eerste deel atelier	bitumen	043/ 044		mogelijk asbest	mogelijk asbest	hechtgebonden	0	mogelijk asbest	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	P9	staalname	labo	ja, detail zie fiche	
23	kantoor + atelier	+1	dak	rode bitumen / dak tweede deel atelier	bitumen	045/ 046		mogelijk asbest	mogelijk asbest	hechtgebonden	0	mogelijk asbest	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	P9	staalname	labo	ja, detail zie fiche	
24	kantoor + atelier	+1	dak	zwarte bitumen / dak derde deel atelier	bitumen	047/ 048		mogelijk asbest	mogelijk asbest	hechtgebonden	0	mogelijk asbest	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	P9	staalname	labo	ja, detail zie fiche	

9. Overzichtslijst Onderzochte Materialen - Risico - beheersmaatregelen

fiche nr	gebouw	verd	lokalen	toepassing/plaats	type materiaal	fotonr	staalnr	type asbest	oordeel	binding	Risico	Risico oordeel	preventiemaatregel	termijn	werkwijze	uitvoerder	risico bij werken?	status materiaal
25	kantoor + atelier	+1	achtergevel	mastiekrest / tussen vensterprofiel en gevelsteen	mastiek	049/ 050	005	Chrysotiel	bevat asbest	hechtgebonden	28	KLEIN RISICO	verwijderen	P1	eenvoudige handeling	VN's met attes EH	ja, detail zie fiche	beheerst
26		+1	wc	faïencelijn / achter faïencetegels	faïencelijn	051/ 052		mogelijk asbest	mogelijk asbest	hechtgebonden	0	mogelijk asbest	staathame	P9	staathame	labo	ja, detail zie fiche	
27		0	alle	beton+hout+gyproc +steen / muur + plafond	/	053/ 054		geen asbest	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen	-	geen	geen	geen	
28		0	stookplaats	geen pleister / muur + plafond	/	055/ 056		geen asbest	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen	-	geen	geen	geen	
29		0	atelier	nieuwe warmteblazer / plafond	/	057/ 058		geen asbest	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen	-	geen	geen	geen	
30	kantoor + atelier	0/+1/ +2	alle	beton + steen / vloer	beton	059/ 060		geen asbest	geen asbest	geen asbest	0	geen asbest	geen	-	geen	geen	geen	
31		0	atelier	materiaal in opslag / vloer + muur	/	061/ 062		geen asbest zichtbaar	geen asbest zichtbaar	geen asbest zichtbaar	0	geen asbest zichtbaar	geen	-	geen	geen	geen	
32		+1	dak	zwarte bitumen / dak eerste verdiep	bitumen	063		mogelijk asbest	mogelijk asbest	hechtgebonden	0	mogelijk asbest	staathame	P9	staathame	labo	ja, detail zie fiche	

9. Overzichtslijst Onderzochte Materialen - Risico - beheersmaatregelen

gebouw	verd	lokalen	toepassing/plaats	type materiaal	fotonr	staalnr	type asbest	oordeel	binding	Risico	Risico oordeel	preventiemaatregel		termijn	werkwijze	uitvoerder	risico bij werken?	status materiaal
kantoor + atelier	+1	dak	zwarte bitumen / dak tweede verdiep	bitumen	064		mogelijk asbest	mogelijk asbest	hechtgebonden	0	mogelijk asbest	staalname	identificatie van eventuele vezels in materiaal	P9	staalname	labo	ja, detail zie fiche	

BIJLAGE 1 – ANALYSERAPPORTEN

Interleuvenlaan 58
3001 Heverlee
tel : 016 / 390.490
fax : 016 / 400.562
e-mail : info@ibeve.be

Plaats van de analyse (labo)

Labo Heverlee (Leuven)

datum afdruk 10-07-2024

klant **SOLANA N.V.**

Korte Kopstraat

21

2900

Schoten

Aanvrager

Dhr. **Nico Addiers**

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

	datum	uitvoerder	gebouw / werf
Monstername	09/07/2024	D. Joris	Korte Kopstraat 21
Analyse	10/07/2024	D. Joris	2900 Schoten

monsternummer

24007321 - 001

aard

bulkmonster

beschrijving monster

vezelcement

Type asbest

☐ Chrysotiel☐ Tremoliet☐ Amosit☐ Actinoliet☐ Crocidoliet☒ Niet gedetecteerd☐ Anthophylit☐ andere
zie toelichting

gebouw

kantoor + atelier

verd

0

lokaal

zijgevel

toepassing/plaats

lei / muur

Opmerkingen

Monstername en Vezelidentificatie d.m.v. polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248. De resultaten hebben uitsluitend bestrekking op de onderzochte monsters.

Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten **


** opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

D. Joris



uitvoerder analyse

D. Joris



Interleuvenlaan 58
3001 Heverlee
tel : 016 / 390.490
fax : 016 / 400.562
e-mail : info@ibeve.be

Plaats van de analyse (labo)

Labo Heverlee (Leuven)

datum afdruk 10-07-2024

klant **SOLANA N.V.**

Korte Kopstraat

21

2900

Schoten

Aanvrager

Dhr. **Nico Addiers**

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

	datum	uitvoerder	gebouw / werf
Monstername	09/07/2024	D. Joris	Korte Kopstraat 21
Analyse	10/07/2024	D. Joris	2900 Schoten

monsternummer	aard	beschrijving monster	Type asbest
24007321 - 002	bulkmonster	mastiek	☒ Chrysotiel ☐ Tremoliet
gebouw	verd	lokaal	☐ Amosiet ☐ Actinoliet
kantoor + atelier	+2	refter	☐ Crocidoliet ☐ Niet gedetecteerd
toepassing/plaats			☐ Anthophylit ☐ andere zie toelichting
mastiek / tussen vensterprofiel en vensterglas		Opmerkingen	

Monstername en Vezelidentificatie d.m.v. polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248. De resultaten hebben uitsluitend bestrekking op de onderzochte monsters.

Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten **


** opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

D. Joris



uitvoerder analyse

D. Joris



Interleuvenlaan 58
3001 Heverlee
tel : 016 / 390.490
fax : 016 / 400.562
e-mail : info@ibeve.be

Plaats van de analyse (labo)

Labo Heverlee (Leuven)

datum afdruk 10-07-2024

klant **SOLANA N.V.**

Korte Kopstraat

21

2900

Schoten

Aanvrager

Dhr. **Nico Addiers**

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

	datum	uitvoerder	gebouw / werf
Monstername	09/07/2024	D. Joris	Korte Kopstraat 21
Analyse	10/07/2024	D. Joris	2900 Schoten

monsternummer

24007321 - 003

aard

bulkmonster

beschrijving monster

rubber

Type asbest

☐ Chrysotiel☐ Tremoliet☐ Amosiet☐ Actinoliet☐ Crocidoliet☒ Niet gedetecteerd☐ Anthophylit☐ andere
zie toelichting

gebouw

kantoor + atelier

verd

+2

lokaal

traphal

toepassing/plaats

trapbekleding / trede

Opmerkingen

Monstername en Vezelidentificatie d.m.v. polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248. De resultaten hebben uitsluitend bestrekking op de onderzochte monsters.

Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten **


** opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

D. Joris



uitvoerder analyse

D. Joris



Interleuvenlaan 58
3001 Heverlee
tel : 016 / 390.490
fax : 016 / 400.562
e-mail : info@ibeve.be

Plaats van de analyse (labo)

Labo Heverlee (Leuven)

datum afdruk 10-07-2024

klant **SOLANA N.V.**

Korte Kopstraat

21

2900

Schoten

Aanvrager

Dhr. **Nico Addiers**

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

	datum	uitvoerder	gebouw / werf
Monstername	09/07/2024	D. Joris	Korte Kopstraat 21
Analyse	10/07/2024	D. Joris	2900 Schoten

monsternummer

24007321 - 004

aard

bulkmonster

beschrijving monster

kalk + schuim

Type asbest

☐ Chrysotiel☐ Tremoliet☐ Amosit☐ Actinoliet☐ Crocidoliet☒ Niet gedetecteerd☐ Anthophylit☐ andere
zie toelichting

gebouw

kantoor + atelier

verd

+2

lokaal

archief

toepassing/plaats

plafondtegels / plafond

Opmerkingen

Monstername en Vezelidentificatie d.m.v. polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248. De resultaten hebben uitsluitend bestrekking op de onderzochte monsters.

Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten **


** opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

D. Joris



uitvoerder analyse

D. Joris



Interleuvenlaan 58
3001 Heverlee
tel : 016 / 390.490
fax : 016 / 400.562
e-mail : info@ibeve.be

Plaats van de analyse (labo)

Labo Heverlee (Leuven)

datum afdruk 10-07-2024

klant **SOLANA N.V.**

Korte Kopstraat

21

2900

Schoten

Aanvrager

Dhr. **Nico Addiers**

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

	datum	uitvoerder	gebouw / werf
Monstername	09/07/2024	D. Joris	Korte Kopstraat 21
Analyse	10/07/2024	D. Joris	2900 Schoten

monsternummer	aard	beschrijving monster	Type asbest
24007321 - 005	bulkmonster	mastiek	☒ Chrysotiel ☐ Tremoliet
gebouw	verd	lokaal	☐ Amosiet ☐ Actinoliet
kantoor + atelier	+1	achtergevel	☐ Crocidoliet ☐ Niet gedetecteerd
toepassing/plaats			☐ Anthophylit ☐ andere zie toelichting
mastiekrest / tussen vensterprofiel en gevelsteen			

Opmerkingen

Monstername en Vezelidentificatie d.m.v. polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring volgens HSG 248. De resultaten hebben uitsluitend bestrekking op de onderzochte monsters.

Einde van de resultaten bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Bijkomende Toelichting bij de bekomen resultaten **


** opgave van kwantitatieve resultaten op basis van schattingen met opgave van volume- of massaprocenten is niet langer toegestaan door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

D. Joris



uitvoerder analyse


D. Joris



BIJLAGE 2 – PLANNEN

Verdiep 0

Fiche 31

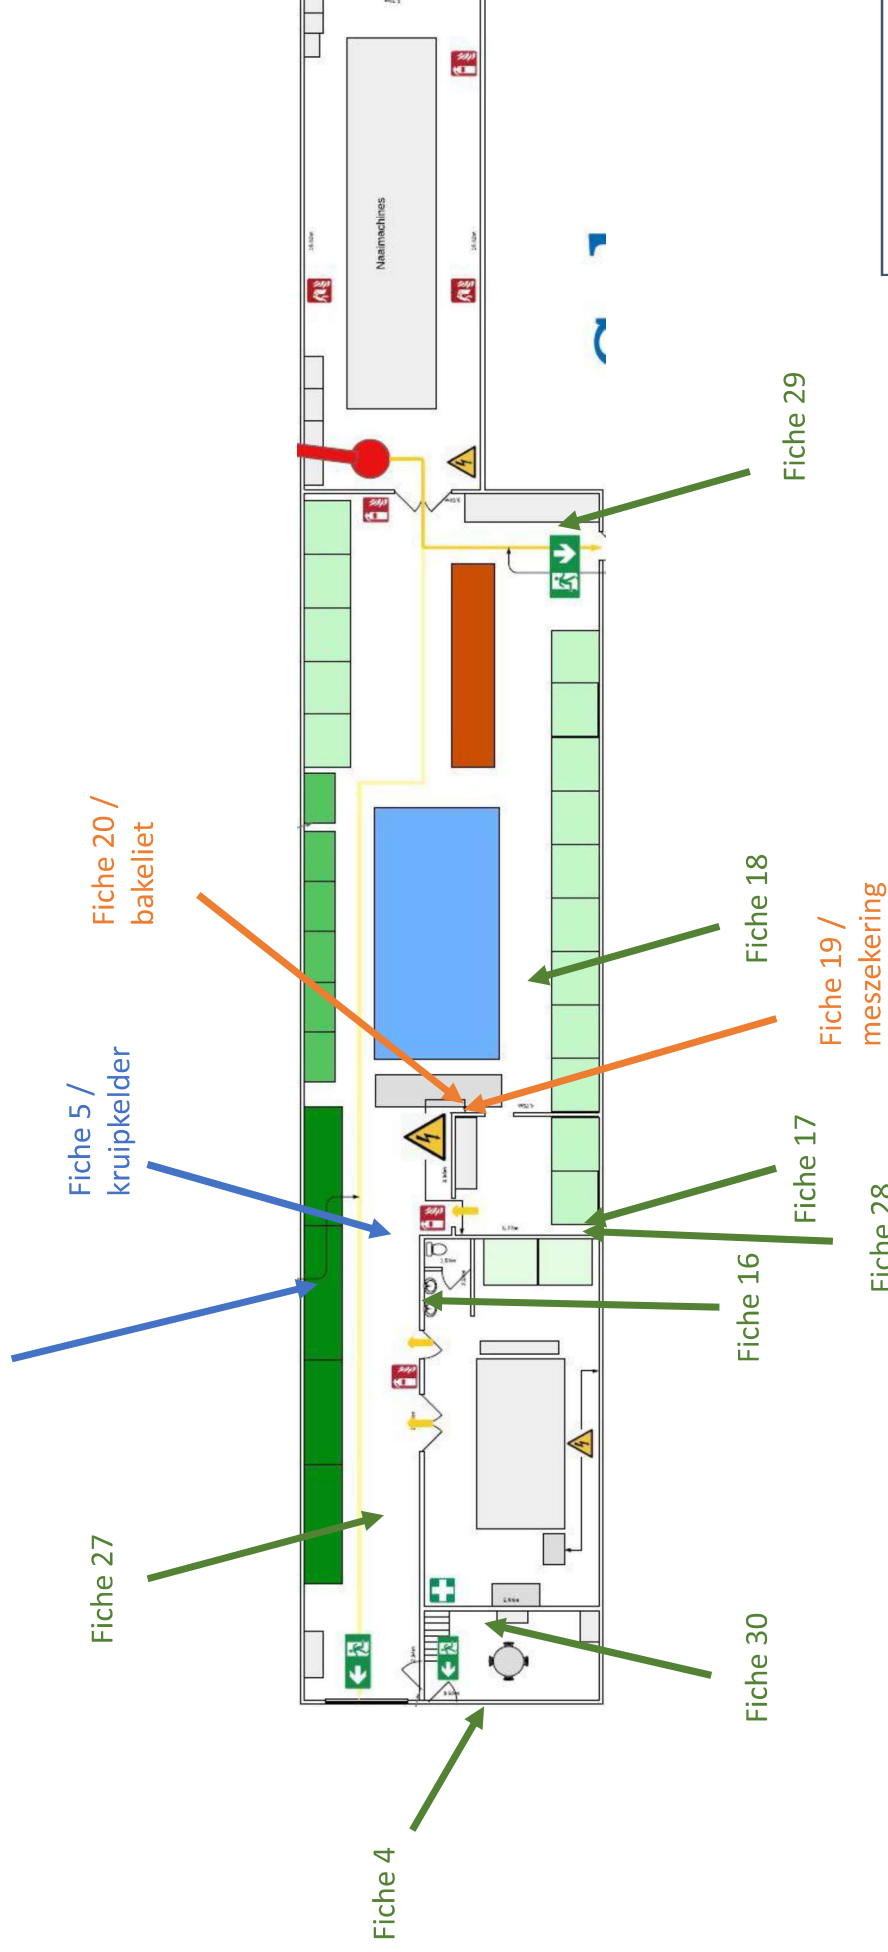

Rood = asbesthoudend


Groen = geen asbest / niet detecteerbaar (N.D.)

Oranje = mogelijk asbesthoudend

Blauw = geen asbest zichtbaar

Inspectie uitgevoerd door IBEVE op 09/07/2024

Verdiep +1

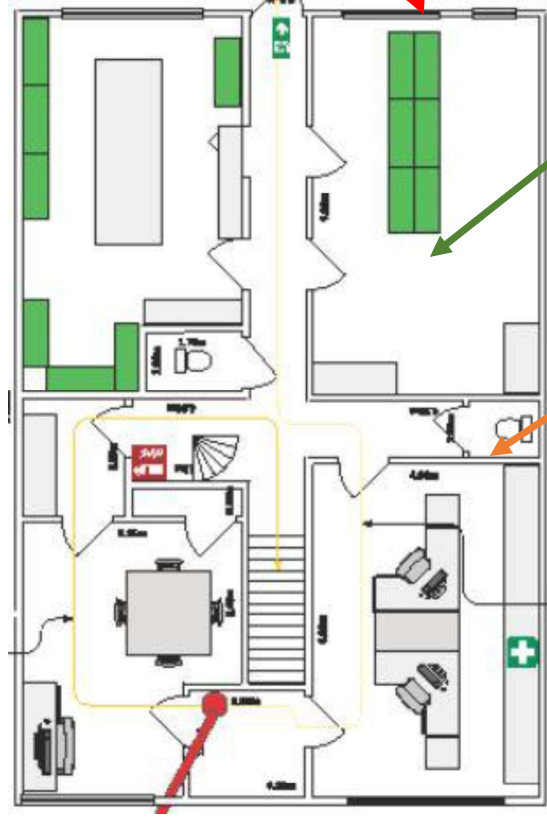

Fiche 25 /
24007321-005 /
mastiek

Fiche 21

Fiche 26 /
faiencelijm


Rood = asbesthoudend

Groen = geen asbest / niet detecteerbaar (N.D.)

Oranje = mogelijk asbesthoudend

Blauw = geen asbest zichtbaar


Inspectie uitgevoerd door IBEVE op 09/07/2024

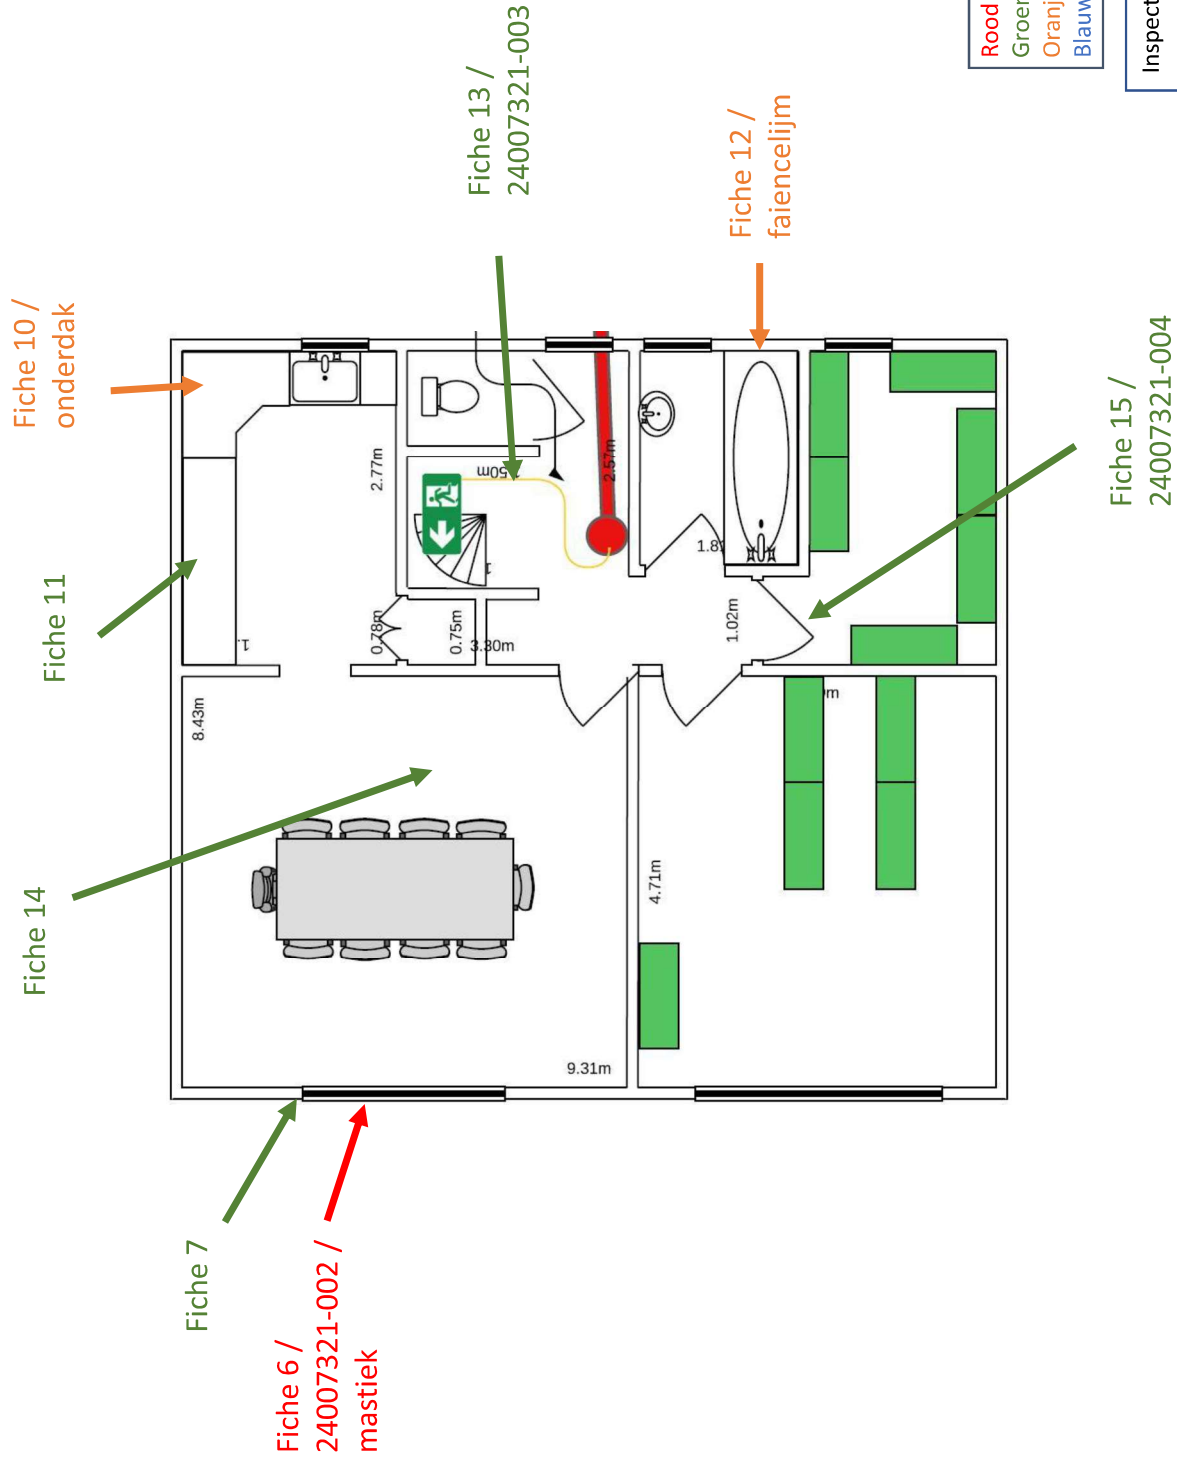Verdiep +2

Blauw = geen asbest zichtbaar

Inspectie uitgevoerd door IBEVE op 09/07/2024


Verdiep +3

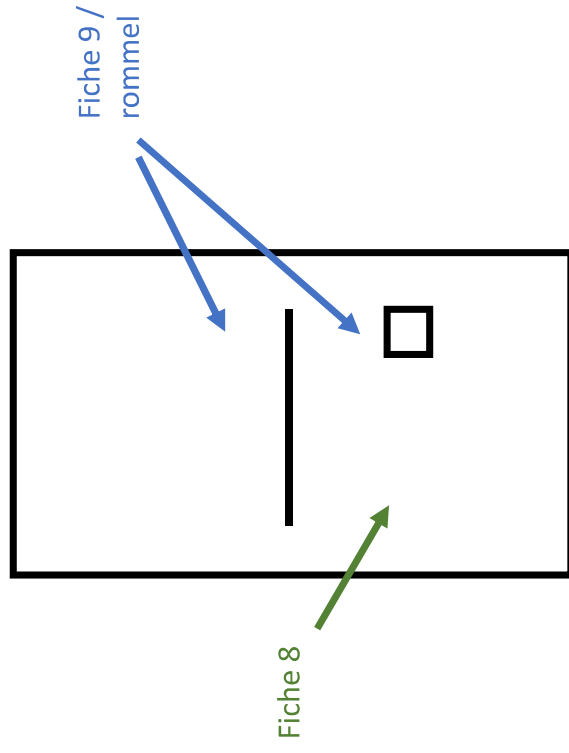

Rood = asbesthoudend
Groen = geen asbest / niet detecteerbaar (N.D.)
Oranje = mogelijk asbesthoudend
Blauw = geen asbest zichtbaar

Inspectie uitgevoerd door IBEVE op 09/07/2024

Dak

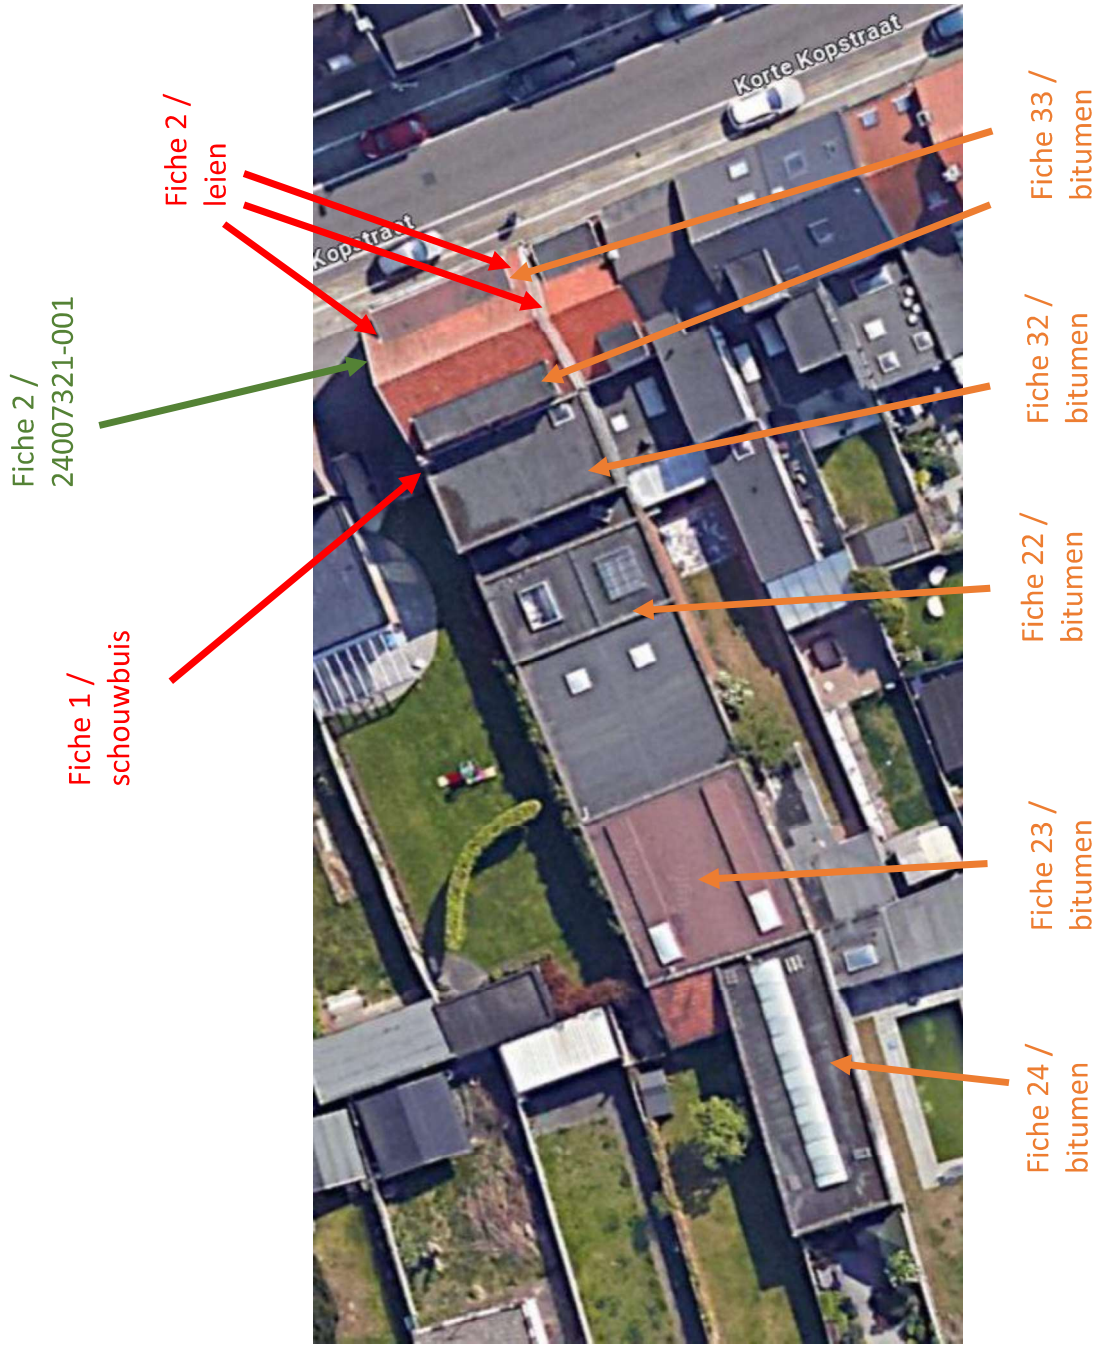

Rood = asbesthoudend
Groen = geen asbest / niet detecteerbaar (N.D.)
Oranje = mogelijk asbesthoudend
Blauw = geen asbest zichtbaar

Inspectie uitgevoerd door IBEVE op 09/07/2024