



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER:

Meter nr.:

Index : Dag

12671676

97358

KWh

Nacht : 53772

KWh

VERSLAG NR.

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 23.12.14 ; Aanvulling van verslag nr. 1 ; Type der lokalen: woonwoning
Aard installatie: ☒ Nieuw ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Tijdelijk ☐ Verzwaring ☐ Renovatie
Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 ; Installatie vóór na 1.10.81 ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: max 60 A ; Alg. schakelaar: type: 100A 100A
Netaftakkabel (type & sectie): EXUB 4x0 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): EXUB 4x6 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 64 ; Aantal eindstroombanen: 4 ; Spreidingsweerstand: 4 Ohm ; Alg. Isolatie-niveau: > 8 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 60+10,3A => P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-a-b-c-d-e-f-g
h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x
y-z-10-AB-AC-AD-AE-AF-AG-AH
ADS 60+10,3A => f-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O
a-b-c-d

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens ☒ AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: gen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: gee

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23.12.2019
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening
INTROLEORGANISME
ATK VZW
2820 BONHEIDEN
Agent-ONDERZOEKER
BILBOORAN

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS:

- van elektrische huishoudelijke installaties (M.B. 06.10.1981 punt 7):
 - 1) Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - 2) In het dossier dient elke wijziging van de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3) Elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient gemeld te worden aan de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft.
 - 4) Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor overtredingen tegenover dit reglement worden vastgesteld tijdens het gelijkvormigheidsonderzoek mag in gebruik genomen worden.
- van installaties waarop het ARAB van toepassing is:

"Krachtens art.14 van de codex, Titel II, Hfdst IV, Afdeling III, moet dit document ter kennis gebracht worden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk tijdens de eerstvolgende vergadering."(K.B. 03.05.1999).
- Zonder toestemming van ATK en de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd.
- Alle informatie die bekomen wordt ter gelegenheid van de controle wordt confidentieel behandeld, tenzij wanneer wettelijke voorschriften of regelgevingen het opsturen van informatie vereisen.

INBREUKEN:

RECHTSTREEKSE AANRAKING:

- (R1) Isolierend scherm in het bord plaatsen met een beschermingsgraad van min. IPXX-B. (AREI art.34)
- (R2) De inwendige afschermplaat aanpassen aan de beschermingsgraad van min. IPXX-B. (AREI art.34)
- (R3) Openingen in het bordomhulsel: dichtten. (AREI art.49.01)
- (R4) Beschadigde omhulsels van onderdelen in de installatie (bord, aftakdozen, schakelaars, stopcontact, enz. ...): herstellen of vervangen.(AREI art.9.03 en 49.01)
- (R5) Het schakelbord dient te worden vervangen, de beschermingsgraad tegen rechtstreekse aanraking is onvoldoende (AREI art. 49.01 en 249.01)

ONRECHTSTREEKSE AANRAKING:

- (O1) Netsysteem (IT, TN, TT) verwezenlijken met de gepaste beschermingsmiddelen teneinde de beveiliging t.o.v. personen te verzekeren. (AREI art. 78.02)
- (O2) Spreidingsweerstand van de laagspanningsaardverbinding is te hoog: verbeteren. (AREI art. 69)
- (O3) Metalen bord is niet geaard: verhelpen. (AREI art. 70.06 en 78)
- (O4) Deur van het bord is niet geaard: verhelpen. (AREI art. 70.06 en 78)
- (O5) Metalen kabelbanen zijn niet geaard: verhelpen. (AREI art. 70.06 en 78)
- (O6) Het betreft een dubbel geïsoleerd bord, er mogen geen metalen delen het bord doorboren: verhelpen. (AREI art. 75)
- (O7) De tres(sen) van de gewapende kabel(s) zijn niet verbonden met de aarding: verhelpen. (AREI art. 70.06)
- (O8) Niet alle beschermingsgeleiders zijn aangesloten: verhelpen. (AREI art. 70.06)
- (O9) Er wordt geen hoofdbeschermingsgeleider aangetroffen in het bord: te voorzien. (AREI art.78.04)
- (O10) De sectie van de hoofdbeschermingsgeleider naar het bord is te klein: sectie aanpassen. (AREI art. 70.02)
- (O11) De tres(sen) van de gewapende kabel(s) met sectie > 16mm gebruikt als beschermingsgeleider zijn te klein : sectie aanpassen. (AREI art. 70.02)
- (O12) Isolatieverliezen opsporen en verbeteren (kringen,) (AREI art. 20)
- (O13) Geen algemene verliesstroomschakelaar: te voorzien. (AREI art. 86.07)
- (O14) Een degelijke aarding voorzien voor gans de installatie (AREI art.69)
- (O15) Er zijn stopcontacten met aardingspen waarvan de continuïteit (aarding) niet is verzekerd: verhelpen. (AREI art. 70.06)
- (O16) Toestellen van de klasse I (toestellen met aarding) dienen te worden aangesloten op stopcontacten met aarding: verhelpen. (AREI art. 86.04)
- (O17) De sectie van de aardgeleider is te klein: sectie aanpassen tot min. 16mm² (AREI art.71) of min. 6 mm² voor bestaande woningen. (AREI art. 278.8)
- (O18) De hoofdequipotentiaal verbindingen (water-gas-CV-gebinte) ontbreken : te voorzien. (AREI art. 78.05)
- (O19) De sectie van de hoofdequipotentiaalverbinding is te klein: sectie aanpassen tot min. 6mm². (AREI art. 72.02)
- (O20) De bijkomende equipotentiaalverbinding in de badkamer / van gelijktijdig genaakbare metalen delen ontbreekt : te voorzien. (AREI art. 86.10k / art. 73.01)
- (O21) De sectie van de bijkomende equipotentiaalverbinding is te klein: sectie aanpassen tot min. 4mm² of 2,5 mm² indien in buis. (AREI art. 73.02)
- (O22) Equipotentiale verbindingen: continuïteit niet verzekerd. (AREI art. 72.01 & 73.01)
- (O23) De algemene differentieelschakelaar moet minstens een In van 40A hebben. (AREI art. 85.02)
- (O24) De differentieelschakelaar voldoet niet aan (één van) volgende kenmerken : type A / CEBEC-gekeurd / aanduiding <<3000A / 22,5 kA²s>> / energiebeperkende klasse 3 / verzegelbaar aan in- en uitgangsklemmen. (AREI art 85.02 / M.B. 06.10.81 / art. 251.05 / art. 86.07)
- (O25) De bijkomende differentieelschakelaar met gevoeligheid van maximaal 30mA ontbreekt. Te plaatsen voor de kringen van de badkamer / douche / wasmachine / droogkast / vaatwasmachine. (AREI art. 86.08)
- (O26) De differentieelschakelaar is te plaatsen vlak na de meter, teneinde de voedingskabel van het hoofdbord (mét beschermingsgeleider) te beschermen tegen onrechtstreekse aanraking.(AREI art. 86.07)
- (O27) De maximaal beschermde lengte tegen onrechtstreekse aanraking is overschreden : beveiliging of kabelsectie aanpassen.(AREI art. 80/82 & 124)
- (O28) Afwezigheid van een aardingslus onder de fundering. Een afwijking moet aangevraagd worden aan de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Koning Albert II laan 16-1000 Brussel – tel. 02.206.41.11 (AREI art. 86.01)

OVERSTROOM:

- (S1) Niet correct beveiligde stroombanen: beveiligingen aanpassen aan de secties van de geleiders. (AREI art. 117)
- (S2) In éénzelfde stroombaan beveiligingen met dezelfde karakteristieken plaatsen. (AREI art. 118-119)
- (S3) De kabelsectie werd verminderd zonder aangepaste beveiliging: verhelpen. (AREI art. 119)
- (S4) Niet beveiligde kabel(s) en/of kring(en): beveiligen i.f.v. de draadsectie(s). (AREI art. 119)
- (S5) Geshunterde beveiligingen: vervangen. (AREI art. 265.03)
- (S6) De differentieelschakelaars beveiligen tegen overstroom (nominale stroom van differentieel respecteren). (AREI art. 116)
- (S7) Voor bestaande woningen : de geleiders met sectie <2,5mm² dienen beschermd te worden door zekeringen van 6A of automaten van 10A. Ze dienen door het passende pictogram gekenmerkt te worden.(AREI art. 278.05)
- (S8) Het formuIs / wasmachine zijn aan te sluiten via ofwel een leiding van 4mm² (3-fazig), ofwel een leiding van 6mm² (enkelfazig), ofwel een leiding van 2,5mm² (geplaatst in een buis van min. 1"). (AREI art. 198 & M.B. 27.7.1981 art.5)
- (S9) De leidingen met sectie < 1mm² zijn niet toegelaten, tenzij voor sturing, controle en signalisatie. (AREI art. 198 & 278.5)
- (S10) Gemengde stroomkring (stopcontacten + verlichting) is niet volledig uitgevoerd in min. 2,5mm² : aan te passen. (AREI art. 198)
- (S11) Vertrekkende stroomkring afgetakt op verschillende automaten: aan te passen. (AREI art. 118-119, AREI art. 13.01)
- (S12) De maximaal beschermde lengte tegen kortsluiting is overschreden : beveiliging of kabelsectie aanpassen. (AREI art. 124)

THERMISCHE INVLOEDEN:

- (T1) Het bord is geplaatst tegen een brandbare wand: openingen in de rugzijde van het bord dichtten. (AREI art. 104.03.b.2)
- (T2) Alle verbindingen dienen te worden gemaakt in een onbrandbaar omhulsel (b.v. aftakdozen). (AREI art. 104.03.b en 207.07)
- (T3) Opbouw schakelaars en/of stopcontacten van het "gewone" type (achteraan open) monteren op een montageplaatje. (AREI art. 104.03.b.2)
- (T4) Het verdeelbord moet gemaakt zijn uit onbrandbaar materiaal en mag niet vochtslopend zijn. (AREI art. 248.01)
- (T5) De transformatoren en/of verlichtingstoestellen dienen op voldoende afstand van brandbare materialen geïnstalleerd te worden. (AREI art. 104.02)

LEIDINGKEUZE EN PLAATSI NG:

- (L1) De vast aangesloten soepele leidingen vervangen door leidingen van het rigide type. (AREI art. 209.01)
- (L2) Geleiders met de geel-groene kleur zijn voorbehouden voor beschermingsgeleiders. (AREI art. 199)
- (L3) In stroombanen met nulgeleider is de blauwe kleur voorbehouden voor de nulgeleider. (AREI art. 199)
- (L4) Kleurcode van de geleiders respecteren. (AREI art. 199)
- (L5) Leidingen aanpassen aan de toepasselijke uitwendige invloedsfactoren. (AREI art.144 t.e.m 151)

- (L6) De verbinding tussen de differentieelschakelaar en de beschermingsinrichtingen dient te gebeuren door stugge geleidende delen of door soepele draden waarvan de uiteinden worden samengehouden hetzij door samenknijpende hulzen, hetzij door een gelijkwaardig ander systeem. (AREI art. 251.05)
- (L7) Er dienen minimaal 2 stroomkringen voor de verlichting voorzien te worden. (AREI art. 86.06)
- (L8) De leidingen zijn niet passend beschermd op plaatsen waar ze blootgesteld zijn aan mechanische beschadiging.(AREI art. 201)
- (L9) De VOB/CRVB-geleiders zijn niet geplaatst in een buis / holle plint of lijst : te verhelpen.(AREI art. 191 & MB 27.07.1981)
- (L10) De elektrische leidingen op voldoende afstand van andere niet-elektrische leidingen installeren. (AREI art. 202)

ELEKTRISCH MATERIEEL - KEUZE EN AANWENDING:

- (M1) Alle kabeldoorvoeren uitvoeren via wartsels of een gelijkwaardige bescherming. (AREI art. 205)
- (M2) Algemene scheidingsschakelaar te plaatsen op het hoofdschakelbord. (AREI art. 248.02)
- (M3) De kortsluitingvastheid van de beveiligingen is onvoldoende hoog: vervangen door beveiligingen met voldoende kortsluitvastheid. (AREI art. 118.02)
- (M4) Materiaal aanpassen aan de toepasselijke uitwendige invloedsfactoren. (AREI art. 225 t.e.m 234)
- (M5) Het elektrisch materieel in de vochtige ruimten is niet aangepast aan het volume waarin het geplaatst is : aan te passen.(AREI art. 86.10 / art. 90 / art. 91)
- (M6) De verbindings-, afrak- en trekdozen moeten toegankelijk blijven. (AREI art. 207.09b)
- (M7) De voetplaten van de zekeringen of automatische schakelaars zijn niet voorzien van calibreerementen. (AREI art.251.01)
- (M8) De kleurcode van de calibreerelementen dient in acht genomen te worden. (AREI art. 251.01)
- (M9) De typen van smeltveiligheden waarvan de smeltdraad niet in een volkomen dichte smeltkamer opgesloten is, zijn verboden. (AREI art. 251.06)
- (M10) De nulgeleider mag niet éénpolig onderbroken worden. (AREI art. 133)
- (M11) Schakelaars in kringen beschermd door een automaat van 20A, moeten dubbelpolig. (AREI art. 250.02)
- (M12) Stopcontacten moeten voorzien zijn van een kinderbeveiliging en aardingspen.(AREI art. 49.02 / 86.03)
- (M13) Stopcontacten moeten op voldoende hoogte boven het vloeroppervlak geplaatst worden : 15cm in droge ruimten en 25cm in vochtige ruimten. (AREI art. 249.01)
- (M14) De transformatoren zijn niet geïstesteerd als zijnde van het type "veiligheidstransformatoren". De regels betreffende de laagspanningsinstallatie zijn dus ook van toepassing op de installatie die zich aan de secundaire zijde bevindt. (AREI art. 28 & 27)
- (M15) Bij gebruik van verschillende tarieven, dienen de overeenkomstige beschermingstoestellen ofwel op verschillende panelen op tenminste 10cm uit elkaar, ofwel in afzonderlijke verdeelbordes geplaatst te worden.(AREI art. 248.03)
- (M16) Een scheidingsinrichting is te voorzien op het verdeelbord (AREI art. 235.01.a)

DIVERSEN:

- (D1) Schema's voorzien. (AREI art. 16,01)
- (D2) Schema's aanpassen aan de werkelijke situatie. (AREI art. 16,01)
- (D3) Alle stroombanen in het bord aanduiden of de aanduidingen vervollledigen. (AREI art. 16.02)
- (D4)Verslag van conformiteitsonderzoek volgens art. 270 van het AREI voorleggen, indien niet voorhanden gelieve ons te ontbieden. (AREI art. 273 en 268.4.b.3)
- (D5) Bord steeds bereikbaar houden. (AREI art. 248.03)
- (D6) Bord reinigen en/of vreemde voorwerpen uit het bord verwijderen. (AREI art. 9.03 en 268.1)
- (D7) Stroombanen afgetakt voor de hoofdschakelaar aanduiden met het opschrift "steeds onder spanning".(AREI art. 261)
- (D8) De aanduiding van de spanning in geval van verschillende voedingsspanningen ontbreekt : te vermelden op oordeelkundig gekozen plaats(en) (AREI art. 14)
- (D9) Meetklein aarding is te voorzien. (AREI art. 70.05)
- (D10) Alleen de aardgeleider mag stroomafwaarts van de meetklein aangesloten worden. De beschermingsgeleiders en equipotentiaalverbindingen dienen stroomopwaarts de meetklein aangesloten te worden. (AREI art. 28.02 & 70.05)
- (D11) De handtekening / coördinaten van de eigenaar / elektriker ontbreken op de schema's : te voorzien. (AREI art.269 & MB 27.07.1981).
- (D12) Het bord moet op een hoogte van ongeveer 1,50 m opgehangen zijn. (AREI art. 248.03)
- (D13) In een kring met stopcontacten zijn er meer dan 8 aftakkingen gemaakt : aan te passen. (AREI art. 86,03)
- (D14)) Geleiderisolatie is beschadigd / gesmolten : te vervangen (AREI art. 9.03).
- (D15) De plannen/lijst met uitwendige invloeden, goedgekeurd en geparafeerd door de exploitant of zijn vertegenwoordiger en de vertegenwoordiger van het erkend organisme, ontbreken/ontbreekt (AREI art. 19)

OPMERKINGEN :

ONRECHTSTREEKSE AANRAKING:

- (O101) Gegevens m.b.t. beveiliging tegen onrechtstreekse aanraking (lengte & sectie kabels) bij een TN-niet voorleggen.
- (O102) De aardingsonderbreker is niet of moeilijk bereikbaar : aan te passen.
- (O103) De equipotentiale leidingen vervollledigen.

LEIDINGKEUZE EN PLAATSI NG:

- (L101) De niet-dienstige leidingen: verwijderen of isoleren (zelfs indien spanningsloos).
- (L102) De bedrading in het bord: verbeteren.
- (L103) De plaatsing / bevestiging van de leidingen: verbeteren.

ELEKTRISCH MATERIEEL - KEUZE EN AANWENDING:

- (M101) Gegevens van de te verwachten kortsluitstromen voorleggen.
- (M102) Niet gebruikte kabel- en/of buisvoeren afdichten.
- (M103) De open aftakdozen zijn terug te sluiten.
- (M104) Het elektrisch materieel is terug goed vast te zetten.

DIVERSEN:


- (D101) Bord nummernen en/of benoemen.
- (D102) Installatie is grondig na te zien en in orde te brengen volgens de geldende voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

NOTA'S :

- (D901) Beperkte controle: bord kan niet worden geopend (of wegnemen isolierend scherm) zonder afschakeling. Geen afschakeling toegestaan.
- (D902) Isolatiemetingen werden niet uitgevoerd : om bedrijfsredenen werd geen afschakeling toegestaan.
- (D903) De afwezigheid van de schema's laat niet toe een grondige controle uit te voeren.
- (D904) De afwezigheid van een legende in het bord met individuele aanduidingen, waardoor de identificatie van de stroombanen mogelijk wordt, laat niet toe een grondige controle uit te voeren.
- (D905) De staat van de installatie heeft tot gevolg dat een grondige vernieuwing zich opdringt.
- (D906) De controle van het vast of vast opgesteld materieel of van het verplaatsbaar materieel werd niet uitgevoerd.
- (D907) De hoofdequipotentiaalverbindingen zijn nog aan te sluiten na afwerking van de nutsleidingen (bv. CV – water – gas)

Situatieschema
Gelijkvloers

I Salon
II Living
III Inkom
IV Berging
V Kelder
VI WC
VII Sas
VIII Garage
IX Keuken
X Bureau
XI Handchoh

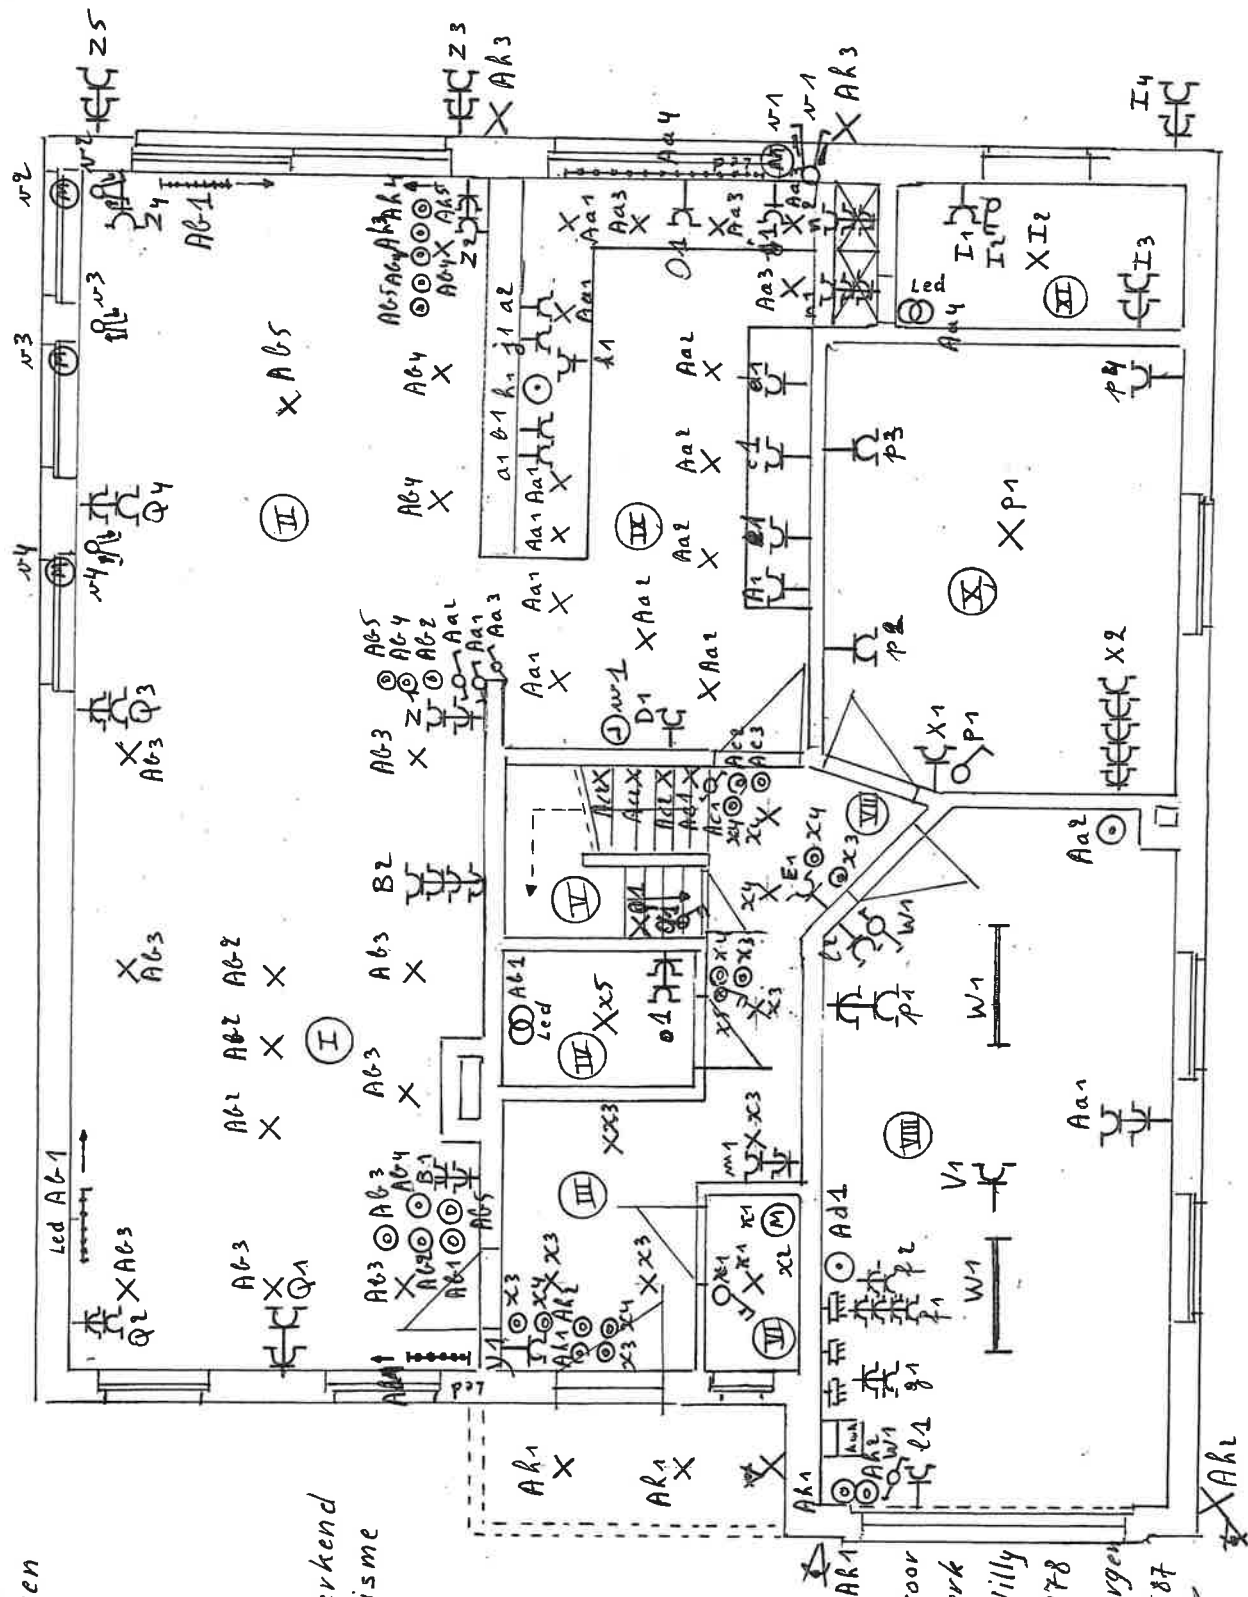


inhoudelijke voor
eering v/h werk
De Weerdt Willy
Pulsebaan 178
3140 Keerbergen
BTW 732108587

Eigenaar:
Schmid Olivier
Muizenveld 22
3140 Keerbergen

Situatieschema
Verdieping

Installatieadr.
Muizenveld 22
3140 Keerbergen

- I Grote Badkamer
- II Dressing
- III Kamer 1
- IV Wasplaats
- V WC
- VI Overloop
- VII Kamer 2
- VIII Kamer 4
- IX Klein Badkamer
- X Kamer 3

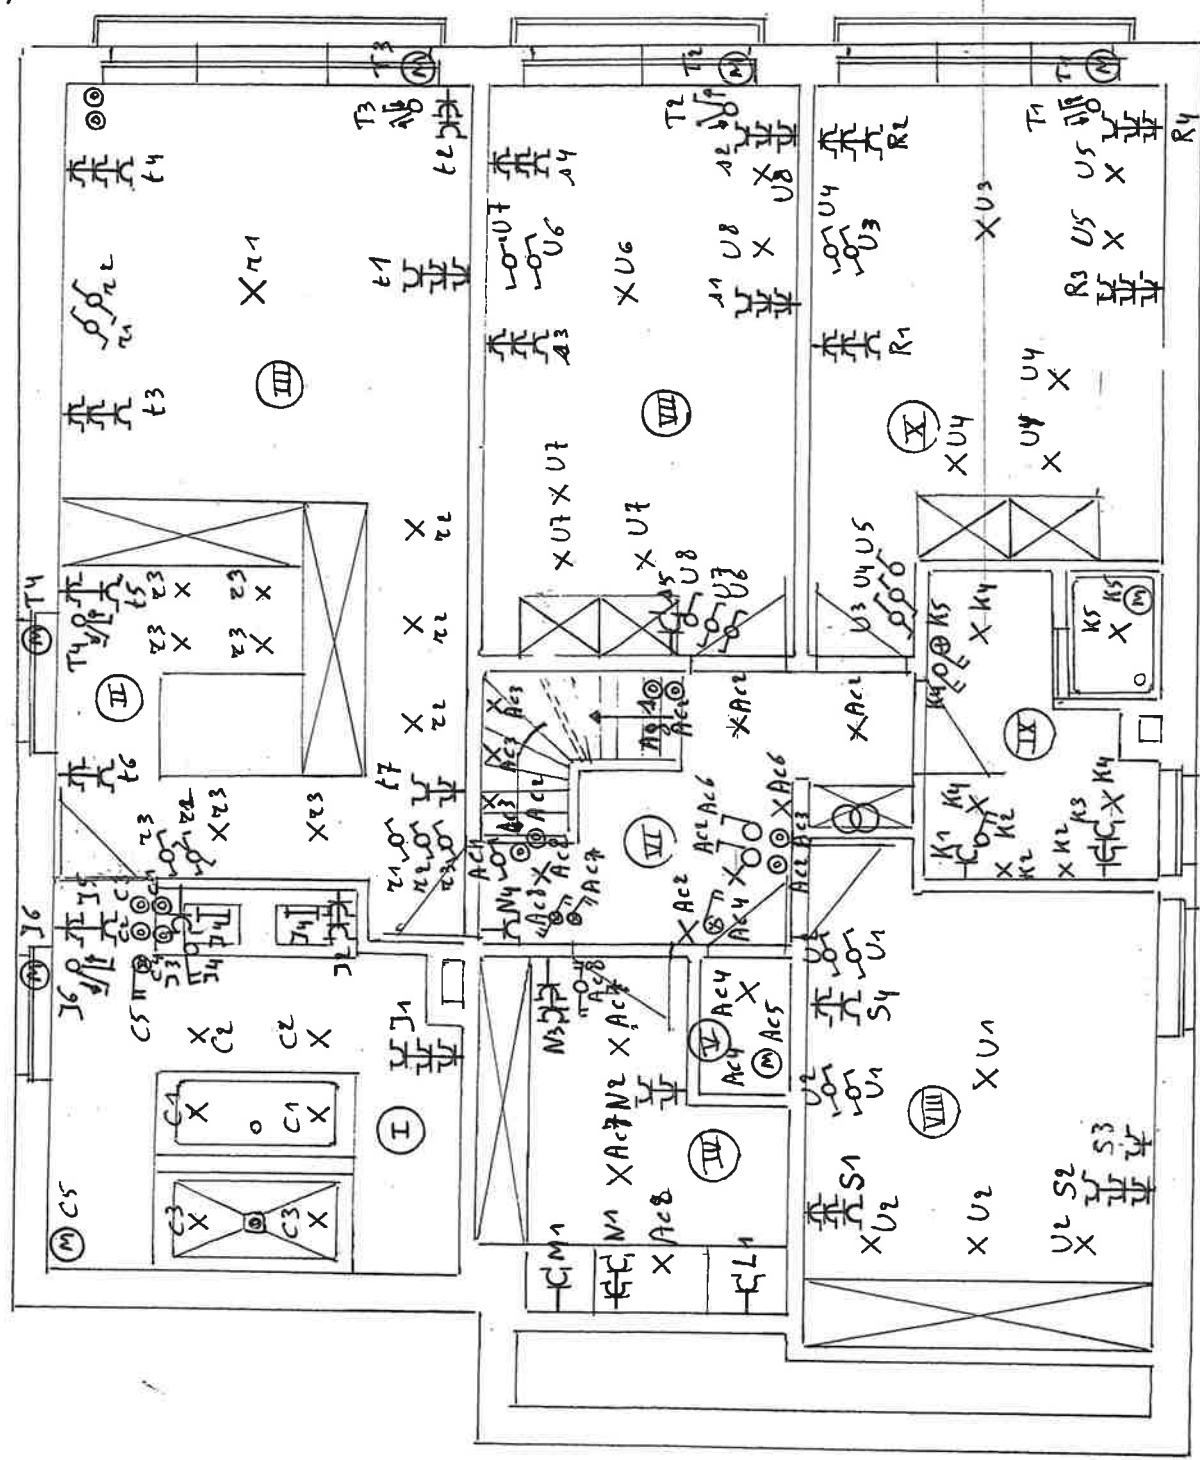

Afgevaardigde erkend
controle organisme



De verantwoordelijke voor de
uitvoering v/h werk
De Weerd Willy
Putsebaan 178
3140 Keerbergen
BTW 732 108 587


De Weerd

Eigenaar:
Schmid Olivier
Muizenveld 22
3140 Keerbergen



Situatieschema

Installatieadres
Muizenveld 22
3140 Keerbergen

Tuinhuis

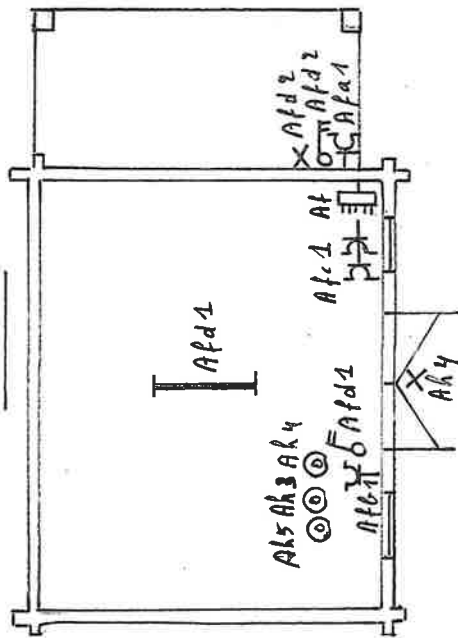

Zolder

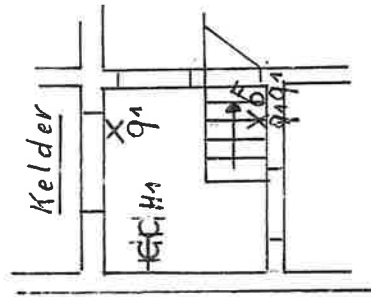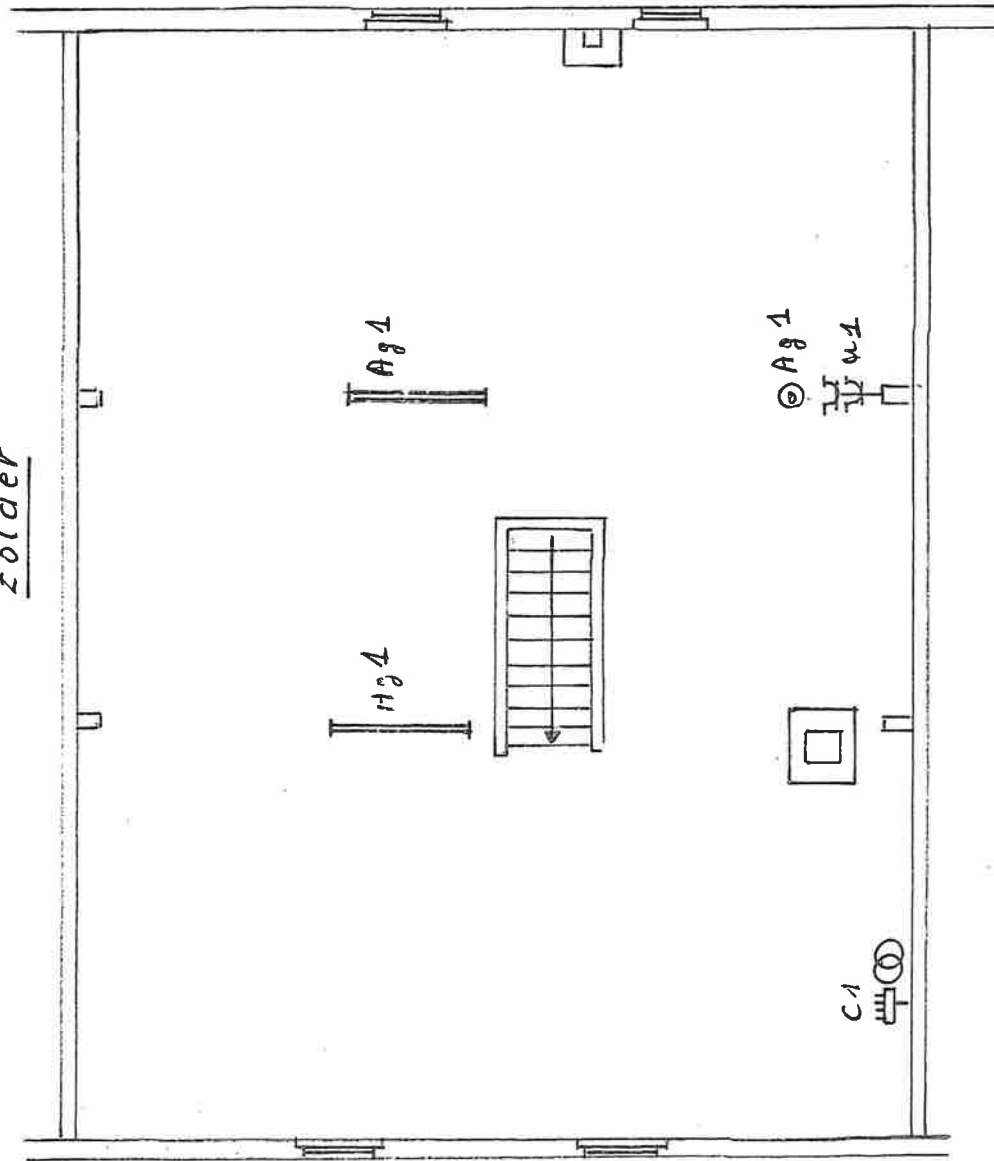

Afgevaardigde erkend De verantwoordelijke voor de
controle organisme uitvoering v/h werk

De Weerd Willy
Putsebaan 178
3140 Keerbergen
BTW 739 108 587

NTROLEORGANISME
ATH VZW
2820 KONINGEN
Agent Onderzoeker
RIJN BORAN

De Weerd Willy