Asbestinventarisattest

Heiligstraat 175, 2620 Hemiksem

SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER
OVAM

Attestnummer : **20261117-000340.000**
Uitgegeven op : **17.11.2026**
Geldig tot : **17.11.2036**





Eindconclusie:

Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

3	0	0
Asbestmaterialen	**Beperkingen**	**Uitsluitingen**

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

0	**Asbestmaterialen**	Dringend verwijderen
0	**Asbestmaterialen**	Dringend maatregelen nemen
2	**Asbestmaterialen**	Verwijderen
0	**Asbestmaterialen**	Maatregelen nemen
1	**Asbestmateriaal**	Zorgvuldig beheren

Werken gepland? Er kunnen nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen zijn in wanden, vloeren, ... Laat ze in een aanvullend onderzoek opsporen.

Persoonscertificaat : **Hasan Fathi - DES-BV8EK**
Procescertificaat : **CREASED - ORG-A7UCU**
KBO-nummer : **0798306535**

Leeswijzer

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk toelichting vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De belangrijkste conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Bepaalde asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. Het gaat om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen	Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.
Dringend maatregelen nemen	Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.
Verwijderen	Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen	Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.
Zorgvuldig beheren	Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken

Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder de grond niet geïnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te laten voeren om op niet-geïnspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Inhoudsopgave

Leeswijzer **2**
Geïnspecteerde zones **5**
Zone 1: Hoofdgebouw 6
Plan 1.1: Grondplan_Heiligstraat_175_Kelder 7
Plan 1.2: Grondplan_Heiligstraat_175_Gelijkvloers 8
Plan 1.3: Grondplan_Heiligstraat_175_Eerste_Verdieping 9
Plan 1.4: Grondplan_Heiligstraat_175_Zolder 10
Asbestmaterialen **11**
Fiche 1: Asbestcementen schouwhoed – matig beschadigd 12
Fiche 2: Asbestcementen doorvoerbuis 15
Fiche 3: Bakelieten elektriciteitsteller – onbeschadigd 19
Geen asbest **22**
Fiche 4: Dakbedekking – roofing, puntstaal 03 23
Fiche 5: Muurpleisterwerk – mengstaal 01 25
Fiche 6: Plafondpleisterwerk – mengstaal 02 27
Overige ruimtes en materialen **29**
Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen 30
Niet aanwezige ruimtes en materialen 32
Toelichting **33**

Geïnspecteerde zones

Zone 1: Hoofdgebouw



Tijdens de inspectie vastgesteld:

3 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen


0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (water)bodem

0 Adviezen

3 Geen asbest


Plan 1.1: Grondplan_Heiligstraat_175_Kelder

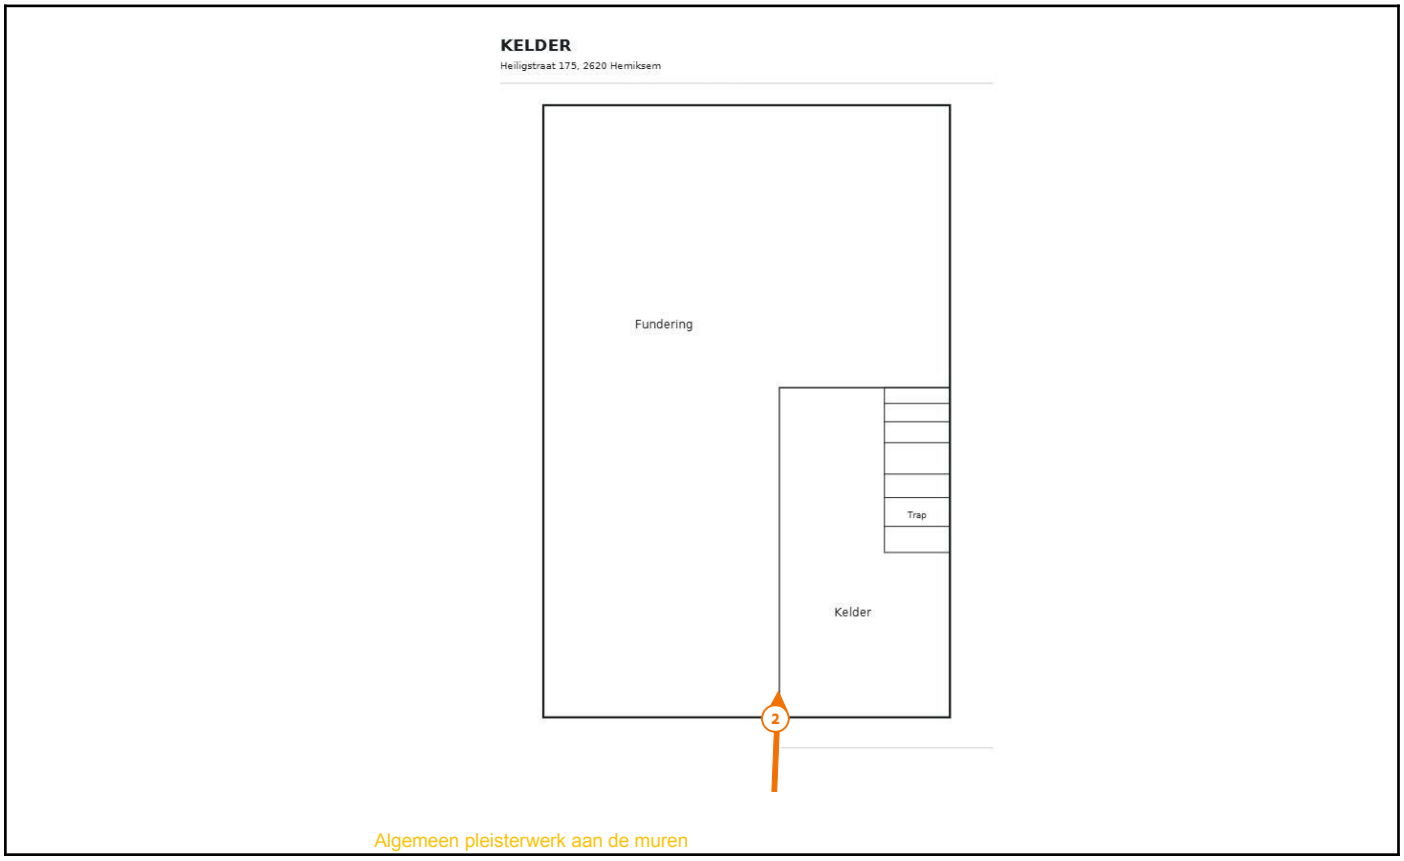

Legende van plan 1.1: Grondplan_Heiligstraat_175_Kelder

Beschrijving	Type	Actie
2. Asbestcementen doorvoerbuis	Asbestmateriaal	Verwijderen
5. Muurpleisterwerk – mengstaal 01	Geen asbest	-


Plan 1.2: Grondplan_Heiligstraat_175_Gelijkvloers

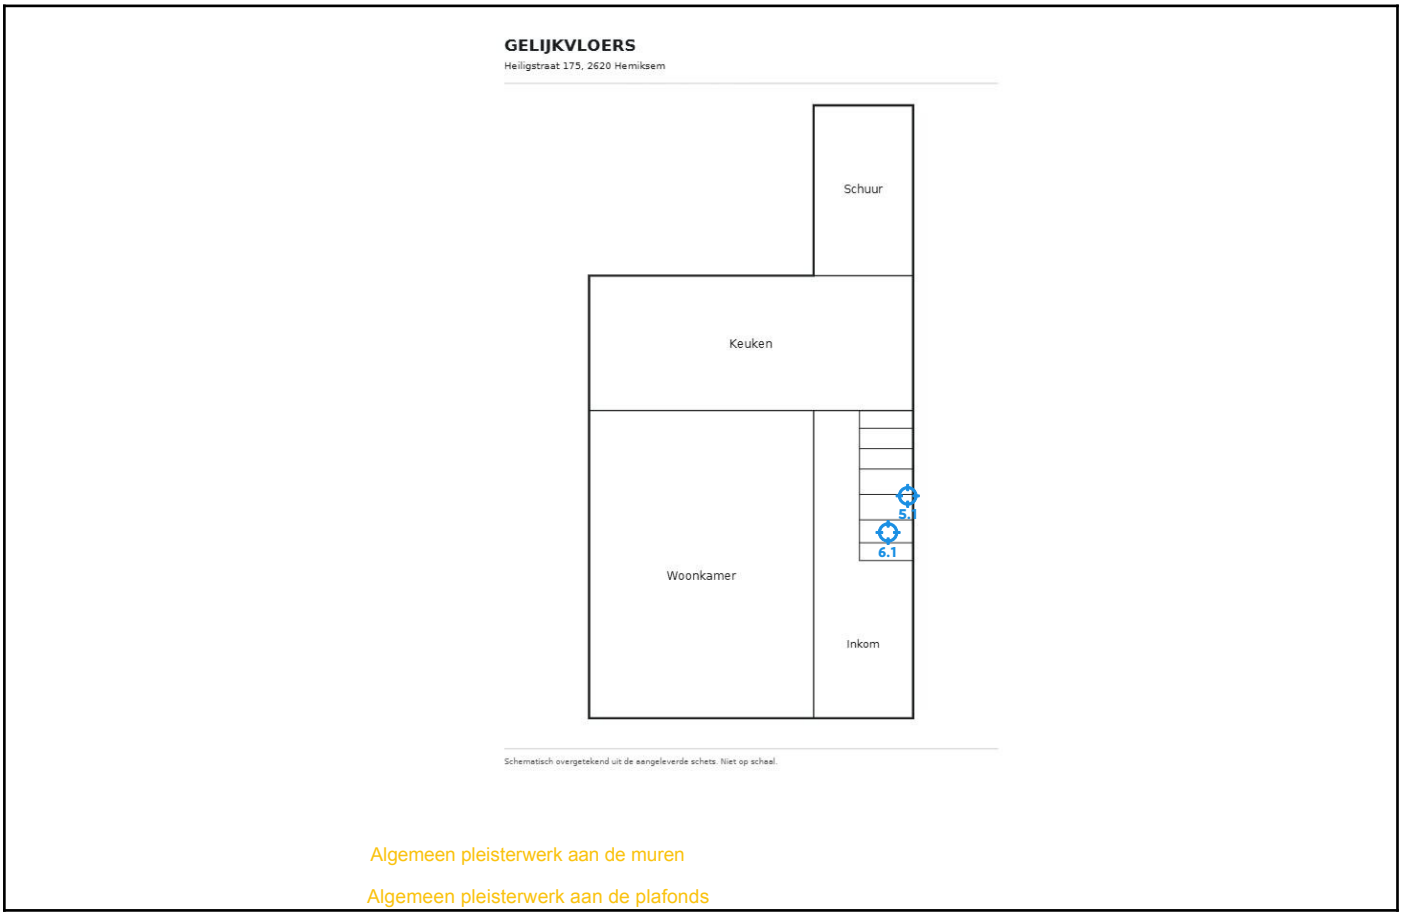

Legende van plan 1.2: Grondplan_Heiligstraat_175_Gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
5. Muurpleisterwerk – mengstaal 01	Geen asbest	-
5.1 Code: 01	Mengmonster	-
6. Plafondpleisterwerk – mengstaal 02	Geen asbest	-
6.1 Code: 02	Mengmonster	-


Plan 1.3: Grondplan_Heiligstraat_175_Eerste_Verdieping

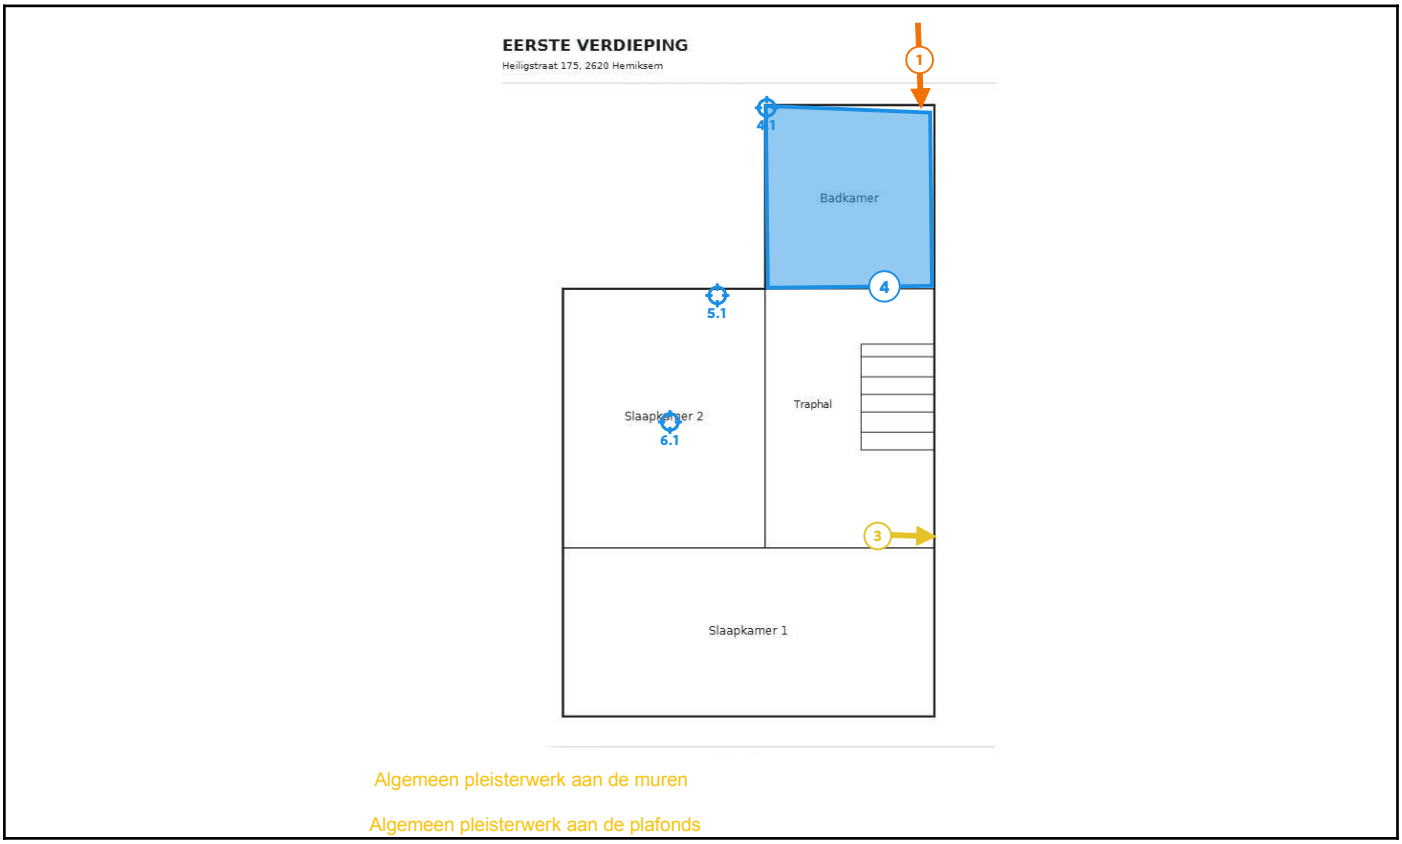

Legende van plan 1.3: Grondplan_Heiligstraat_175_Eerste_Verdieping

Beschrijving	Type	Actie
1. Asbestcementen schouwhoed – matig beschadigd	Asbestmateriaal	Verwijderen
3. Bakelieten elektriciteitsteller – onbeschadigd	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
4. Dakbedekking – roofing, puntstaal 03	Geen asbest	-
4.1 Code: 03	Puntmonster	-
5. Muurpleisterwerk – mengstaal 01	Geen asbest	-
5.1 Code: 01	Mengmonster	-
6. Plafondpleisterwerk – mengstaal 02	Geen asbest	-
6.1 Code: 02	Mengmonster	-

Plan 1.4: Grondplan_Heiligstraat_175_Zolder

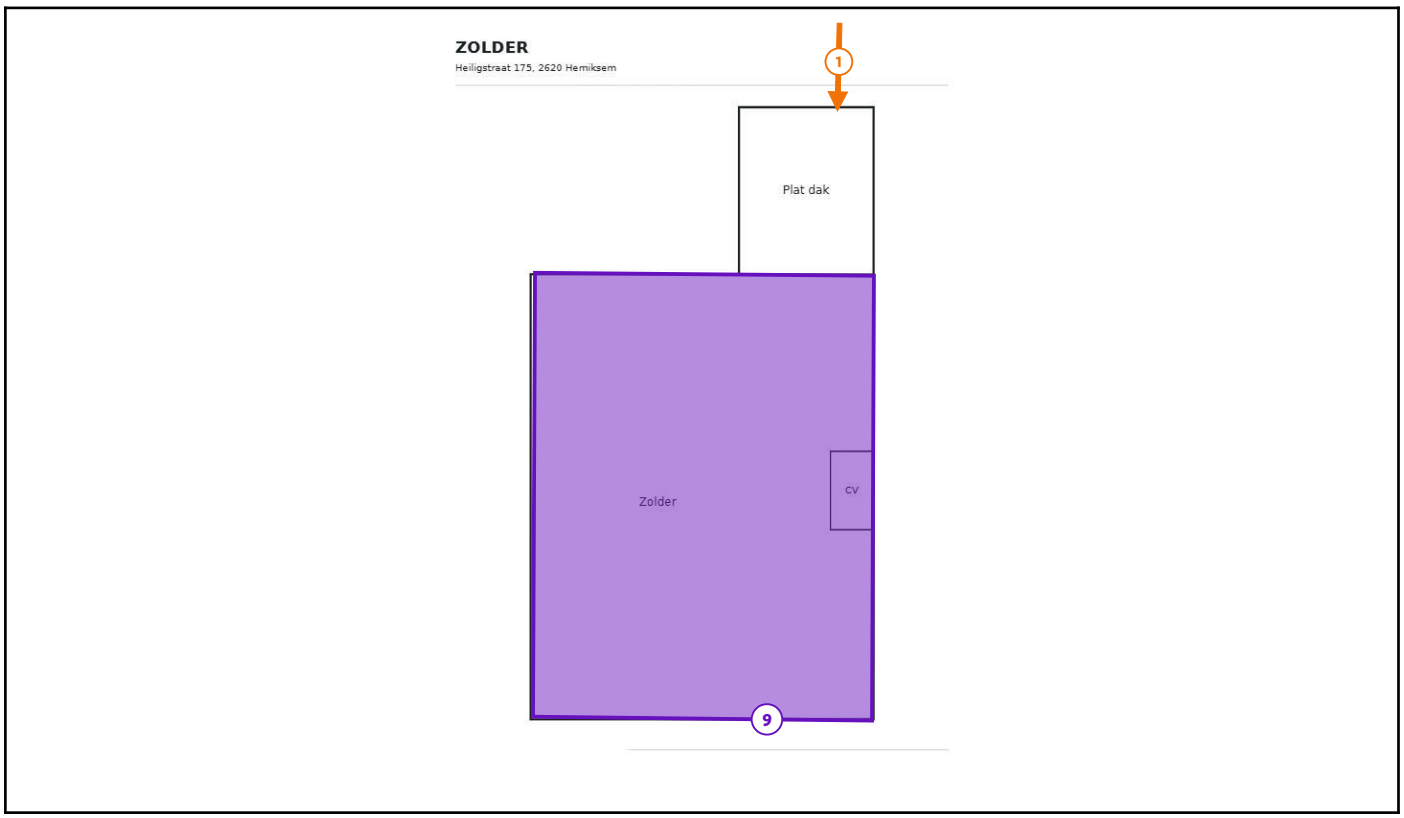

Legende van plan 1.4: Grondplan_Heiligstraat_175_Zolder

Beschrijving	Type	Actie
1. Asbestcementen schouwhoed – matig beschadigd	Asbestmateriaal	Verwijderen
9. Onderdak – vernieuwd in 2013, factuur	Overige ruimte of materiaal	-

Asbestmaterialen

Fiche 1: Asbestcementen schouwhoed – matig beschadigd

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
  Voorgestelde methode: eenvoudige handelingen door een erkend asbestverwijderaar, mits diens risicoanalyse bevestigt dat deze matig beschadigde buitentoepassing zonder verdere breuk of vergruizing kan worden afgenomen. Houd derden uit de werkzone. Voorzie een veilige werkplek, stabiliseer het onderdeel, beperk stof en maak de bevestiging los zonder het asbestcement te bewerken. Laat onderdelen gecontroleerd zakken, verpak ze stofdicht en voer ze via een toegelaten asbestafvalkanaal af. Als dit niet uitvoerbaar is, moet de erkende verwijderaar een andere passende methode bepalen; deze fiche geldt niet als toelating om het materiaal alsnog te breken.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: Grondplan_Heiligstraat_175_Eerste_Verdieping
- Plan 1.4: Grondplan_Heiligstraat_175_Zolder

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Breken, boren, zagen, schuren, reinigen onder druk en onzorgvuldige demontage kunnen vezels vrijmaken. Ook verdere beschadiging tijdens dak- of schouwwerken verhoogt het risico.

Algemene opmerkingen

Verwijderen om de toepassing asbestveilig te maken. Tot verwijdering: niet verstoren en de toestand opvolgen. De toets eenvoudig bereikbaar is voorlopig ingevuld voor een onbedekte toepassing zonder gekende constructieve of erfgoedbelemmering; dit is geen bevestiging van veilige toegang op hoogte. Bevestigingswijze onbekend: vóór de werken beoordelen. De definitieve verwijdertechniek volgt uit de risicoanalyse van de uitvoerder.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
Opmerking	Matig beschadigd volgens de deskundige. Beoordeling als hechtgebonden asbestcement, vrij aan de buitenlucht. Crocidoliet is de voorzorgskeuze voor de risicoberekening zonder analyse; dit is geen aangetoond vezeltype. Concentratie laag volgens de materiaalcategorie cement. De opgegeven toestand van de schouw is ook toegepast op de schouwhoed.

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de buitenlucht, maar geen contact met binnenlucht
Toestand van het materiaal	Matig beschadigd, matig verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Asbestcementen schouwhoed – matig beschadigd
Omgeving	Buiten
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Schouwhoed, ventilatiekap (anti-windval)
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (gewicht - aantal)	• 5,00 kg - 1 stuk
Totaal gewicht	5,00 kg
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Onbekend
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbesthoudend, en dit zonder monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Asbestcementen schouwhoed vastgesteld. De deskundige beschrijft de schouw als matig beschadigd. Identificatie op basis van voorkennis en beoordeling met het blote oog; als asbesthoudend behandeld zonder laboanalyse. Er wordt geen fictieve staalcode of analyseresultaat toegevoegd. Voorlopige hoeveelheidsraming: 1 schouwhoed, circa 5 kg. De schouw zelf is afzonderlijk opgenomen. De opgegeven hoeveelheden en afmetingen zijn indicatieve ramingen voor het asbestattest. Gebruik ze niet als meetstaat of als gevalideerde meetgegevens, ook niet bij overname als metadata. Voor een bestek, offerte of afrekening is een afzonderlijke opmeting nodig.

Fiche 2: Asbestcementen doorvoerbuis

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Verwijderen

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Verwijder dit asbestmateriaal zo snel mogelijk. Volg de toestand goed op.
- Vermijd aanraken en bewerken en beperk toegang tot de beschadigde zone. Laat tijdelijke maatregelen tegen vezelverspreiding door een gespecialiseerd bedrijf bepalen in afwachting van verwijdering.
- Laat de erkende asbestverwijderaar vóór de werken de bevestiging, aansluitende constructie en mogelijke verontreiniging door losgekomen vezels beoordelen en het werkplan vastleggen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar)
  De buis bevindt zich binnenshuis, is licht beschadigd met zichtbare vrije vezels en zit ingemetseld of verlijmd. Daardoor is verwijdering via eenvoudige handelingen hier niet aangewezen. Advies: verwijdering door een erkende asbestverwijderaar in een hermetisch afgesloten zone. De uitvoerder bepaalt in de risicoanalyse en het werkplan de afscherming, onderdruk, veilige vrijmaking uit de wand en overige beheersmaatregelen. Beperk verdere beschadiging en stofvorming; neem de buis waar mogelijk als geheel

weg. Laat het materiaal en eventuele verontreinigde resten stofdicht verpakken en via een toegelaten asbestafvalkanaal afvoeren. De erkende uitvoerder zorgt voor reiniging, vereiste controles en vrijgave volgens de geldende voorschriften.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Grondplan_Heiligstraat_175_Kelder

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Boren, zagen, slijpen, schuren, breken, uithakken of lostrekken van de ingemetselde/verlijmde buis kan vezels in de binnenruimte vrijmaken. Ook aanraken van de beschadiging, onderhoud en nabijgelegen verbouwingswerken kunnen het materiaal verstoren. Zichtbare vrije vezels vormen aanleiding om verstoring te vermijden; er is geen luchtmeting opgegeven.

Algemene opmerkingen

Verwijderen om de toepassing asbestveilig te maken. Verhoogd materiaalrisico door beschadiging en blootstelling aan de binnenlucht. Volgens de deskundige kan de buis uit de binnenwand worden verwijderd zonder aantasting van stabiliteit of bouwkundige integriteit; daarom is de toets eenvoudig bereikbaar positief. Dit zegt niets over een eenvoudige verwijdermethode: door zichtbare vrije vezels en de vaste bevestiging wordt een hermetische zone geadviseerd. Tot verwijdering niet verstoren en de toestand opvolgen. Er is geen erfgoedbelemmering of belemmering door onderhoudscycli opgegeven; bij zulke omstandigheden de bereikbaarheidstoets herzien.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
Opmerking	Hechtgebonden in oorsprong: cement. Toestand licht beschadigd, met zichtbare vrije vezels volgens de deskundige. Contact met gewone binnenlucht, zonder gerichte binnenluchtstromen. Zonder laboanalyse wordt crocidoliet uitsluitend als voorgeschreven worst-casekeuze voor de risicoberekening gebruikt; dit is geen gemeten vezeltype. Lage concentratie volgens de categorie asbestcement, geen gemeten percentage. Materiaalscore (1 + 3) × 4 × 2 × 1 = 32: verhoogd materiaalrisico. De lichte beschadiging veronderstelt lokale schade; bij verspreide beschadiging, stofvorming of loskomende delen moet de toestand opnieuw worden beoordeeld.

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intacte calciumsilicaatplaat of materiaal met categorie 3-gebondenheid

Technische gegevens

Beschrijving	Asbestcementen doorvoerbuis
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Asbestmateriaal	Buis, koker, leiding, pijp, doorvoer
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	• 1,00 m - 45,00 cm - 1,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,007 m^3
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbesthoudend, en dit zonder monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Asbestcementen doorvoerbuis vastgesteld in een binnenwand. De buis is ingemetseld of verlijmd en staat geheel of deels in contact met gewone binnenlucht, zonder gerichte binnenluchtstromen. De deskundige beschrijft de toestand als licht beschadigd en bevestigt zichtbare vrije vezels. Identificatie op basis van voorkennis en beoordeling met het blote oog; geen laboanalyse of staalnummer opgegeven. Hoeveelheid: 1 buis, lengte 1 m, buitenomtrek 45 cm en wanddikte 1,5 cm. De opgegeven diameter is circa 15 cm. Voor de hoeveelheidsberekening wordt de expliciet gecorrigeerde omtrek van 45 cm gebruikt; omtrek en diameter zijn afgeronde terreinmaten. De opgegeven hoeveelheden en afmetingen zijn indicatieve ramingen voor het asbestattest. Gebruik ze niet als meetstaat of als gevalideerde meetgegevens, ook niet bij overname als metadata. Voor een bestek, offerte of afrekening is een afzonderlijke opmeting nodig.

Fiche 3: Bakelieten elektriciteitsteller – onbeschadigd

Asbestmateriaal



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
  Eenvoudige handelingen zijn aangewezen wanneer het onbeschadigde, hechtgebonden bakeliet volledig en zonder bewerking kan worden losgenomen. Laat vóór demontage de elektrische installatie door een bevoegde vakpersoon veilig vrijgeven en spanningsloos stellen; stem ingrepen aan de teller af met de verantwoordelijke eigenaar of netbeheerder. Een erkend asbestverwijderaar kan de vrijgegeven onderdelen na controle van de bevestiging intact afnemen, stofdicht verpakken en als asbestverdacht afval afvoeren. Niet boren, zagen, schuren of breken. Bij vastzittende onderdelen of beschadiging eerst een aangepaste methode bepalen.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: Grondplan_Heiligstraat_175_Eerste_Verdieping

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Doorboren, zagen, schuren of breken van het bakeliet kan vezels vrijmaken. Onderhoud of vervanging aan de teller mag de behuizing niet beschadigen.

Algemene opmerkingen

Zorgvuldig beheren: intact laten en jaarlijks, en na werkzaamheden of incidenten, controleren. Informeer de uitvoerder vóór werken aan de teller. Bereikbaarheid is voorlopig als eenvoudig ingevuld voor een onbedekte toepassing zonder gekende constructieve of erfgoedbelemmering; elektrische vrijgave blijft noodzakelijk. Bevestigingswijze onbekend.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
Opmerking	Onbeschadigd volgens de deskundige; hechtgebonden kunststof/hars. Voorlopig beoordeeld als onbedekt in een binnenruimte zonder gerichte luchtstromen. Crocidoliet is een conservatieve rekenkeuze zonder analyse, geen labovaststelling. De lage asbestconcentratie is een materiaalinschatting voor bakeliet en geen gemeten percentage.

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels vrij aan de binnenlucht, maar geen contact met binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

Technische gegevens

Beschrijving	Bakelieten elektriciteitsteller – onbeschadigd
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Communicatie en elektrische infrastructuur en uitrusting
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet
Bindmiddel van asbestmateriaal	Kunststof of -hars
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,25 m^2 - 0,30 cm - 1 stuk
Totaal volume	< 0,001 m^3
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	• Onbekend
Identificatiemethode	De asbestdeskundige beoordeelt het materiaal als asbesthoudend, en dit zonder monstername.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Bakelieten onderdelen aan de elektriciteitsteller vastgesteld; onbeschadigd volgens de deskundige. Op basis van materiaalherkenning en voorkennis als asbesthoudend behandeld, zonder laboanalyse. Geen staalcode of positief analyseresultaat toegevoegd. Voorlopige hoeveelheidsraming: 1 teller, 0,25 m^2 bakeliet en 0,3 cm dikte (3 mm). De opgegeven hoeveelheden en afmetingen zijn indicatieve ramingen voor het asbestattest. Gebruik ze niet als meetstaat of als gevalideerde meetgegevens, ook niet bij overname als metadata. Voor een bestek, offerte of afrekening is een afzonderlijke opmeting nodig.

Geen asbest

Fiche 4: Dakbedekking – roofing, puntstaal 03

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.3: Grondplan_Heiligstraat_175_Eerste_Verdieping

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
4.1	Puntmonster	03	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Dakbedekking – roofing, puntstaal 03
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)	• 50,00 m^2 - 1 stuk
Totale oppervlakte	50,00 m^2
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Dakbedekking in roofing vastgesteld. Puntstaal 03 is negatief: geen asbest aangetoond, volgens het door de deskundige meegedeelde analyseresultaat. Oppervlakte: circa 50 m^2. De staalname betreft de bemonsterde bovenlaag. Dit resultaat sluit asbest in oudere, onderliggende daklagen niet uit. Laat vóór renovatie of afbraak waarbij onderliggende lagen worden verstoord aanvullend onderzoek en zo nodig staalnames uitvoeren. De opgegeven hoeveelheden en afmetingen zijn indicatieve ramingen voor het asbestattest. Gebruik ze niet als meetstaat of als gevalideerde meetgegevens, ook niet bij overname als metadata. Voor een bestek, offerte of afrekening is een afzonderlijke opmeting nodig.

Fiche 5: Muurpleisterwerk – mengstaal 01

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Grondplan_Heiligstraat_175_Kelder
- Plan 1.2: Grondplan_Heiligstraat_175_Gelijkvloers
- Plan 1.3: Grondplan_Heiligstraat_175_Eerste_Verdieping

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
5.1	Mengmonster	01	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Muurpleisterwerk – mengstaal 01
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 250,00 m^2 - 0,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	1,25 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Pleisterwerk vastgesteld aan de muren. Mengstaal 01 genomen in de slaapkamer en de traphal van de kelder. Het mengstaal is negatief: geen asbest aangetoond, volgens het door de deskundige meegedeelde analyseresultaat. Indicatieve oppervlakte: 250 m^2; dikte: 0,5 cm (vaste standaardwaarde). Monsternamepunten en onderzochte ruimten: Droge ruimte: slaapkamer. Natte ruimtes: geen pleisterwerk aanwezig. CV-ruimte: geen pleisterwerk aanwezig. Traphal: traphal kelder. De opgegeven hoeveelheden en afmetingen zijn indicatieve ramingen voor het asbestattest. Gebruik ze niet als meetstaat of als gevalideerde meetgegevens, ook niet bij overname als metadata. Voor een bestek, offerte of afrekening is een afzonderlijke opmeting nodig.

Fiche 6: Plafondpleisterwerk – mengstaal 02

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: Grondplan_Heiligstraat_175_Gelijkvloers
- Plan 1.3: Grondplan_Heiligstraat_175_Eerste_Verdieping

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
6.1	Mengmonster	02	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Plafondpleisterwerk – mengstaal 02
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 160,00 m^2 - 0,50 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,80 m^3
Identificatiemethode	Een monstername door de asbestdeskundige met laboanalyse door een asbestlabo.
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Pleisterwerk vastgesteld aan de plafonds. Mengstaal 02 genomen in de slaapkamer en de traphal van de kelder. Het mengstaal is negatief: geen asbest aangetoond, volgens het door de deskundige meegedeelde analyseresultaat. Indicatieve oppervlakte: 160 m^2; dikte: 0,5 cm (vaste standaardwaarde). Monsternamepunten en onderzochte ruimten: Droge ruimte: slaapkamer. Natte ruimtes: geen pleisterwerk aanwezig. CV-ruimte: geen pleisterwerk aanwezig. Traphal: traphal kelder. De opgegeven hoeveelheden en afmetingen zijn indicatieve ramingen voor het asbestattest. Gebruik ze niet als meetstaat of als gevalideerde meetgegevens, ook niet bij overname als metadata. Voor een bestek, offerte of afrekening is een afzonderlijke opmeting nodig.


Overige ruimtes en materialen

Overige niet-asbestverdachte ruimtes en materialen


De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de aangetroffen niet-asbestverdachte ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 7: Stookketel Junkers – productie september 2020	Stookketel Junkers CerapurSmart, type TOP 22/28-3 CE ZWB (ZWB 28-3 CE 23 S 3600), productnummer 7736900206. Op de identificatiefoto TC_04067.JPG staat serienummer 8290-077-034359-7736900206. De FD-code 077 komt volgens de officiële Bosch-codetabel overeen met september 2020. Dit is de productiedatum, niet noodzakelijk de plaatsingsdatum. De oorspronkelijke materialen en afdichtingen van deze na 2001 geproduceerde ketel worden niet als asbestverdacht beschouwd. Eventuele oudere, behouden aansluitdelen of afzonderlijke materialen rond de installatie moeten op zichzelf worden beoordeeld. Koppel de identificatiefoto aan het dossier.	-
Fiche 8: Afdichtingen ramen en deuren – silicone en rubber	Aan het schrijnwerk zijn siliconeafdichtingen tussen kader en gevel en rubberafdichtingen tussen glas en kader vastgesteld. De onderzochte zichtbare afdichtingen zijn niet asbestverdacht.	-
Fiche 9: Onderdak – vernieuwd in 2013, factuur	Volgens de door de deskundige aangeleverde dossierinformatie is het onderdak vernieuwd in 2013 en is hiervoor een factuur als bijlage voorzien. Het in 2013 nieuw aangebrachte onderdakmateriaal wordt als niet asbestverdacht beoordeeld. Deze beoordeling geldt uitsluitend voor de materialen waarop die vernieuwing betrekking heeft. Oudere, eventueel behouden of verborgen materialen vallen hier niet automatisch onder. De bijlage moet aan het dossier worden gekoppeld en de beschreven vervanging van het onderdak ondersteunen.	Plan 1.4: Grondplan_Heiligstraat_175_Zolder

Fiche 7: Stookketel Junkers – productie september 2020

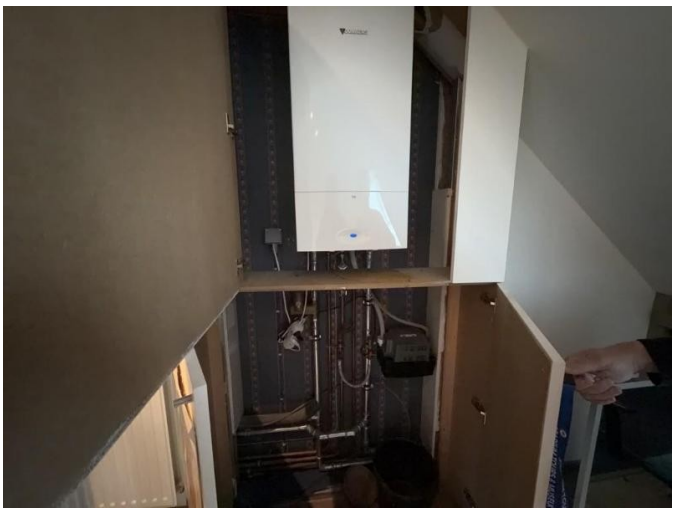

Situeringsfoto

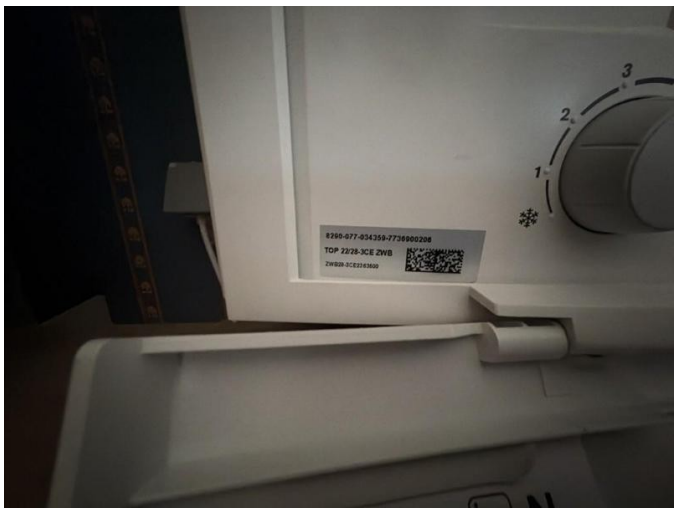

Detailfoto

Fiche 8: Afdichtingen ramen en deuren – silicone en rubber



Situeringsfoto



Detailfoto

Fiche 9: Onderdak – vernieuwd in 2013, factuur



Situeringsfoto



Detailfoto

Niet aanwezige ruimtes en materialen

De asbestdeskundige moet tijdens de inspectie bepaalde ruimtes en materialen die vaak asbest bevatten altijd controleren. Hieronder vindt u een opsomming van de niet aanwezige ruimtes en materialen.

Beschrijving	Notitie	Terug te vinden op plannen
Fiche 10: Liftinfrastructuur – niet aanwezig	Binnen het inspectiegebied is geen lift of liftinfrastructuur aanwezig.	-
Fiche 11: Leidingisolatie – niet aanwezig	Binnen het inspectiegebied is geen leidingisolatie vastgesteld.	-

Toelichting

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geïnspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig zijn**. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormden van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaien of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatie)werken te laten uitvoeren. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek, op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te nemen en een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregen zijn niet altijd duur of moeilijk. Indien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een **bevestigende labo-analyse** te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig wordt? Dan laat u uw asbestattest binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig (veilig) beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogelijk contact. Een bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleisterwerk beschermen. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt? Dan verwijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te verlagen als verwijderen niet mogelijk is.

Insluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. In het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verwijderen en welke methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwijderen;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;

- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een **aannemer**? Dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” de verwijdering mogen uitvoeren of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. Ook voor asbestmaterialen die visueel werden geïdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer altijd bij de verplichte werfmelding moet toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico’s en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto’s. Zo kan u altijd aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend asbestverwijderaar inschakelen. In beide gevallen kan u mogelijk beroep doen op ondersteuning zoals premies of voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afvoeren.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed geo.onroerenderfgoed.be kan u nakijken of uw gebouw een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te

weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroerenderfgoed.be
- website: https://www.onroerenderfgoed.be/contact

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen. Ook de toestand en het risico van aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet verstreken zijn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

In het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest (afgeleverd vanaf datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur “onbeperkt (tenzij de toestand wijzigt)”. Er kunnen wel nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperkte) geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval als:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen (die niet weggenomen worden);
- de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de lijst op www.asbestinfo.be.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een laboanalyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Hechtgebonden asbestmateriaal	Asbestmaterialen die in oorsprong hoofdzakelijk uit een bindmiddel bestaan dat de asbestvezels stevig bindt: cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.
Niet-hechtgebonden asbestmateriaal	Alle andere asbestmaterialen. Ze bevatten in oorsprong nauwelijks bindmiddel of bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks bindt. Voorbeelden hiervan zijn leidingisolatie, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...
Aanvullend onderzoek met destructieve handelingen	Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Standaard voert de asbestdeskundige een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen aanvragen via de opdrachtovereenkomst.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een standaard asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (standaard verplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een dunne laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Zorgvuldig of veilig beheer	Zorgvuldig of veilig beheer betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico (risicobeheersmaatregel) en behouden.

Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico’s op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Bijvoorbeeld voor asbestcement leien of golfplaten.
Hermetische zone	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij er een grote kans bestaat op het vrijkomen van asbestvezels. Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folie wordt opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone wordt een onderdruk gecreëerd zodat eventueel vrijkomende asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.
Couveusezak	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen waarbij met plastic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt. Enkel erkende asbestverwijderaars mogen deze verwijderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast, bijvoorbeeld om kleine trajecten leidingisolatie te verwijderen in de buitenlucht.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via “eenvoudige handelingen” maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van “hermetische zone” of “couveusezak”.
Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.