

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 06/04/2018

Inspecteur: [REDACTED]

Mentor: -

Installateur: -

Étiquette d'identification: -

N° TVA: -

N° C. Ident: -

Marque et type appareil de mesure:
Fluke 1653B

N° série: 4073649

Adresse de l'installation:

Rue Rue Parmentier
Numéro 90
Code postal 7100
Commune La Louvière
Type maison

Propriétaire:

Nom [REDACTED]
Rue Rue Parmentier
Numéro 90
Code postal 7100
Commune La Louvière

EAN : 54

N° compteur: 76606947

Type de contrôle: Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon les articles RGIE 270 et 86.

Distributeur: ORES Tension: 1~230V Liaison comp / tableau: 10 mm² Protection Max: 40 A
Nombres tableaux: 3 Nombres circuits: 13 Ri GEN: 21 MΩ

Prise de terre: Electrode vertical enterée piquet RE: 22 Ω

INTERRUPEUR DIFFÉRENTIEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	Ist	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	Ok	Ok

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm ²)
Voir schemas					

Contrôle visuel (général)	<input checked="" type="radio"/> BON <input type="radio"/> PB	Contact direct <input checked="" type="radio"/> BON <input type="radio"/> PB	Contact indirect <input checked="" type="radio"/> BON <input type="radio"/> PB
Raccordement	<input checked="" type="radio"/> BON <input type="radio"/> PB	Schéma correct <input checked="" type="radio"/> BON <input type="radio"/> PB	schéma en annexe par Aceg asbl <input type="checkbox"/>
Liaisons équipotentiels	<input checked="" type="radio"/> BON <input type="radio"/> PB	<input type="radio"/> pas d'application <input type="radio"/> en attente	
Continuité	<input checked="" type="radio"/> BON <input type="radio"/> PB	Éclairage / machines <input checked="" type="radio"/> BON <input type="radio"/> PB <input type="radio"/> PA	

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

3 circuits rajoutée sur le tableau du 1er étage alimentant le 2eme étage, 1 disjoncteur général 32A, 1 de 16A et 1 de 20A

CONSLUSION

- L'installation électrique est conforme au RGIE. La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 6/4/2043
- Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- L'installation électrique n'est pas conforme.. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
- L'installation électrique n'est pas conforme.. La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite.


Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe: 1

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur [REDACTED]



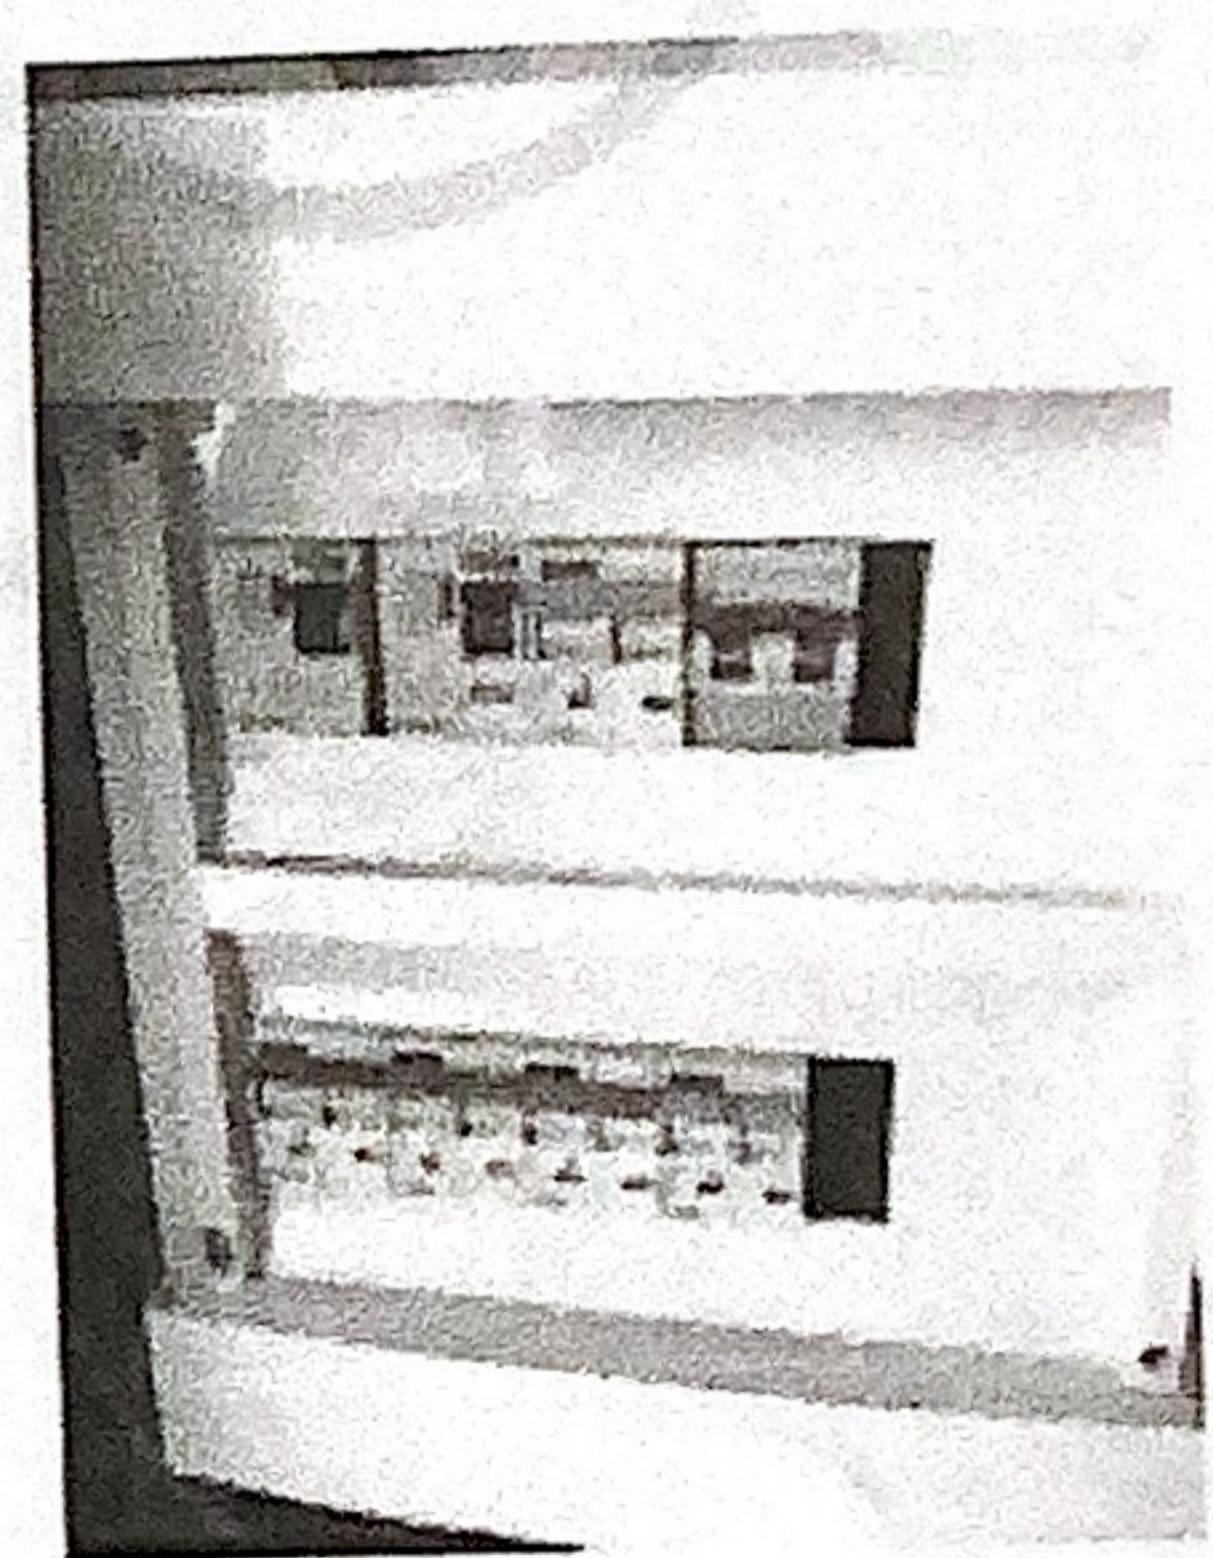

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la direction Energie Gaz - Electrique du Service Public Fédéral concerné.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des améliorations majeures à l'installation, vous êtes obligé de faire une reinspection	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 6/4/2043	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

