

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

Siège d'exploitation

11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wayre

Siège d'exploitation Siège d'exploitation

20e Martelarenplein, 3000 Leuven 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035

E-mail info@certinergie.be Site internet www.certinergie.be

Tál

(+32) 02 88 02 171



PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

AGENT VISITEUR Olivier Maurcot

TVA BE0536501654

DATE DU CONTRÔLE ADRESSE DU CONTRÔLE


Avenue Reine Astrid 21 (étage 1) TYPE DE CONTRÔLE Visite périodique (Art. 271) - 5000 Namur

28/03/2019

RÉF. 05/2019/57595/01:1





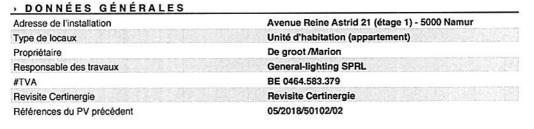



DONNÉES DU RACCORDEMENT

RESERVE STREET, VICTOR OF THE DISCUSSION
ORES ASSETS
non communiqué
5277399-2009
0025958/
souterrain
XVB 5G6 mm2
3x230V - AC
25A

,	CC	N	T	R	Ô	L	Ε	

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position O			Nombre de circuits 14						
Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)									
D'avant le 1/10/1981		Dispositif différentiel de tête	ID - 40A - 300mA - type A - test OK						
Piquets		Dispositif différentiel "sdb"	ID - 40A - 30mA - type A - test OK						
26,6		Raccordement	OK						
ок		Eclairage/machines	ок						
Concluant		Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles	OK						
Concluant		Protection contre les contacts directs	ок						
OK		Résistance minimale d'isolement mesurée (MΩ)	8,94						
	D'avant le 1/10/1981 Piquets 26,6 OK Concluant Concluant	D'avant le 1/10/1981 Piquets 26,6 OK Concluant Concluant	D'avant le 1/10/1981 Dispositif différentiel de tête Dispositif différentiel "sdb" 26,6 Raccordement OK Eclairage/machines Concluant Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles Concluant Protection contre les contacts directs						

CONCLUSION: CONFORME

A la date du 28/03/2019 , l'installation électrique de Avenue Reine Astrid 21 (étage 1) - 5000 Namur est conforme au Règlement Général des Installations Electriques.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.

Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer, sans modification importante de l'installation électrique, avant le 28/03/2044.

Signature de l'agent

Muura





CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social

57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

Siège d'exploitation Siège d'exploitation 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre 20e Martelarenplein, 3000 Leuven

Siège d'exploitation 367 Ave N° Compte BE57 0688 9789 1035

367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

89 1035 TVA BE0536501654

Tél. (+

Site internet

F-mail

(+32) 02 88 02 171

info@certinergie.be www.certinergie.be



PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 05/2019/57595/01:1

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE DE L'INSTALLATION

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle, et si suite à un contrôle pour la vente d'une installation électrique datant d'avant le 1ier octobre 1981, avant un délai de 18 mois à dater du jour de l'acte de vente par l'organisme de son choix. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

En résumé, quelles sont les mesures à prendre si l'installation électrique est conforme ?

1

Lisez attentivement ce procès-verbal 2

Lors d'extensions, de modifications importantes de l'installation, faites la recontrôler 3

Au terme de la validité du rapport, faites recontrôler votre installation 4

Certinergie est à votre service 0800 82 171





CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

 Siège social
 57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

 Siège d'exploitation
 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre

 Siège d'exploitation
 20e Martelarenplein, 3000 Leuven

 Siège d'exploitation
 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

 N° Compte BE57 0688 9789 1035
 TVA BE0536501654



PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

Tél.

E-mail

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 05/2019/57595/01:1


(+32) 02 88 02 171

info@certinergie.be

Site Internet www.certinergie.be

ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

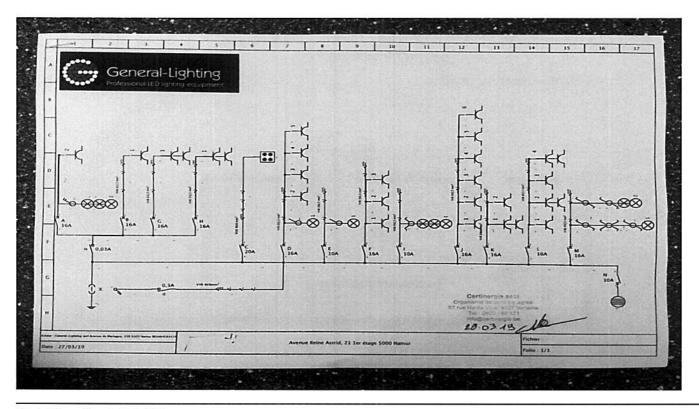

Plan(s) de position de l'installation

